

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ОЛИЙ ВА ЎРТА МАХСУС ТАЛИМ
ВАЗИРЛИГИ АНДИЖОН МАШИНАСОЗЛИК ИНСТИТУТИ

“ МАШИНАСОЗЛИК ТЕХНОЛОГИЯСИ” факултети

“ **ТЕХНОЛОГИК МАШИНАЛАР ВА ЖИХОЗЛАР** ”кафедраси

ДИПЛОМ ЛОЙИХАСИ БЎЙИЧА

Т У Ш У Н Т И Р И Ш ЁЗУВИ

Диплом лойиҳа мавзуси: MATIZ автомобилнинг ёнилғи бакини
роликли контактлаб пайвандлаш участкасини лойиҳалаш.

Битирувчи:“ТМЖ” йўналиши

4-босқич 023-12 гуруҳ талабаси:

Жўраев Абдурахмон Шавкатбек

Ўғли

Факултет декани: Л. Олимов

Кафедра мудири: Н. Қобулова

Диплом лойиҳа раҳбари:

М.Рахматуллаев.

Маслаҳатчилар:

Андижон 2016

АНДИЖОН МАШИНАСОЗЛИК ИНСТИТУТИ
“МАШИНАСОЗЛИК ТЕХНОЛОГИЯСИ” факултети
“ **ТЕХНОЛОГИК МАШИНАЛАР ВА ЖИХОЗЛАР** ”кафедраси
ДИПЛОМ ЛОЙИХАСИНИ БАЖАРИШ БЎЙИЧА

Т О П Ш И Р И Қ

Жўраев Абдурахмон Шавкатбек ўғли .

(талабанинг фамилияси исми-шарфи)

Диплом лойиҳаси мавзуси: MATIZ автомобилининг ёнилги бакини роликли контактлаб пайвандлаш участкасини лойиҳалаш.

Институт бўйича 2015йил «25» декабрдаги 229-сонли буйруқ билан тасдиқланган.

Диплом лойиҳасини бажариш учун бошлангич маълумотлар.

Республикаимиз Президенти ва ҳукумати томонидан мавзуга тегишли қарор ва фармонлари. Талабанинг институтда ўқиши давомида олган билимлари, мавзу бўйича керакли адабиётлар, битирув малакавий амалиёти даврида тўпланган маълумотлар, интернет маълумотлари.

Тушинтириш хатида келтириладиган маълумотлар:

1)Кириш .Пайвандлаб ишлаб чиқаришни тарихи ва ҳозирги пайитдаги машинасозликни ривожлантиришдаги роли келтирилган.

Мавзунинг долзарблиги Республикаимизда машинасозликни ривожлантиришга катта этибор қаратилаётганлиги ва бундаги замонавий пайвандлаш жихозларига ва ишни енгиллаштириш мақсадида ҳар хил мосламалар ва жаҳон стандартларига мос келадиган ишчи постларига этибор қаратилмоқда.

2) Умумий қисм. MATIZ автомобилининг ёнилги бокини конструкциясининг шакли ўлчамлари, материали, унга қўйилган талаблар конструкцияни пайвандлаш усулини аниқлаш.

3) Технологик қисм. Пайванд конструкциясини йиғиш ва пайвандлаш технологик жараёни тузиш. Пайвандлаш материалларини танлаш ва уларни асослаш. Пайвандлаш жихозларини танлаш ва асослаш.

Пайвандлаш режимларини ҳисоблаш. Пайванд конструкциясини сифат назорати. Йиғиш ва пайвандлаш ишларини нормалаш.

4) Конструкторлик қисми: Конструкцияни йиғиш ва пайвандлаш мосламасини лойиҳалаш. Конструкцияни йиғиш ва пайвандлаш участкасини лойиҳалаш.

5)Иқтисодий қисм: MATIZ автомобилнинг ёнилги боқини роликли контактлаб пайвандлаш участкасини иқтисодий кўрсаткичларини ҳисоблаш.

7) Мехнат муҳофазаси қисми: ишлаб чиқариш жараёнидаги техника хавфсизлиги, меҳнатни муҳофазалаш бўйича ишлар баёни келтирилган.

8)Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

Диплом лойиҳаси ишида соҳага тегишли бўлган ҳукуматимиз фармон ва қарорлар турли ўқув илмий адабиётлар илмий техник журналлари интернет сайтларидан фойдаланилади.

Диплом лойиҳаси чизмалари рўйхати:

- 1) Конструкциянинг умумий кўриниши чизмаси.
- 2) Конструкция деталлари чизмаси.
- 3) Технологик жароён чизмаси.
- 4) Конструкцияни йиғиш ва пайвандлаш участка чизмаси.

Диплом лойиҳаси қисмлари бўйича маслаҳатчилар:

№	Диплом лойиҳаси қисмлари бўйича маслаҳатчилар	Бошла-ниш муддати	Тугалла-ниш муддати	Имзо	Маслаҳатчиларнинг фамилияси
1	Кириш	20.01.2016	03.02.2016		
2	Умумий қисм	04.02.2016	25.02.2016		
3	Технологик қисим	19.05.2016	26.05.2016		
4	Конструкторлик қисми	28.05.2016	31.05.2016		
5	Чизма қисми	26.05.2016	28.05.2016		
5	Иқтисодий қисм	31.05.2016	02.06.2016		
	Хаёт фаолияти хавфсизлиги	25.05.2016	03.06.2016		

Топшириқ берилган сана: _____

Тугалланган диплом лойихасини топшириш санаси: _____

Диплом лойихаси рахбари: _____(имзо)

Топшириқ бажариш учун қабул қилинди: _____(имзо)

Кафедра мудири: _____(имзо)

МУНДАРИЖА

Кириш.....	6
1. Умумий қисм.....	16
1.1. MATIZ автомобилнинг ёнилги бокини конструкциясининг шакли ўлчамлари, материали, унга қўйилган талаблар.....	16
1.2. Конструкцияни пайвандлаш усулини аниқлаш.....	19
2. Технологик қисм.....	26
2.1. Пайванд конструкциясини йиғиш ва пайвандлаш технологик жараёни тузиш.	26
2.2. Пайвандлаш материалларини танлаш ва уларни асослаш....	44
2.3. Пайвандлаш жихозларини танлаш ва асослаш.....	45
2.4. Пайвандлаш режимларини ҳисоблаш.	49
2.5. Пайванд конструкциясини сифат назорати.....	51
3. Конструкторлик қисми.....	
3.1. Конструкцияни йиғиш ва пайвандлаш мосламасини лойихалаш	
3.2. Конструкцияни йиғиш ва пайвандлаш участкасини лойихалаш	
4. Иқтисодий қисм.....	58
5. Меҳнат муҳофазаси техника хавфсизлиги	61
Фойдаланилган адабиётлар.....	65

КИРИШ

Барчага маълумки, Республикамизда халқ хўжалигини ривожлантириш ва модернизация қилиш мақсадида давлатимиз томонидан самарали ислохотлар ўтказиб келинмоқда. Бунда Президентимиз Ислоом Абдуғаниевич Каримовнинг **«Барча режа ва дастурларимиз Ватанимиз тараққиётини юксалтириш, халқимиз фаровонлигини оширишга хизмат қилади»** деб номланган «2014 йилда мамлакатимизни ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш якунлари ва 2015 йилга мўлжалланган энг муҳим устувор йўналишлари»га бағишланган 2015 йил 19 январдаги Вазирлар Маҳкамасининг мажлисидаги маърузасида, ҳамда **"Жаҳон молиявий-иқтисодий инқирози, Ўзбекистон шароитида уни бартараф этишнинг йўллари ва чоралари"** Давлат дастурларида кўзда тутилган янги замонавий ишлаб чиқариш қувватларини ташкил этиш, асосий етакчи соҳаларни модернизация қилиш, техник ва технологик янгилаш, транспорт ва инфратузилма коммуникацияларни ривожлантиришга қаратилган стратегик аҳамиятга молик лойиҳаларни амалга ошириш, хўжалик юритишнинг барча тармоқларида меҳнат, энергия, хом-ашё ва материаллар, жиҳозлар ва ишлаб чиқариш қувватларидан тўла фойдаланиш, турли нобудгарчилик ва чиқиндиларни камайтириш, ноишлаб чиқариш ҳаражатларини бартараф этиш каби мавжуд ресурслардан унумли фойдаланишга қаратилган тадбирларни рўёбга чиқариш халқ хўжалигини иқтисодий ва ижтимоий ривожлантиришнинг асосий йўналишларидан бири ҳисобланади.

Машинасозлик – янги жамиятнинг моддий техника базасини яратувчи ва мамлакатимизнинг техник тараққиётини ривожланишини белгиловчи соҳа, чунки у саноатнинг турли тармоқларини янги техника, ишлаб чиқариш воситалари билан таъминлайди. Шунинг учун машинасозлик-ишлаб чиқаришнинг барча соҳаларини ривожланишига катта таъсир кўрсатувчи саноатнинг муҳим тармоқларидан бири.

Шунинг учун мамлакатимиз Президенти ва Ҳукумати машинасозликни, айниқса, автомобилсозликни ривожлантиришга алоҳида

эътибор қаратмоқда. Буни Президентимизнинг 2015 йил 19 январдаги Вазирлар Маҳкамасининг йиғилишидаги нутқидан ҳам ва ундан аввалги маърузаларидан кўриш мумкин .

Эрамиздан 8 – 7 минг йил олдин энг содда пайвандлаш усуллари мавжуд эди. Асосан мис буюмлари пайвандланар эди, мис аввал қиздирилиб сўнг босим билан пайвандланар эди. Мис, бронза, кўрғошин каби металллардан буюмлар тайёрлашда, ўзига хос қуйма пайвандлаш билан бажарилар эди. Бирикадиган деталлар қолипланиб, қиздирилар эди ва тутушадиган жойига олдиндан тайёрланган эриган металл қуюлар эди. Темир ва унинг қотишмаларидан буюмларни тайёрлашда темирчилик ўчоғида «пайванд тоби» даражасигача қиздириб сўнг тоблаш натижасида буюмлар тайёрланар эди. Бу усул темирчилик ўчоғида пайвандлаш деб ном олган эди. Пайвандлаш усуллари жуда секин ривожланган, шунинг учун кўпгина пайвандлаш жихозлари, қурилмалари ва техник усуллари ўзгариши юз йиллар давомида сезиларли даражда узгармаган.

Техника соҳасида кескин ўзгаришлар XIX аср охири XX аср бошларида сезила бошлади. 1802-йилда рус олими академик В.В. Петров биринчи бўлиб ёй зарядсизланишини тадқиқот қилди ва очди. 1803-йилда у томонидан «Галваник-волтли тажрибалар ҳақида янгиликлар» китобида, ёйли зарядсизланиш ёрдамида металл эришини баён қилган. Ёйли зарядсизланиш юқори даражали иссиқлик манбайи ва юқори даражада ёритувчанлиги билан амалий қўлланишга тез киритилмади, чунки, ёй таминланиши учун зарур бўлган ток кучланишини етказиб берувчи манба йўқ эди. Бундай манбалар фақатгина XIX аср охирида пайдо бўлди. Ёй зарядсизланиш очилиши даврига электротехника эндигина ташкил этилаётган эди, электротехник саноати эса йўқ эди. 1821-йилда инглиз етакчи физиги М. Фарадей электромагнетизмни экспериментал тадқиқот қилишида электромагнит индуксияни очди ва шу орқали электрйорутувчи ва электр генераторни қурилмаларни ишлаб чиқди.

Инглиз физиги Д. Максвелл математик ҳисоблашлар билан жараёнда ҳосил бўладиган электромагнит майдон хусусиятларига тадқиқотлар натижасида тенглама ишлаб чиқди.

1870-йилда франсуз олими З.Т. Грамм механик электромагнит машина учун узукли лангар ишлаб чиқди, бу электр генератор вазифасини бажариши мумкин, унинг иши механик энергияни электр энергияга айлантириб беради. 1882-йилда рус инженери Н.Н. Бенардос эримайдиган кўмир электрод билан электр ёйли пайвандлаш усулини ихтиро қилди. Ўзининг ихтиросига Н.Н. Бенардос «Электрогефест» номини берди. 1886-йилда у «Электр ток таъсири ёрдамида металлларни бириктириш ва ажратиш усуллари» га рус патентини олди. Н.Н. Бенардос ёйли пайвандлаш технологиясини ва пайванд бирикмалар турларини ихтиро қилди (учма-уч, устма-уст ва б.), булар ҳозирги кунда кам ишлатилмоқда; қалин металлларни пайвандлашда у пайванд бирикмани ёнбошлаб жойлаштириш усулини қўллаган. Юпка тунука листларни пайвандлашда, пайванд бирикмани пайвандлашга тайёрлаш учун лист чекаси бўртини букиб тайёрланган. Пайвандлаш сифатини ошириш учун улар флюс ишлатишар эди: пўлатларни пайвандлашда эса кварсли кум, мармар ишлатилар эдилар мисни пайвандлашда эса бура ва нашатир қўлланилар эди.

1888 – 1890-йилларда рус инженери Н.Г. Славянов эрийдиган металл электрод билан ёйли пайвандлашни таклиф этди. XX аср бошларида электр ёйли оайвандлаш усули металлларни бириктиришда етакчи саноат усули бўлиб келмоқда.

Франсуз олими Анри Луи Ле Шателое газ аралашмаларини ёнишини тадқиқот қилиш натижасида газ ёрдамида пайвандлашни ишлаб чиқди. 1895-йилда у франсуз фанлар академиясига ацетилен ва кислород аралашмаси ёрдамида юқори ҳароратли аланга ҳосил қилиш ҳақида ҳисобот берди. XX аср бошларида биринчи марта ёнувчи газларни кислород аралашмасида пайвандлаш учун қўллаб кўрди. Биринчи асетилен-кислород горелкаси

конструкциясини Эдмон Фуше ишлаб чиқди, унга Германияда 1903-йилда патент олди. 1904-йилда Францияда кесиш учун ацетилен-кислород горелкасини қўллашни синаб кўришди. Биринчи бўлиб газ ёрдамида пайвандлаш 1906-йилда Москва техник ўқув юртида амалга оширилди. 1911-йилдан бошлаб Россияда автоген иши ривожланиш олонери бўлиб Петербургдаги «Оерун» заводи хисобланади, бу заводда газ пайвандлаш ва кесиш учун аппаратура тайёрланади ва биринчи газ пайвандчилар ўқитилиши бошланган эди. Электр ёй ёрдамида пайвандлаш, механизацияси, автоматизацияси жараёнлари соҳасида асосий хизматлар Украиналик олим академик Е.О. Патонга тегишли. Иккинчи жаҳон уруши даврида флюс остида автоматик пайвандлаш мудофаа заводларида танк ва артиллерия қуролларини ишлаб чиқишда катта аҳамиятга эга эди.

Саноатнинг жадал ривожланиши ва техниканинг ҳамма соҳаларидаги металлларни пайвандлашда: термит аралашмалар, электрон нур, лазер, юқори хароратли олазма, ултратовуш ва бошқа янги эффектив пайвандлаш усуллари қўлланилади.

АО СП “Уз-Сэ Мюнг Ко” корхонасининг тарих

1996-йил мустақилликка эришгандан сўнг Президент қарорига биноан Республикамизда автомобилсозликка асос солинди ва Жанубий Корея Республикасининг DAEWOO КОРПОРАЦИЯСИ билан автомобил ишлаб чиқаришни йўлга қўйилди. Шулар қаторида “Уз-Сэ Мюнг Ко” NEXIA автомобилин қатор эҳтиёт қисмлари ва ёнилғи баклари ишлаб чиқариш мўжалланган корхонага асос солинди. 1997 йил қурилиш ишлари бошланди турли ускуна ва мосламалар ўрнатилди.

Прессовый цех	Сварочный цех	Цех сборки топливных баков
 Механические прессы 1200 Тонн X 1 шт. 600 Тонн X 2 шт. 300 Тонн X 5 шт. 250 Тонн X 3 шт. 200 Тонн X 1 шт. 160 Тонн X 1 шт. 35 Тонн X 1 шт.	 Робот для контактной сварки X 3 шт. Робот для CO₂ сварки X 3 шт. CO₂ сварки X 29 шт. Контактная сварка X 187 шт.	 Робот для шовной сварки X 1 шт. Шовная сварка X 2 шт. CO₂ сварки X 2 шт. Контактная сварка X 9 шт. Рельфная сварка X 3 шт. Гидравлический пресс X 1 шт. Тест для проверки насоса X 2 шт. Линия порошковой покраски X 1 шт. Покрасочная линия X 1 шт.

Улар жумласига Tong Myung компаниясида ишлаб чиқарилган 80 200 тоннагача бўладиган 10 механик пресс ўрнатилди. Бундан ташқари 2 та 300 тоннали ва 1та 600 тоннали катта пресслар ўрнатилди. Ва 1998 йилга келиб ишлаб чиқариш йўлга қўйилди.

Технологическое оборудование подлежит модернизация

Механический пресс – Tong Myung.

В количестве - 3 ед.

Из них:

600 тонн – 1 ед.

300 тонн - 2 ед.

Модернизация блока управления



1998 йил 23 май куни “Уз-Сэ Мюнг Ко” Қўшма корхонаси расман Давлат тассаруфига киритилиб расман очилди. 1998йилда DAMAS TIKO NEXIA машиналари ёнилғи баклари тўлалигича ишлаб чиқарилди.

Филиалы: «Хорезмский филиал»

Продукция компании



Прессовый цех



Механические пресса

200 Тонн	X 1 шт.
160 Тонн	X 1 шт.
150 Тонн	X 2 шт.
110 Тонн	X 1 шт.
100 Тонн	X 2 шт.
63 Тонн	X 1 шт.

CO ₂ сварки	X 1 шт.
Контактная сварка	X 5 шт.
Шовная сварка	X 1 шт.

АО «GM-Uzbekistan» - 2 панели и бензобак
СП «Uz-Tong Heung» -33 деталей



22

AVTO-RUSSIA.RU



AVTO-RUSSIA.RU


Автомобиль "Nexia"

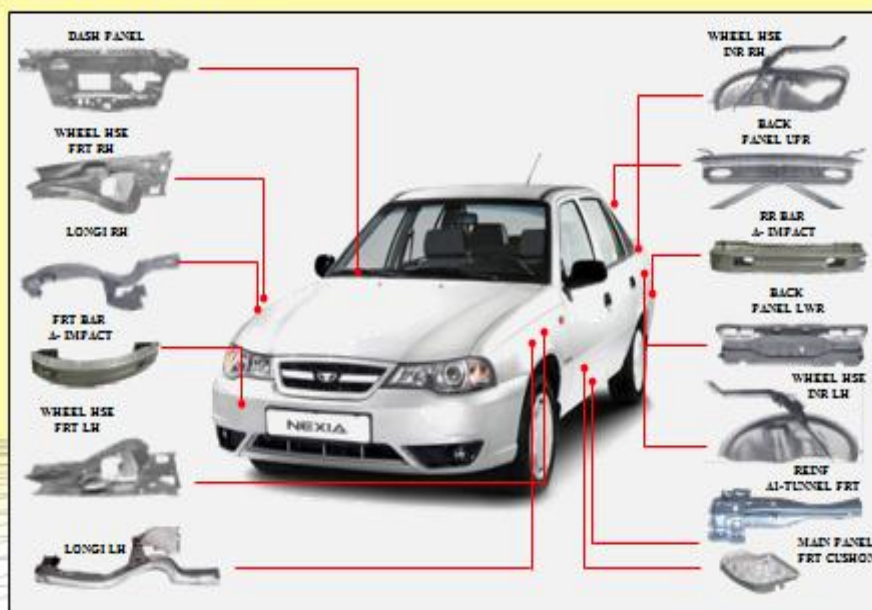

12

1999 йилга келиб NEXIA автомобилнинг олди ва орқа бамперлари ишлаб чиқариш йўлга қўйилди.


Автомобиль "Matiz"

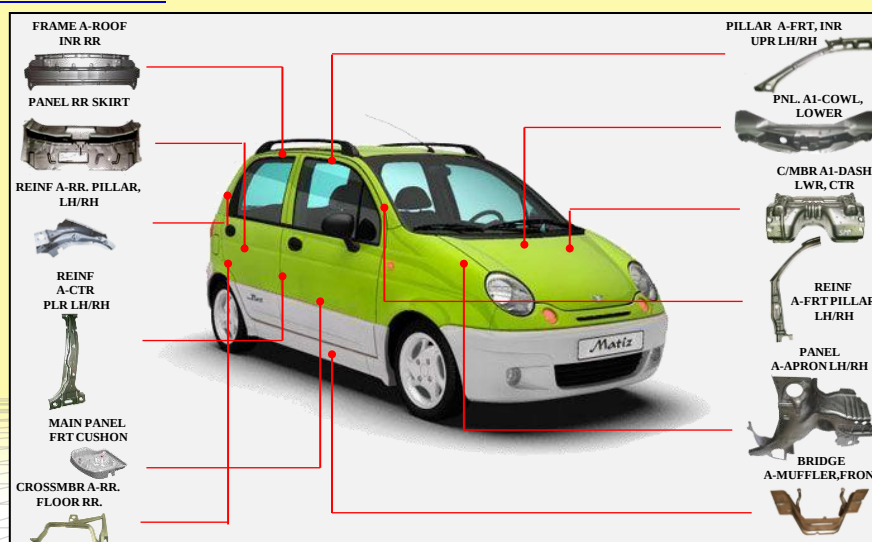

13

2004 йилга келиб MATIZ автомобилнинг ёнилғи бакларини корхона конверларидан чиқа бошлади.

Контроль качества

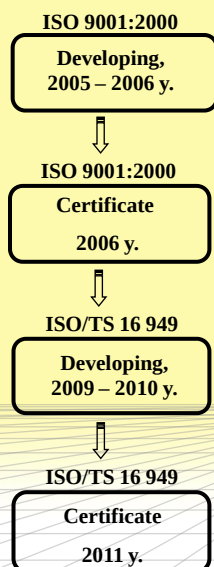

24

Жахон стандартлари талабига биноан 2006 йилда ДИН ЕН ИСО 901 2000 сертивикати олинди. Ва бу сертификат орқали корхона махсулотлари тўлиқ Жахон стандартлари талабига жавоб беришлари тасдиқланди.

Филиалы: ООО «FERAE»



Продукция компании

Штамповарные детали автомобиля



Количество продукции:
NEXIA - 12 деталей
SPARK - 35 деталей
COBALT - 34 деталей
MATIZ - 34 деталей

Прессовый цех




Механические пресса

200 Тонн X 1 шт.
110 Тонн X 2 шт.
80 Тонн X 4 шт.
35 Тонн X 2 шт.


20

Корхонанинг кенгайтириш ва қўшимча иш ўринлари яратиш мақсадида 2009 йил Фарғона вилояти Олтиариқ туманида ООО “FERAE” заводи ташкил қилинди майда совуқ олда штамповловчи майда эхтиёт қисмлар шу корхонада тўла ишлаб чиқарила бошлади. Корхонанаинг ишлаб чиқариш

дастуридаги кейинги 2010 йил М 300 SPARK автомобили 10 хил деталлари катта штампланган деталлари ишлаб чиқарила бошлади.

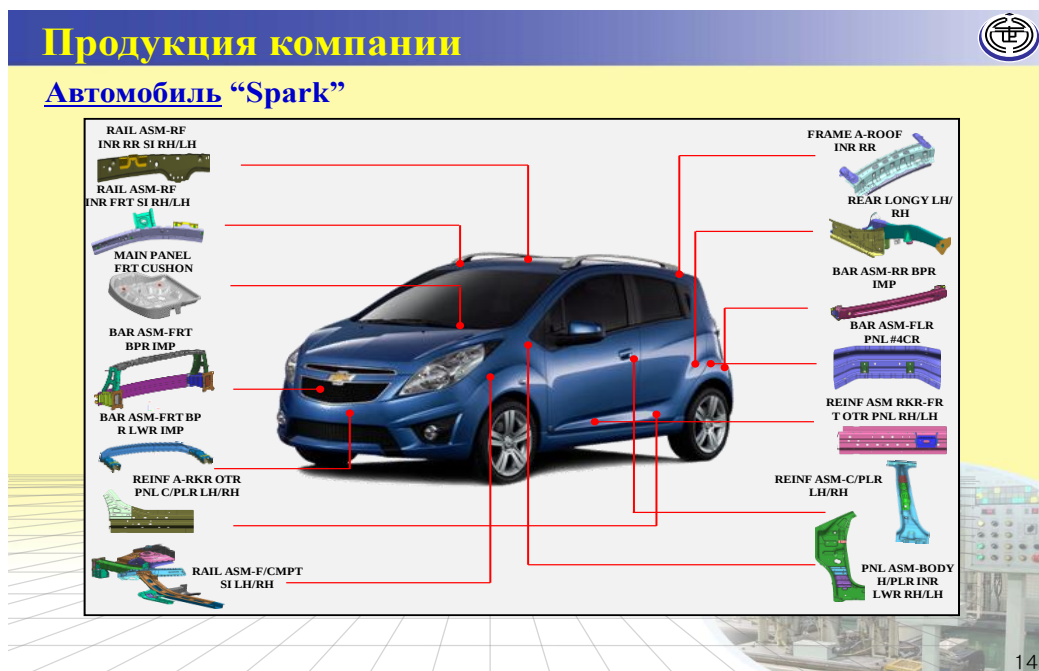


Ундан ташқари қўшимча иш ўрни ташкил қилиш мақсадида Асака шахрида шасси йиғув цехи ишга туширилди. Жахон стандартларини ўсиб бориш натижасида ИСО ТС 16949 сертификатини олиш мақсади қўйилди ва 2011 йил бу мақсадга эришилди.

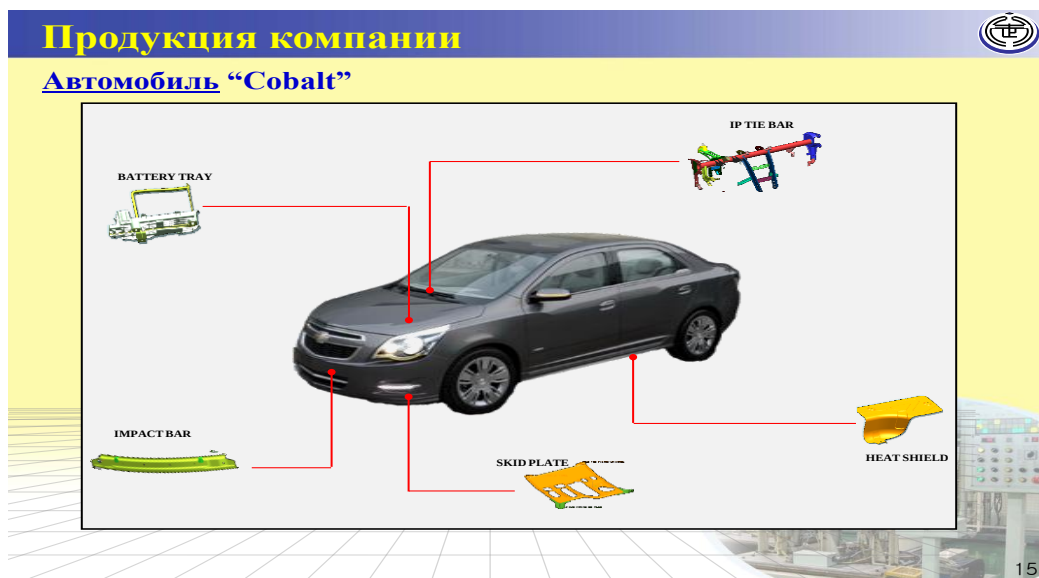

Корхонани ривожлантиришга амал қилган холда 2012 йил KOBLT автомобилига асос солинди ва ёнилғи баки ҳамда 12 хил совуқ холда штампланадиган катта фанерлар ишлаб чиқариш йўлга қўйилди. 2014 йилга келиб GETNRA (LASETI) автомобили ёнилғи бакларини ишлаб чиқариш

йўлга қўйилди ривожланиш дастури асосида ҳозирги кунда янги лойиҳалар устида иш олиб борилиб

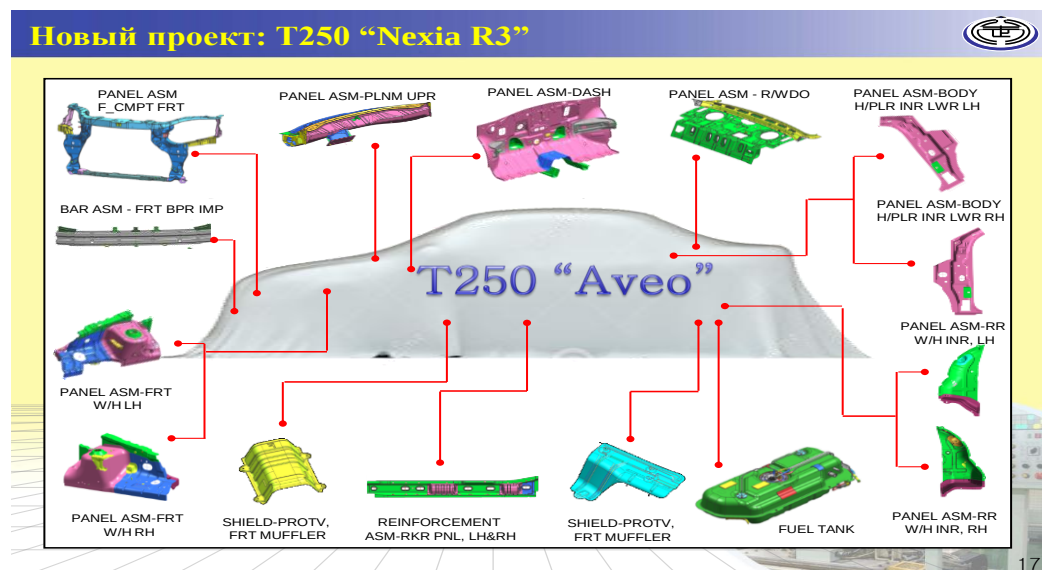

T250 "Nexia R3" автомобилни ишлаб чиқариш йўлга қўйилмоқда бу автомобилнинг ёнилғи бакидан ташқари 168 хил катта штамповчи эҳтиёт қисмларини ишлаб чиқариш йўлга қўйилди. Ҳозирги кунда мустақил Ўзбекистон Республикасини барча вилоятларида автомобил эҳтиёт қислари ишлаб чиқарилмоқда



М

2

Умумий қисм.

MATIZ автомобилнинг ёнилғи бакининг роликли усулда пайвандлаш технологик жараёнининг кетма-кетлиги ва уни бажариш тартиби

MATIZ автомобилнинг ёнилғи бакини асосан автомобилнинг ёнилғи захирасини тaminнлаш учун хизмат қилади.

MATIZ автомобилнинг ёнилғи бакини тайёрлаш учун 250 КВА кувватга эга бўлган жанубий Кореяда ишлаб чиқарилган ОБАРА фирмасининг роликли пайвандлашга мўлжалланган СПОТ ва 125 КВА кувватга эга булган портабеллардан фойдаланамиз.

Юқорида кўрсатилган ускуланаларимиз 380 В – кучланиш 20 А ток кучини тармоқдан келган трансформациялаб 30-65 В 250 КВА Бўлган ток кучига ўзгартириб беради. MATIZ автомобилнинг ёнилғи бакини юқорида таъкидлангандек 0.8 қалинлиги материалда тайёрланганлиги учун электрод диаметри 4,0 мм ва чокнинг қалинлиги жадвалга асосан 4.0 бўлади. Юқоридаги пайванд чокларини бажариш учун бизга 13 КВА ток кучи зарур бўлади.

MATIZ АВТОМОБИЛИНИНГ ЁНИЛЌИ БАКИННИНГ УМУМИЙ КЎРИНИШИ

1. Умумий қисм.

1.1.Конструкциянинг шакли ўлчамлари, материали, унга қўйилган талаблар.

Ёнилғи баки қалинлиги 0.8мм ли бўлган СПСС материални қорғошин қопламалигидан тайёрланилади. Юқорида кўрсатилган ускуналаримиз 380 в 20А ток кучини тармоқдан келган трансформациялаб 30 65 В 150 КВА бўлган ток кучига ўзгартириб беради.

MATIZ автомобилнинг ёнилғи бакини тайёрлаш учун олинган материал хоссалари.

Кимёвий таркибига кўра пўлат углеродли ва легирланган бўлади.

Углеродли пўлат кам углеродли (углерод миқдори 0,25% гача), ўртача углеродли (углерод миқдори 0,25 дан 0,45% гача) ва кўп углеродли (углерод миқдори 0,45 дан 2,14% гача) бўлади. Қўрғошин қоплама метални бензин билан реакцияга киришдан химоялайди.

Таркибида углероддан ташқари легирловчи элементлар (хром, никел, волфрам, ванадий ва бошқалар) бўлган пўлат легирланган пўлат дейилади. Легирланган пўлатлар кам легирланган (углероддан ташқари легирловчи компонентлар йиғиндиси 2,5% дан кам); ўртача легирланган (углероддан ташқари легирловчи компонентлар йиғиндиси 2,5 дан 10% гача), кўп легирланган (углероддан ташқари легирловчи компонентлар йиғиндиси 10% дан ортиқ) бўлади.

Микроструктураларига кўра пўлат перлитли, мартенситли, аустентли, феррит ва карбитли синфга бўлинади.

Ишлаб чиқариш усулига кўра пўлатлар қуйидагиларга бўлинади:

а) оддий сифатли (углерод миқдори 0,45% гача), қайнайдиган, чала қайнайдиган ва қайнамайдиган пўлатлар. Қайнайдиган пўлатни металлни кремний ёрдамида маълум даражада оксидсизлаш йўли билан олинадилар, бу пўлатда 0,05% гача кремний бўлади. Қайнамайдиган пўлатда 0,12% кремний бўлиб, у бир жинсли бўлади. Чала қайнайдиган пўлатнинг тузилиши қайнайдиган ва қайнамайдиган пўлатлар оралиғида бўлиб, унда 0,05–0,12% кремний бўлади;

б) сифатли пўлат – углеродли ёки легирланган, буларда олтингугурт ва фосфор миқдори 0,04% дан ортиқмаслиги керак;

д) юқори сифатли пўлат – углеродли ёки легирланган, уларда олтингугурт ва фосфор миқдори мос равишда 0,030 ва 0,035% дан ортиқмаслиги керак. Бундай пўлатларда металлмас аралашмалар жуда кам бўлади ва маркаси белгиси А харфи қўшиб қўйилади.

Вазифасига кўра пўлатлар конструкцион (машинасозлик), асбобсозлик, қурилиш ва алохида физик хоссали пўлатларга бўлинади. Жаҳон стандартидаги SPCC маркаси СТЗ кп Россия стандартларига тўғри келади ва унинг механик ху

сусиятлари ва кимёвий таркиби қуйидаги жадвалларда кўрсатилган.

Материалнинг кимёвий таркиби жадвалда келтирилган.

Материалнинг кимёвий таркиби

Детал материали	Элементларнинг миқдори, %									Қаттиқлиги, НВ дан кам
	С	Си	Мн	Ср	Ти	П	С	Су	Ни	
SPCC	0.17-0.23	0.17-0.37	0.8-1.1	1.0-1.3	0.03-0.09	0.035	0.035	0.2	0.25	217

Деталь материалнинг хоссалари

Деталь материалнинг механик хоссалари

Материал	σ_T МПа	σ_B МПа	δ %	ψ %	a_n Н · м/см ²	Қаттиқлиг и
SPCC	430	700	18	55	100	НВ≥217

Одий сифатли углеродли пўлатларни кимёвий таркиби

Пўлат русуми	Элементларнинг массавий улуши, %		
	Углерод	Марганес	Кремний
СТЗкп	0,14–0,22	0,30–0,60	кўпи билан 0,05
СТЗпс	0,14–0,22	0,40–0,65	0,05–0,15
СТЗсп	0,14–0,22	0,40–0,65	0,15–0,30
СТЗГпс	0,14–0,22	0,80–1,10	кўпи билан 0,15
СТЗГсп	0,14–0,22	0,80–1,10	0,15–0,30

Деталь чизмасининг технологик мослиги

Деталь чизмасининг технологик назорати конструкторлик хужжатларининг ягона тизимига мос келишини текширишнигина ўз ичига олмасдан унда конструкцияни тайёрлаш нуқтаи назаридан ҳам таҳлил қилинади.

Деталь конструкциясининг технологик мослиги – бу деталь хоссаларидан бўлиб, унда ишлаб чиқаришни техник тайёрлигига қўйиладиган меҳнат, маблағ, материал ва вақт сарфининг энг оптимал қийматларини таъминлаш каби талаблар кўзда тутилади.

Керакли ўлчамларининг мавжудлиги ва уларнинг тўғри жойлашганлиги

Детални тайёрлаш учун керакли барча ўлчамлари чизмада мавжуд.

1.2Пайвандлаш усулини аниқлаш

Пайвандлаш режимини танлаш ва хисоблаш.

Пайвандлаш режими деб пайвандлаш процессининг кечиш характерини аниқловчи кўрсаткичлар мажмуи тушунилади. Бу кўрсаткичлар пайвандалаш вақтида буюмларга бериладиган иссиқлик миқдорига таъсир этади. Пайвандалаш режимининг асосий кўрстакичларига: электрод ёки пайвандалаш симининг диаметри, пайвандалаш токининг кучи, ёйдаги кучланиш ва пайвандлаш тезлиги киради. Химоя газлари остида ярим автоматик пайвандлашда пайвандлаш симини узатиш тезлиги, химоя газлари сарфи пайвандлаш режимининг асосий кўрсаткичларидан хисобланади.

Пайвандлаш режимининг қўшимча кўрстакичлари ток тури ва қутбийлиги, электрод қопламасининг типи ва маркаси, электроднинг қиялик бурчаги, металлни олдиндан қиздириш температурасига киради. Химоя газлари остида ярим автоматик пайвандлашда пайвандлаш симининг учликдан чиқиб туриш узунлиги, электрод симининг гарелка учи(сопло)дан чиқиб туриш узунлиги ва электрод учидан пайвандланадиган деталгача бўлган узунлик(ёй узунлиги) қўшимча кўрсаткичларга киради

Контактли роликли пайвандлаш

Контактли роликли пайвандлаш деталларни улар орқали ўтувчи электр токи билан қисқа муддат қиздириш ва сиқиш кучи ёрдамида пластик деформациялаш натижасида деталларнинг ажралмас бирикмаларини ҳосил қилиш технологик жараёнидир.

Контактли пайвандлашга инглиз физиги Уилям Томсон (Лорд Келвин) асос слоган, у 1856-йилда биринчи мартта учма-уч пайвандлашни қўллади. 1877-йилда АҚШда Элиъу Томсон мустақил равишда учма-уч пайвандлаш усулини ишлаб чиқди ва уни саноатга жорий этди. Худди шу 1877-йилда Россияда Н.Н.Бенардос контакт нуқтали ва чокли (роликли) пайвандлаш усулини таклиф этди.

Контактли пайвандлаш ёрдамида босим билан пайвандланадиган кониструкцияларнинг 90% га ва барча пайванд кониструкцияларнинг 50% га яқини тайёрланади. Бунга контакт пайвандлашнинг бошқа усулларга қараганда афзалликлари сабабдир; иш унумдорлиги юқори (битта нуқта ёки учма уч жойни пайвандлашга 0,02....1,0 с вақт кетади), ёрдамчи материаллар (сув, ғаво) кам сарфланади, режимнинг бошқариладиган параметрлари сони кам бўлган ҳолда, пайванд бирикманинг юқори сифатли ва пухта бўлишини таоминлайди. Бу жараён осон механизациялаштириладиган ва автоматлаштириладиган экологик тоза жараёндир.

Жихозларнинг нисбатан мураккаблиги, пайванд бирикмаларни синдирмасдан (бузмасдан) назорат қилишнинг қийинлаги бу усулнинг камчилиги ҳисобланади.

Контактли пайвандлаш бириктириладиган деталларни пайвандланаётган материалнинг эриш нуқтасидан пастда ёки юқорида ўтувчи ҳароратгача маҳаллий қиздириш йўли билан амалга оширилади.

Контактли пайвандлашда деталлар атомлараро илашиш кучлари таосир қилиши ҳисобига бирикади. Ушбу кучлар иккита металл детал орасида намоён бўлиши учун ёки улар пайвандланиши учун улар кристалл панжара параметри билан таққосланадиган масофада яқинлаштирилиши лозим. Масалан, юқори даражада пластик металллар – алюминий, мис ёки улар қотишмаларини совуқ ҳолатда пайвандлаш бунга мисол бўла олади.

Пластиклиги пастроқ материаллар, масалан, пўлат совуқ ҳолатда деярли пайванд-ланмайди, чунки деталлар сиқилганда юзага келувчи анча катта қайишқоқ зўриқишлар ташқи куч олинганда айрим нуқталарда вужудга келган элементар бирикмаларни емиради.

Контактли пайвандлаш совуқ ҳолатда пайвандлашдан шуниси билан фарқ қиладики, асосан қиздиришда атомларнинг ҳаракатчанлиги ортади, пайвандлаш учун зарур бўлган пластик деформация даражаси камаяди. Иссиқ металлнинг деформацияси кичикроқ солиштирма босимда амалга ошади ва пайвандлашни қийинлаштирувчи қайишқоқ кучларни бартараф этади.

Босим бермасдан, хатто эритиш йўли билан контактли пайвандлашни амалга ошириб бўлмайди. Босимнинг аҳамияти қуйидагилардан иборат:

1) пайвандланаётган деталлар бир-бирига зич теккунча яқинлашади, натижада пайвандлаш жойида иссиқлик ажралиш жадаллигига таъсир қилувчи, деталлар орасида ҳосил бўлувчи контактнинг ҳолатини ростлаш имконияти пайдо бўлади;

2) берк ҳажмда кристалланувчи металл қуймакорлик нуқсонлари (ғоваклик, чўкиш бўшликлари ва б.) пайдо бўлмасдан зичланади;

3) пайвандлаш жойи ифлосланган ва оксидланган металлдан холи бўлади.

Контактли пайвандлашнинг маълум усуллари бир қатор белгиларига кўра таснифланади (ГОСТ 19521-74):

1. Технологик белгиларига кўра:

- нуқтали пайвандлаш;
- релефли пайвандлаш;
- чокли пайвандлаш;
- учма-уч пайвандлаш.

2. Вирикманинг тузилишига кўра:

- устма-уст пайвандлаш;
- учма-уч пайвандлаш.

3. Пайвандлаш жойида (зонасида) металлнинг чекли ҳолатига кўра:

- эритиб пайвандлаш;
- эритмасдан пайвандлаш.

4. Токнинг берилиш усулига кура:

- контактли пайвандлаш;
- индуксион пайвандлаш;

5. Пайвандлаш токининг турига кўра:

- ўзгарувчан ток билан пайвандлаш;
- ўзгармас ток билан пайвандлаш;
- униполяр ток, яъни импульс давомида кучи ўзгарадиган бир қутбли ток билан пайвандлаш.

6. Бир йўла бажариладиган бириктиришлар сонига кўра:

- бир нуқтали ва кўп нуқтали пайвандлаш;
- бир чок билан ёки кўп чок билан пайвандлаш;
- битта ёки бир нечта бириктириш жойларини бир йўла пайвандлаш;

Контактли пайвандлашнинг афзал томонлари ушбулардан иборат:

- 1) жараённинг унумдорлиги юқори;
- 2) пайвандлаш жараёнини енгил механизациялаштириш ва автоматлаштириш мумкин;
- 3) термодетформация цикли қулай бўлиб, кўпгина конструкцияли материалларни бириктириш сифати юқори бўлишини таъминлайди;
- 4) технологик жараённинг гигиеник шароити яхши.


Роликли контактли пайвандлаш

Роликли пайвандлаш контакли пайвандлашнинг бир усули бўлиб, бунда деталлар чегараланган алохида тегиш жойлари бўйича (нуқталар қатори бўйича) пайвандланади.

Роликли пайвандлашда деталлар устма-уст йиғилиб, электр токи манбайи (масалан, пайвандлаш трансформатори) уланган электродлар ёрдамида $\Phi_{\text{пай}}$ кучи билан сиқилади. Қисқа муддатли пайвандлаш токи $I_{\text{пай}}$ ўтганда деталларнинг ўзаро эриш зонаси пайдо бўлгунча қизийди. Бу зона ўзак (ядро) деб аталади. Пайвандлаш жойи (зонаси) қизиганда деталларнинг бир-бирига тегиш жойида (ўзак атрофида) металл пластик деформацияланади. Бу жойда зичловчи белбоғ ҳосил бўлиб, у суяқ металлни чайқалиб тўкилишдан ва

хаводан химоялайди. Шу боис пайвандлаш жойини махсус химоялаш талаб қилинмайди. Ток узиб қўйилгандан сўнг, ўзакнинг эриган метали тез кристалланади ва бириктириладиган деталлар орасида металл боьланишлар

вужудга келади. Шундай қилиб, нуқтали пайвандлашда деталларнинг бирикиши металлнинг эриши билан содир бўлади.

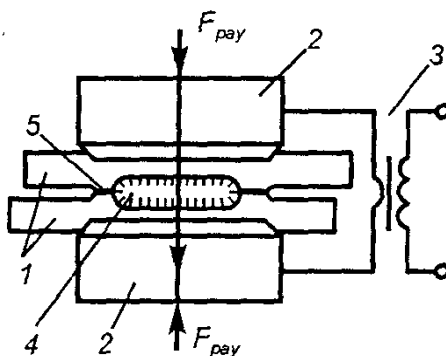

Контактли нуқтали пайвандлаш схемаси:

1 – пайвандаланётган деталлар; 2 – электродлар; 3 – трансформатор; 4 – ўзак; 5 – зичлови белбоғ.

Нуқтали пайвандлашда деталлар 50 Hz саноат частотали ўзгарувчан ток импульслари билан, шунингдек ўзгармас ёки униполяр ток импульслари билан қиздирилади.

Нуқтали пайвандлашда пайванд чок тўрт босқичда ҳосил бўлади.

Биринчи тайёргарлик (сиқиш) *босқичида* пайвандланадиган юзалар муайян куч таосирида бир-бирига тегади. Тегиш жойларидаги микронотекисликлар деформацияланади ва оксид пардалари емирилади. Тегиш қаршиликлари камаяди ва барқарорлашади, бирикмани пайвандлаш учун пайвандлаш токини улашга тайёрланади.

Иккинчи босқич пайванлаш токи уланган пайтдан бошланиб, қуйма ўзакнинг эрий бошлаши билан нихоясига етади. Мазкур босқич вақтида металл қизийди ва бирикиш жойида кенгаяди. Металл қизиши билан пластик деформациялар ортади, бу деформациялар таосирида металл тирқишга сиқиб чиқарилади ва белбоғ ҳосил бўлиб, у ўзакни зичлайди.

Учинчи босқич эриган зона пайдо бўлишидан ва унинг қуйма ўзакнинг номинал диаметригача катталашиб бошланади. Бу босқичда оксид пардалари бўлиниб ва емирилиб, ўзакнинг эриган металида аралашади. Электр-динамик кучларнинг таосир кўрсатиши ушбу жараёнга ёрдам беради ва суяқ металл жадал аралашishiга ҳамда турли хил металлларни

пайвандлашда ўзакнинг таркиби текисланишига олиб келади. Бундай аралашishiда оксид пардалар ва ифлосликларнинг эримайдиган зарралари эриган металл четида тўпланади.

Тўртинчи босқич ток узиб қўйилган пайтдан бошланади. Ушбу босқич вақтида металл совийди ва кристалланади ҳамда пайвандлаш жойи чўкилади.

Нуқтали пайвандлаш штампаб-пайвандлаб ясаладиган конструкцияларни тайёрлашда кенг қўлланилади. Бундай конструкцияларда листдан штампаб ясалган икки ва ундан ортиқ деталлар бикр узелларга пайвандланади (масалан, енгил автомобилнинг поли ва кузови, юк автомобилнинг кабинаси ва б.).


Синчли конструкциялар (чунончи йўловчи ташиш вагонининг ён деворлари ва томи, комбайн бункери, самолёт узеллари ва б.) одатда нуқтали пайваналади.

Нуқтали пайвандлаш нисбатан юпқа металлдан узеллар тайёрлашда яхши натижалар беради. Нуқтали пайвандлаш қўлланиладиган муъим соъа бу электр-вакуум техникасида, асбобсозлик ва бошқа соъаларда юпқа деталларни пайвандлашдир.

Чокли контактли пайвандлаш

Чокли пайвандлаш бир-бирини беркитиб турувчи нуқталар қаторини ўсил қилиш йўли билан зич бирикма (чок) ўсил қилиш усулидир. Бунда айланувчи дисксимон электродлар - роликлар ёрдамида ток келтирилади ва деталлар силжитилади. Нуқтали пайвандлаш каби деталлар устма-уст йиъилади ва пайвандлаш токининг қисқа муддатли импульслари билан қиздирилади. Нуқталарнинг бир-бирини беркитиб туришига ток импульслари

ўртасидаги тўхтам (пауза)ни ва роликларнинг айланиш тезлигини тегишлича танлаш орқали эришилади.

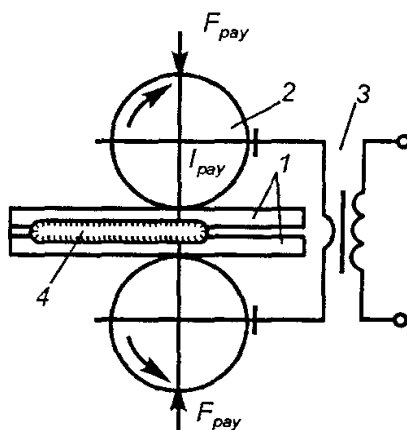

Контактли чокли пайвандлаш схемаси:

1 – пайвандаланаётган деталлар; 2 – роликлар; 3 – трансформатор; 4 – ўзак.

Чокли пайвандлашнинг узлукли, узлуксиз ва қадамли турлари бўлади.

Роликлар ёрдамида узлуксиз пайвандлашда пайванд-ланаётган деталлар ўзгармас тезликда узлуксиз ʼаракатланади. Бунда пайвандлаш токи узлуксиз уланган бўлади.

Роликлар ёрдамида узлукли пайвандлашда қисқа муддатли ток импулслари ($m_{и}$) тўхтамлар ($m_{т}$) навбатлашиб келади ва деталлар узлуксиз ʼаракатланади.

Роликлар ёрдамида қадамли пайвандлашда пайвандлаш токи уланган пайтда роликлар вақтинча тўхтади - деталлар ʼаракатланмайди, бу эса роликларнинг ейилишини, қолдик, зўриқишларни ва дарзлар ʼамда қавакарлар пайдо бўлишига мойилликни камайтириш имконини яратади.

2. Технологик қисм

2.1 Пайванд конструкциясини йиғиш ва пайвандлаш технологик жараёнини тузиш.

2.2 Пайвандлаш материалларини танлаш ва уларни асослаш.

Ёнилғи бакини 0,8 бўлган СРСС материалдан тайёрланади. Жахон стандартидаги СРСС маркаси СТЗ кп Россия стандартларига тўғри келади ва унинг механик хусусиятлари ва кимёвий таркиби қуйдаги жадвалларда кўрсатилган.

Кимёвий таркибига кўра пўлат углеродли ва легирланган бўлади.

Углеродли пўлат кам углеродли (углерод миқдори, 0,25% гача), ўртача углеродли (углерод миқдори 0,25 дан 0,45% гача) ва кўп углеродли (углерод миқдори 0,45 дан 2,14% гача) бўлади.

Таркибида углероддан ташқари легирловчи элементлар (хром, никел, волфрам, ванадий ва бошқалар) бўлган пўлат легирланган пўлат дейилади. Легирланган пўлатлар кам легирланган (углероддан ташқари легирловчи компонентлар йиьиндиси 2,5% дан кам); ўртача легирланган (углероддан ташқари легирловчи компонентлар йиьиндиси 2,5 дан 10% гача), кўп легирланган (углероддан ташқари легирловчи компонентлар йиьиндиси 10% дан ортиқ) бўлади.

Микроструктураларига кўра пўлат перлитли, мартенситли, аустентли, феррит ва карбидли синфга бўлинади.

Ишлаб чиқариш усулига кўра пўлатлар қуйидагиларга бўлинади:

а) оддий сифатли (углерод миқдори 0,45% гача), қайнайдиган, чала қайнайдиган ва қайнамайдиган пўлатлар. Қайнайдиган пўлатни металлни кремний ёрдамида маолум даражада оксидсизлаш йўли билан олинади, бу пўлатда 0,05% гача кремний бўлади. Қайнамайдиган пўлатда 0,12% кремний бўлиб, у бир жинсли бўлади. Чала қайнайдиган пўлатнинг тузилиши қайнайдиган ва қайнамайдиган полатлар оралигида боолиб, унда 0,05–0,12% кремний боолади;

б) сифатли пўлат — углеродли ёки легирланган, буларда олтингугурт ва фосфор миқдори 0,04% дан ортмаслиги керак;

д) юқори сифатли пўлат — углеродли ёки легирланган, уларда олтингугурт

ва фосфор миқдори мос равишда 0,030 ва 0,035% дан осъмаслиги керак. Бундай пўлатларда металлмас аралашмалар жуда кам бўлади ва маркаси белгисига А харфи қошиб қооилади.

2.3 Пайвандлаш режимларини ҳисоблаш.

Пайвандлаш режими электр, механик ва вақт параметрлари мажмуидан иборат бўлиб, буларни сифатли бирикма олиш учун пайвандлаш ускуналари билан таъминланади.

Иссиқлик ажратиш ва иссиқлик четлатиш жараёнларининг тутган ўрнига қараб қаттиқ ҳамда юмшоқ пайвандлаш режимлари фарқ қилинади.

Қаттиқ режим 1–4 мм қалинликдаги деталларни пайвандлашда $m_{\text{пай}} < 0,02c$ бўлганда пайвандлаш токининг қисқа муддатли қушли импулси билан ажралиб туради. Бу ҳолда ҳарорат майдони асосан ажралиб чиқадиган иссиқлик билан белгиланади. Қаттиқ режимда қизиш ва совиш тезлиги юкори бўлади. Бунда чайқалиб тўкилишга мойиллик ортади ва бунинг олдини олиш учун пайвандлаш кучи оширилади.

Юмшоқ режим учун токининг оқиш муддати анча узоклиги ($m_{\text{пай}} > 0,1c$), кучнинг нисбатан кичиклиги хосдир. Бунда детал исҳида ва электродлар орасида ансҳа катта иссиқлик алмашинуви юз беради.

Нуқтали пайвандлаш режимига $I_{\text{пай}}$, $m_{\text{пай}}$, $\Phi_{\text{пай}}$, баъзан эса $\Phi_{\text{сх}}$, $m_{\text{сх}}$, шунингдек, электродлар иш юзасининг ўлчамлари ($d_{\text{э}}$, $P_{\text{э}}$) киради.


Режимларни ҳисоблаш, ҳисоблаш-тажриба ўтказиш ва тажриба ўтказиш усуллари билан аниқлаш мумкин. Режимларга оид кўплаб тавсиялар (одатда жадваллар, номограммалар, графиклар кўринишида) мавжуд. Аммо бу режимлар тахминий бўлиб, пайвандлашдан олдин текширишни, муайян шарт-шароитни (юзани ҳозирлаш, йиғиш, ускунларнинг аҳволи ва б.) инобатга олиш учун тез-тез тузатишлар киритишни талаб қилади.

Тузатишлар киритиш гувоҳ намуналарда, қуйма ўзакнинг диаметри ва режим параметрларига боғлиқ ҳолда амалга оширилади. Чунончи, агар

диаметр етарли бўлмаса, $I_{\text{пай}}$ оширилади. Чайқалиб тўкилишнинг олдини олиш учун $\Phi_{\text{пай}}$ оширилади. Агар ўзакда дарзлар бўлса, $\Phi_{\text{сх}}$ оширилади.

Гувоҳ намуналарни синаш натижалари ижобий бўлиб, сифатли бирикма ҳосил бўлганда пайвандлаш режими тегишли ҳужжатлар қайд этилади ва узелни пайвандлашга рухсат берилади. Аммо ҳақиқатан мавжуд (реал) деталларни пайвандлаш пайтида жараёнга турли ноқулай омиллар таъсир қилиб, танланган режим параметрларини амалда ўзгартириб юбориши мумкин. Бундай омилларга электрод иш юзасининг ялпайишини, деталлар қаршилиги ва пайвандлаш контурининг ўзгаришини, тармоқ кучланиши, пневмотармоқдаги ҳаво босими ўзгаришини ва ҳоказоларни кўрсатиш мумкин. Шу боис ҳар бир аниқ ҳолда ушбу ноқулай омиллар таъсирини камайтириш, параметрларни барқарорлаштириш ёки уларнинг автоматик ростланиши зарурлиги масаласи ҳал қилиб олинади.

Нуқтали ва чокли пайвандлаш қатор ўзига хос хусусиятларга эга бирикмаларнинг зичлиги ва атмосфера газларидан ҳимояланиши ишончлидир, бу эса легирловчи элементларнинг оксидланиши ёки буғланиб кетишига деярли барҳам беради; жараённинг ҳамма босқичларида пайвандлаш жойида босим юқори бўлади ҳамда цикл ичида уни ўзгартириш мумкин, натижада газ туфайли юз берадиган ғовақдорликка чек қўйиш, шунингдек қолдиқ кучланишлар қийматини ва ишорасини самарали бошқариш мумкин бўлади; металлнинг жадал силжиши юпқа сиртки қатламларнинг емирилисҳи ҳамда аралашиб кетишига ёрдам беради; ўзак металини легирлаш қийин бўлса-да, аммо мумкин; қизиш муддати қисқа ва термик таъсир зонаси энг калта: нуқталарнинг чекка қисмларида зўриқишларнинг тўпланиши жуда юқори; пайвандлаш сиқлини ичида олдиндан ва буткул автоматлаштириш имконияти бор.

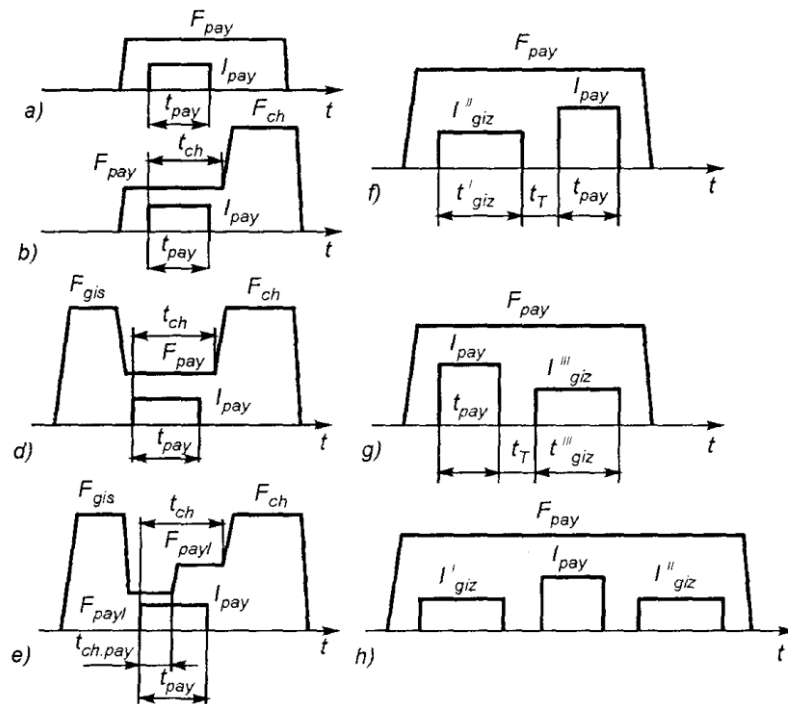

Нуқтали пайвандлашда куч ва ток циклограммаси.

Амалиётда узелларнинг қалинлиги, хоссалари, шакли ҳамда муҳимлигига, шунингдек пайвандлаш ускуналарининг бор имкониятларига қараб, нуқтали пайвандлашда куч ва токнинг қуйидаги циклограммалари қўлланилади:

а) ўзгармас пайвандлаш кучи $\Phi_{\text{пай}}$ билан – 3 мм гача қалинликдаги металлларни нуқтали пайвандлашда кўпроқ қўлланилади;

б) ўзгармас пайвандлаш кучи $\Phi_{\text{пай}}$ билан ва чўқишлар кучи $\Phi_{\text{сх}}$ ни қўйиш билан – қизиганда дарз кетишга мойил қалин детал ва металллар учун;

д) олдиндан қисиш $\Phi_{\text{қис}}$ ва чўқишлар билан – тирқишларни бартараф этиш ва чайқалиб тўкилишларнинг олдини олиш учун, шунингдек деталларни олдиндан суюқ, қоплама (елим, лок, грунт) билан қоплаб пайвандлашда;


е) пайвандлаш кучини босқичма-босқич ошириб бориш ($\Phi_{\text{пайИ}}$ дан $\Phi_{\text{пайИИ}}$ гача) ва чўқишлар кучи $\Phi_{\text{сх}}$ билан – 4 мм дан қалин деталларни пайвандлашда;

ф) қўшимча ток импульси воситасида олдиндан қиздириш билан – пайвандлаш тирқишларини йўқотиш ва чайқалиб тўкилишларнинг олдини олиш учун;

г) кейин қиздириш билан – қизиганда дарз кетишга мойилликни камайтириш, термик ишловни амалга ошириш ёки $\Phi_{сх}$ қийматини кичиклаштириш мақсадида;

х) олдиндан ва кейин қиздириш бўлган уч импулсли дастур.

Пайвандлаш импулсининг давомлилиги ва қийматини мос равишда ростлаш оркали қаттиқ, ёки юмшоқ режим ҳосил қилинади.

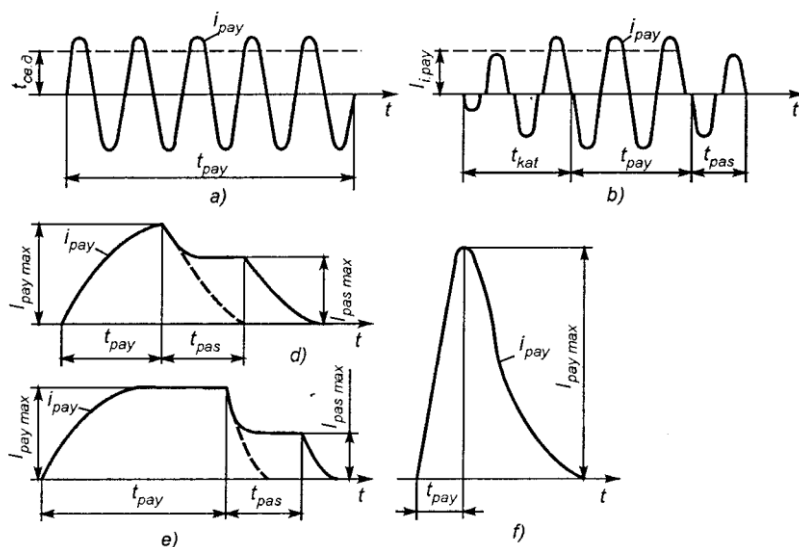

Турли масҳиналардаги токи импулсининг сҳаклари:

а – ўзгарувчан ток машиналардаги; б – модуляцияли ўзгармас ток машиналаридаги; в – паст частотали ток машиналаридаги; г – ток иккиламчи контурда тўғриланадиган машиналардаги; д – конденсаторли машиналардаги ($I_{пай}$ – оний пайвандлаш токи; $I_{и.пай}$ – ишлаётган пайвандлаш токи; $I_{мах пай}$ – энг катта (максимал) пайвандлаш токи; $I_{мах}$ – энг катта секин пасайиш токи; $t_{пай}$ – пайвандлаш токининг муддати (вакти); $t_{кат}$ – токнинг катталаниш муддати; $t_{пас}$ – пайвандлаш токнинг пасайиш муддати).

ПАЙВАНДЛАШ ТОКИНИ ХИСОБЛАШ.

Пайвандлаш тўқини хисоби Жоул Ленс қонунига асосан қуйидаги формулада аниқланади:

$$I_{св} = \sqrt{Q_{ee} / (m \gamma^2 \gamma_d \cdot k + c_v)}$$

Бу ерда Q_{ee} пайванд бирикмаси ҳосил бўлиши учун зарур бўлган умумий иссиқлик миқдори, пайвандлаш жараёнидаги материалнинг ўзгаришига қараб танланадиган коэффициент. Кам углеродли пўлатлар учун $m \gamma - 1$ га тенг.

Иссиқлик балансини таъминловчи қуйидаги формулага асосан

$$Q_{ee}/m \gamma \quad Q_{ee} = Q_1 + Q_2 + Q_3$$

Пайванд нуқтаси эритиб ҳосил қилиш учун зарур бўлган энергия:

Q_1 металлнинг $T_{пл}$ гача қиздириш учун зарур бўлган энергия. Бу энергия ёрдамида $2C$ қалинликда d_e ($d_e = d$) диометрик контакт нуқтаси юзасини қиздириш учун сарфланадиган энергия.

Q_2 материалнинг X_2 кенгликдаги халқани ҳосил қилиш учун сарфланадиган иссиқлик миқдори ва у $0,25 T_{пл}$ улушига тўғри келади.

Q_3 электродини қиздириш учун сарфланадиган энергия.

Q_1 энергия қуйидаги формула билан аниқланади.

$$d_e \quad (d_e \approx d)$$

Q_2 ҳисоблашда ҳосил бўлган ядроси диаметрини белгилайди ва қуйидаги формула билан аниқланади:

$$Q_{o2} \quad X_2$$

$$Q_{o1} = ((\pi d^2 \epsilon / 4) 2C \sigma) T_{пл}$$

Кам легирланган пўлатлар учун $X_2 = 4 \sqrt{a_m t_{св}}$

$$X_2 = 1,2 \sqrt{t_{св}}$$

Агар халқанинг юзаси : $\pi X_2 (d_e + X_2)$. $T_{пл}/4$

Бўладиган бўлса, баландлиги $2C$ ўртача эриш температураси $T_{пл}/4$ бўлса

Q_2 тахминан қуйидагича аниқланади:

$$Q_2 = P_1 \pi X_2 (d_e + X_2) 2C \sigma T_{пл}/4. \quad P_1 = 0,8$$

Бу ерда P_1 коеффисиент 0,8 га тенг бўлиб $T_{пл}/4$ анча паст хисобланади.

Иссиқликни ёқотилиш миқдори Q_3 электроднинг иссиқлик ўтказишини хисобга олган ҳолда унинг узунлиги $X_3 = 4\sqrt{Q_3 T_{св}}$.

Зичлиги P_2 $\pi d^2 \varepsilon X_3/4$ ва эриш температураси $T_{пл}/8$ га тенг бўлган миқдорга тенг.

Учли контактли электродлар учун $Q_2 = 1$.

Бу ҳолда :

$$Q_3 = 2K_2 \left(\pi d^2 \varepsilon / 4 \right) X_3 C_\varepsilon \varepsilon T_{пл}/8$$

Бу ерда:

C_ε – электроднинг иссиқлик ўтказувчанлиги.

ε – электрод металининг зичлиги.

Биз юқорида иссиқлик балансини аниқлашни билган ҳолда t пайвандлаш вақтини технологик хисоблаб пайвандлаш тўқини аниқлашимиз мумкин.

Бизнинг диплом лойиҳамизда олинган материаллар қалинлиги $t = 1,8$ бўлгани учун жадвалга асосан электрод диаметри 5.0 пайвандлаш вақти 1 секунд деб қабул қиламиз.

Пўлатнинг эриш температурасини 1500 С деб материалнинг иссиқлик ўтказувчанлиги.

$$C = 0,67 \text{ КДЖ}/(\text{кг К}).$$

Пўлатнинг зичлиги : $\rho = 7800 \text{ кг}/\text{м}^3$

Пўлатлар учун : $a = 9 \cdot 10^{-6}$

Листларнинг тўқ ўтказиш қаршилиги 58 мк олинб Q_1 қуйидагича аниқланади:

$$Q_{o1} \left(\pi \cdot 6,5^2 \cdot 10^{-6} / 4 \right) \cdot 2 \cdot 4 \cdot 10^{-3} \cdot 0,67 \cdot 7800 \cdot 1500 \approx 3 \text{ кДж.}$$

$$X_2 = 9 \cdot 10^{-6} \cdot 1 = 1,2 \cdot 10^{-3}.$$

Q_2 ни аниқлашда :

$$Q_2 = 0,8 \cdot 3,14 \cdot 6,5 \cdot 10^{-3} \cdot (6,5 \cdot 10^{-3} + 6,5 \cdot 10^{-3}) \cdot 2 \cdot 4 \cdot 10^{-3} \cdot 0,67 \cdot 7800 \cdot 1500 / 4 = 6 \text{ кДж}$$

Q_3 ни аниқлашда ;

$$Q_3 = 2 \cdot 1,5 \left(\pi / 4 \right) \cdot 6,5^2 \cdot 10^{-6} \cdot 36 \cdot 10^3 \cdot 0,38 \cdot 8900 \cdot 1500 / 8 \approx 3,2 \text{ кДж.}$$

$$Q_{е\text{е}} \approx 3 + 6 + 3,2 = 12,2 \text{ кДж}$$

$$I_{св} = \sqrt{12200 / 1,5 \cdot 10^{-6}} \approx 7 \text{ кА.}$$

2.5. Пайванд конструкциясини сифат назорати

Контактли пайвандлаш билан бажарилган пайванд бирикмаларнинг сифати сиртларини пайвандлашга тайёрлаш, шунингдек, режим параметрларини танлаш ва уларнинг туръунлигига боълиқ. Нуқтали ва чокли пайвандлаш сифатининг асосий кўрсаткичи пайванд нуқта ядроси (ўзаги)нинг ўлчамларидир. Ёамма материаллар учун ядронинг диометри пайвандланадиган юпқа лист қалинлиги C нинг учта қалинлигига тенг бўлиши керак. Эриш чуқурлиги қийматларининг 20...80% чегараларида ўзгаришига йўл қўйилади. Қиймарлар бу чегаралардан паст бўлса, чала пайвандлаш юз беради, бу чегаралардан ортиб кеца, чайқалиш юзага келади. Электроддан эзилиш чуқурлиги 0,2 C дан ошмаслиги керак.

Нуқтали ва чокли бирикмаларда устма-уст қўйилган жоининг ўлчами ядро диометрининг 2,5...5,0 чегараларида танланиши зарур.

Нуқтали ва чокли – чала пайвандланиш, қуйма нуқтанинг ўлчамлари кичик бўлиб қолиши, дарзлар, ғоваклар ҳамда қуйма ядросидаги чўкиш бўшлиқлари ва чайқалишлар пайванд бирикмаларининг асосий нуқсонлари ыисобланади. Чайқалиш ташқи ва ички бўлади, ташқи чайқалиш электрод-детал контактлашган жоининг остида юз беради, ички чайқалиш деталлар контактлашган жоининг остида юз беради. Бу нуқсонлар – сиртлар ёмон тайёрланганлиги ва деталлар ёмон йиьилганлиги ёки пайвандлаш режими параметрлари нотўъри танланганлигидан пайвандлаш зонасининг камроқ ёки ортиқча қиздирилиши туфайли юзага келади.

Учма-уч пайвандлашда худди ўша сабаблар туфайли чала пайвандланиш юзга келиши мумкин. Пайвандлаш зонасининг ортиқча (ўта) қиздирилиши структуранинг ўзгаришини (донларнинг йириклашуви) ва пўлатларнинг углеродсизланишини келтириб чиқариши мумкин. Бу эса бирикмаларнинг механик хоссаларини ёмонлаштириб юборади.

Контактли пайвандлаш сифати кўпинча ташқи томондан кўздан кечириб, шунингдек, синдирмасдан назорат қилиниши мумкин. Назорат қилишнинг мураккаблиги шундаки, бу усуллар билан чала пайвандлашни аниқлаб бўлмайди, чунки деталларнинг сиртлари бир-бирига жипс қилиб

сиқилган бўлади. Назорат қилишнинг энг оператив (тезкор) усули – назорат намуналарини тискига (гирага) сиқиб, больача ва зубило билан синдиришдир. Агар чала пайвандланиш бўлмаса, деталлардан бирининг яхлит металида синиш юз беради, нуқтали ва чокли пайвандлашда қуйма ядронинг диометрини ўлчаш мумкин.

Пайвандлаш режими параметрларининг турғунлигини назорат қилиб туриш керак. Назорат қилишнинг истиқболли усули пайванд бирикманинг шаклланиш хусусиятлари тўърисидаги сигнал (масалан, қуйма ядро ҳосил бўлишда металлнинг иссиқликдан кенгайиши тўърисидаги сигнал) автоматик равишда белгиланган даражаси билан тенглаштирилади ва даражадан четга чиққанида махсус қурулмалар режим параметрларига тузатиш киритади.

Пайванд бирикмаларнинг нуқсонлари деб, ГОСТ меоёрлари, техник шартлар ва лойиха чизмаларидан четга чиқишларга айтилади. Бу меёрларда қуйидагилар: пайванд чокларининг геометрик ўлчамлари (баландлиги ва эни), чокни ташкил этувчи металлнинг яхлитлиги, герметиклиги, механик мустаъкамлиги, пластиклиги, кимёвий таркиби ва структураси назарда тутилади.

Пайванд чоклар ва бирикмаларнинг нуқсонлари ҳосил бўлиш табиати ва жойлашиши жиъатидан турличадир. Нуқсонларни ҳосил бўлиши жиъатидан қуйидаги асосий гуруҳларга ажратиш мумкин:

- 1) йиғиш технологиясининг бузилиши оқибатида келиб чиққан нуқсонлар (пайвандланадиган қирраларнинг, қувур ўқларининг силжиши, пайвандлаб бириктириладиган деталлар орасидаги тирқишнинг мос келмаслиги ва бошқалар);
- 2) пайвандланадиган деталлар металида (ёриқлар, қатламланишлар, эзилган жойлар), пайвандланадиган қирраларда ёки чоклар яқинида нуқсонлар бўлиши; бу нуқсонлар чокнинг шаклланишига таъсир этиши мумкин;
- 3) асосий металлнинг ёмон пайвандланиши келтириб чиқарадиган нуқсонлар (асосий бирикмада совуқ ва иссиқ ёриқларнинг пайдо бўлишга мойиллиги);
- 4) қўшимча ашёларнинг кимёвий таркиби ҳамда технологик хусусиятларининг мос келмаслиги натижасида пайдо бўладиган нуқсонлар;

- 5) пайвандлашнинг технологик жараёни ёки термик ишлашнинг бузилиши натижасида вужудга келадиган нуқсонлар (структуравий ташкил этувчиларнинг мос келмаслиги, кесиклар, майда ғоваклар, (пайвандланмай қолган жойлар, куйган жойлар, шлак қўшилмалари, бўшашган чоклар);
- 6) пайвандлаш ёки конструкцияни совитиш вақтида сиқиш мосламаларининг, кондукторлар ва бошқа ускуналар мос келмаслиги натижасида, вужудга келадиган нуқсонлар;
- ж) конструкцияларни ишлатиш вақтида ʼосил бўладиган нуқсонлар.

Пайванд бирикмалардаги нуқсонларни жойлашишига қараб ташқи ва ички турларга ажратиш мумкин.

COMPANY LABORATORY

PUSH-OUT test machine and others gauges



Laboratory checking parts



Ташқи нуқсонларга хаддан ташқари тангасимонлиги, эриб тўлмаган чуқурчалар, кесиклар, майда ғоваклар, куйган жойлар, шлак қўшилмалари ва юзага чиқиб қолган дарзлар киради.

Асосий ва эритиб қопланган металлдаги бўйлама ҳамда кўндаланг *дарз*— *ёриқлар*. Асосий металлда улар, одатда, чок яқинидаги термик таосир зонасида жойлашади.

Дарз кетишига бир текисда қиздирилмаслиги ва совитилмаслиги, чўкиши, пайвандлашда қиздириш ва совитиш таъсиридан металл доналарининг

катталиги ва ўринларини ўзгариши, олтингугурт, фосфор ва бошқаларнинг миқдорини кўпайиши сабаб булади.

Говаклар, чала пайвандлаш, шлак қўшилмалари ва шунга ўхшаш нуқсонлар металлнинг дарз кетишига ёрдам беради. Пайвандлаб бўлгандан кейин металл кўпинча совитилаётганида дарз кетади. Мазкур металл қанчалик ёмон пайвандланса, дарз кетиш эҳтимоли шунчалик кўп бўлади. Дарз кетган худудлар кесиб ташланади ва қайтадан пайвандланади.

Кесиклар — бу асосий металлдан пайванд чок металлга ўтиш жойидаги чуқурлашишдир. Бу нуқсон ёддан ташқари катта ток билан пайвандлашда ёсил бўлади. Кесилган жойда пайванд бирикманинг мустаъкамлиги камаяди. Кесиклар пайвандлаб тўғриланади.

Куйишлар пайванд токининг катта бўлиши, пайвандладиган буюм қирраларининг тўмтоқланган жойи кичиклиги, пайвандладиган қирралар орасидаги тирқишнинг катта бўлиши, шунингдек, пайвандлашни бир хил тезликда бажармаслик натижасида келиб чиқади. Куйишлар йўл қўйиб булмайдиган нуқсонлардан бўлиб, албатта тузатилиши керак.


Оқавалар электрод жуда тез эритилганида ҳамда асосий металлнинг етарли даражада қиздирилмаган юзасига суяқ металл оқиб тушишидан хосил бўлади. Оқавалар алоҳида жойларда жойлашиши ёки анча жойгача чўзилиши ҳамда асосий металлнинг чала пайвандланишига сабаб бўлиши мумкин.

Оқаваларни чошиб ташлаш ва шу жойда чокнинг тўла пайвандланганлигини текшириш зарур.

QUALITY CONTROL ON WELDING SHOP



Checking fixtures for welded parts

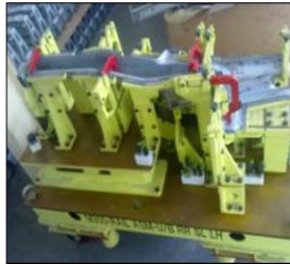

Чокдаги эритиб тўлатилмаган чуқурчалар (кратерлар), шлак қолдиқлари ва нотекис юза пайвандчи малакасининг етарли эмаслиги ёки эотибор бермай пайвандлашидан пайдо бўлади. Ана шундай нуқсонлари кўп чоклар анча бўш бўлади. Шунинг учун ҳам бундай нуқсонли худудларни асосий металлга қадар кесиб ва қайтадан пайвандлаш керак.

Ички нуқсонларга деталларнинг пайвандланадиган қирралари орасидаги эримаган жойлар, чок ўзагидаги эримаган жойлар, флокенлар, металл куйиндилари, ички дарзлар, газ қамалган бўшлиқлар ҳамда сиртга чиқмаган шлак қўшилмалари, пайвандланадиган буюмлар ашёларига мос келмайдиган структуравий ташкил этувчилар киради.

Ғоваклар металл совиётганида ажралиб чиқишга улгурмаган ва унда газ пуфакчалари кўринишида қоладиган водород, углерод оксидлари ва бошқаларни эриган металл ўзига сингдириб олиши натижасида ҳосил бўлади. Ғоваклашишга асосий сабаб электрод қоламнининг намлигидир. Ғоваклар эритиб қўшиладиган металлнинг кимёвий таркиби мос бўлмаслиги, пайвандланадиган четларда куйинди ва занг борлиги, металл ҳамда шлакларнинг томчисимон қўшилмаларининг увокланиши натижасида ҳам ҳосил бўлиши мумкин. Ғоваклар чокни газ ва суюқликлар кирадиган қилиб қўяди. Газ ёрдамида пайвандлашда ғовакли чок тегишли қиздириш ʼароратда болгʼаланиб зичланади. Ғоваклар чок юзасида бўлса, уларни лупа билан кўриш мумкин. Ички ғовакларни аниқлаш учун буюм сув, сиқилган ҳаво босими остида, керосин билан ҳўллаб ёки рентген, ёхуд гамма-нурлар билан ёритиб текширилади.

Чокнинг зич бўлиши керак бўлса ғовак худудлар асосий металлга қадар чопиб ташланади ва қайтадан пайвандланади.

Шлак қўшилмалар ва оксидлар чок кесимини бўшаштиради. Бунга кўпинча кристалланиш жараёнида металл сиртига чиқиб улгурмаган шлак мисол бўлади. Улар узун ёй пайвандлашда ҳосил бўлади. Металлмас қўшилмалар чокнинг иш кесимини камайтиради ва пайванд бирикманинг мустаҳкамлигини сусайтиради.

Ички дарзлар ҳам ташқи дарзлар сабабларига кўра пайдо бўлади. Бўйлама ички дарзлар кўпинча чок тубида ҳам ҳосил бўлади. Ички дарзлар чокни

рентген ёки гамма нурлари билан ёритиб аниқланиши мумкин. Дарз кетган худудлар кесиб ташланади ва қайтадан пайвандланади.

Тайёр пайванд бирикмаларни текшириш термик ишлов беришдан кейин (агарда у технологик жараён талабларида кўзда тутилган бўлса) бажарилади.

Пайванд бирикмаларни назорат қилиш усуллари асосий икки гуруҳга бўлинади: бузмасдан назорат қилиш ва бузиб назорат қилиш.

Бузмасдан назорат қилиш вазифасига нафақат нуқсон мавжудлиги ёки уни бартараф этиш, балки нуқсон даражаси аниқланади. Олинган маолумот биринчидан таомирлаш имкон даражасини беради; иккинчидан, нуқсон хосил бўлиш сабабини аниқлаш ва уни бартараф этиш йўлини топиш. Бу назорат усуллари гуруҳига:

1. Чокларни кўздан кечириш ва ўлчамларини ўлчаш;
2. Радиацион дефектоскопия;
3. Ультратовуш дефектоскопия;
4. Магнит ва электр-магнит дефектоскопия;
5. Капилляр дефектоскопия;
6. Оқувчанлик дефектоскопиялари қиради.

Бузмасдан назорат қилишда назорат объекти бўлиб буюм хисобланади, бузиб назорат қилишда эса нуқсонни аниқлаш учун буюм билан бир вақтда ўша технологик режимларда ўша металлдан намуна пластиналар пайвандланади (баъзан намуналар бевосита буюмнинг ўзидан қирқиб олинади) ва назорат қилинади.

Бузиб назорат қилиш гуруҳига:

1. Механик синов;
2. Металлографик текшириш;
3. Коррозияга текшириш;
4. Пайвандланувчанликка синашлар қиради.

ИҚТИСОДИЙ ҚИСМ

MATIZ автомобилнинг ёнилғи бакини тайёрлаш технологик жараёнининг иқтисодий асосланганлиги уни аввал ишлаб чиқаришда қўлланиб келаётган мавжуд жараён билан солиштириш орқали аниқланади. **MATIZ** автомобилнинг ёнилғи бакини тайёрлаш таннархи қуйидаги ифода орқали аниқланади.

$$C_{dem} = M + Z_o + H_p,$$

бу ерда M - заготовка материалынинг нархи;

Z_o - ишлаб чиқаришда катнашувчи ишчиларнинг иш хақи;

H_p - цехнинг устамалари.

Заготовка материалынинг нархи олинган ўлчамлари ва зичлиги асосида, ёки оғирлигини тарозида ўлчаб унинг бирлик нархига қўпайтириб топилади.

Ишчиларнинг иш хақи эса, **MATIZ** автомобилнинг ёнилғи бакини тайёрлаш учун бажариладиган ҳар бир операция учун сарфланадиган вақт нормалари ва ишчининг соатлик иш хақи асосида аниқланади.

Цехнинг устама ҳаражатлари ўрнатилган тартибда уни ташкил этувчи барча статъяларига асосан аниқланади. Масалан, операцияни бажаришда фойдаланилган станокнинг амортизация ажратмаси бўйича устама станок харид нархини амортизация ажратмасининг фоизлардаги белгиланган қийматига қўпайтирилади ва шу станокда ишлаб чиқариладиган йиллик деталлар сонига бўлиб топилади. Шу билан бирга унга қўшимча равишда станокка кўрсатиладиган техник хизматлар ҳам қўшилади.

Аниқланган таннарх ва эски вариантдаги деталнинг таннархи асосида шартли йиллик фойда аниқланади.

$$\mathcal{E}_{\text{ш.й.}} = 0.01(C_1 - C_2) D_{\text{йил}}$$

бу ерда C_1 ва C_2 лар эски ва янги вариантларда тайёрланган деталнинг таннархлари; $D_{\text{йил}}$ – детал тайёрлашнинг йиллик дастури, дона.

Технологик жараёни ишлаб чиқаришга жорий этиш натижасида қўшимча сарфланган капитал қўйилмаларнинг йиллардаги қоплаш муддати қуйидагича аниқланади

$$T_{\text{қ.м.}} = 100(K_2 - K_1)/(C_1 - C_2) D_{\text{йил}}$$

бу ерда K_2 – янги технологияни ишга тушириш учун сарфланган қўшимча капитал маблағлар; K_1 – эски вариант бўйича капитал қўйилмалар.

Ишлаб чиқилган технологик жараён учун таннархни ҳисоблаймиз

Бунинг учун технологик жараённинг ҳар бир операцияси учун таннархларни ҳисоблаб чиқамиз.

Бир соатга келтирилган харажатларни ҳисоблаймиз:

$$C_{п.з.} = C_3 + C_{ч.з.} + E_n (K_c + K_3)$$

бу ерда C_3 – асосий ва қўшимча иш ҳақлари устамалари билан бирга, сўм.

$C_{ч.з.}$ – иш жойига хизмат кўрсатишга сарфланган харажатлар, сўм.

E_n – норматив коэффицент.

K_c, K_3 – соатлик солиштирма қўйилмалар

$C_3 = E \cdot C_{тф} \cdot k \cdot y$ бу ерда: E – қўшимча иш ҳақини ҳисобга олувчи коэффицент

$$E = 1,09 \cdot 1,076 \cdot 1,3 = 1,53$$

$C_{тф}$ – соатлик таъриф ставкаси, сўм/с.

k – наладчик иш ҳақини ҳисобга олувчи коэффицент

y – станокларнинг кўплигини ҳисобга олувчи коэффицент.

$$C_{ч.з.} = C_{ч.з.бп} \cdot K_m$$

$C_{ч.з.бп}$ – иш жойининг амалдаги соатлик харажатлари

Операциянинг технологик таннархи

$$C_o = C_{п.з.} \cdot T_{ш-к} / 60 \cdot K_b$$

K_b – нормани бажариш коэффиценти. 1,3 га тенг.

$$C_{тф} = 2121 \text{ сўм/с}$$

$$C_3 = 1,53 \cdot 2121 \cdot 1 \cdot 1 = 3245 \text{ сўм/с}$$

$$C_{ч.з.бп} = 1271 \text{ сўм/с} \text{ – сериялаб ишлаб чиқариш учун. } K_m = 0,9$$

$$C_{ч.з.} = 1271 \cdot 0,9 = 1144 \text{ сўм/с}$$

$$Ц_{опт} = 6125000 \text{ сўм} \text{ – станокнинг харид нархи}$$

$$\text{Станокнинг эгаллаган майдони } ф = 2,335 \cdot 0,852 = 1,99 \text{ м.кв.}$$

$$Ц = 1,1 \cdot Ц_{опт} = 1,1 \cdot 6125000 = 6737500 \text{ сўм}$$

$$K_c = 6737500 / 4029 \cdot 0,8 = 2090 \text{ сўм/с}$$

$$\Phi = \phi \cdot K_T = 1,99 \cdot 4 = 7,96 \text{ м.кв.} \quad \text{бу ерда } K_T = 4$$

$$K_3 = 7,96 \cdot 437500 / 4029 \cdot 0,8 = 1080 \text{ сўм/с}$$

$$C_{п.з.} = 3245 + 1144 + 0,15 \cdot (2090 + 1080) = 4865 \text{ сўм/с}$$

$$C_o = 4865 \cdot 0,56 / 60 \cdot 1,3 = 35 \text{ сўм.}$$

Энди ушбу операциянинг мавжуд таннархини аниқлаймиз

$$C_{т.ф.} = 2345 \text{ сўм/с} - 4 \text{ разряд учун}$$

$$C_3 = 1,53 \cdot 2345 \cdot 1 \cdot 1 = 3588 \text{ сўм/с}$$

$$C_{ч.з.б.п.} = 1271 \text{ сўм/с} \quad K_m = 1,4$$

$$C_{ч.з.} = 1271 \cdot 1,4 = 1779 \text{ сўм/с}$$

$$\text{Станокнинг харид нархи } C_{опт} = 16100000 \text{ сўм}$$

$$\phi = 2,9 \text{ м.кв.}$$

$$Ц = 1,1 \cdot C_{опт} = 1,1 \cdot 16100000 = 17710000 \text{ сўм.}$$

$$K_c = 17710000 / 4029 \cdot 0,8 = 5495 \text{ сўм/с}$$

$$\Phi = 2,9 \cdot 4 = 11,6 \text{ м.кв.}$$

$$K_3 = 11,6 \cdot 473500 / 4029 \cdot 0,8 = 1575 \text{ сўм/с}$$

$$C_{п.з.} = 3588 + 1779 + 0,15 \cdot (5495 + 1575) = 6428 \text{ сўм/с}$$

$$C_o = 6428 \cdot 1,62 / 60 \cdot 1,3 = 133 \text{ сўм.}$$

бу ерда $T_{ш-к} = 1.62$ мин мавжуд технологик жараён учун.

Аниқланган вақт нормалари асосида детални тайёрлаш таннархини аниқлаймиз. Хисоблашлар натижасида олинган қийматлар янги технология бўйича деталнинг таннархи 3101 сўмни ташкил этгани ҳолда эски вариантда тайёрланган деталнинг таннархи 3784 сўм бўлган.

Бажарилган ҳисоблар таклиф этилаётган вариантни арзон эканлигини кўрсатди.

Мехнат муҳофазаси. Техника хавфсизлиги.

Контактли пайвандлашда мехнат хавфсизлиги талаблари.

Контактлаб пайвандлаш машиналарида ишлаганда қуйдагилар хавфлидир; электр токи, металлнинг эриган зарралари (улар бирикма зонасидан катта тезликда отилиб чиқади) ва машинанинг ҳаракатланувчи қисмлари.

Контактлаб пайвандлаш паст (36В гача) кучланишларда олиб борилади, машина ерга уланмаганида ва трансформатор чулғамлари тешилганда, трансформаторларни тармоқдан ажратмасдан туриб кучланишни алмашлаб улашда юқори кучланишли ток уриши мумкин. Замонавий контактлаб пайвандлаш машиналарида юқори кучланишли ток урушининг олдини оловчи блокировка (муҳофаза) тизимлари кўзда тутилган. Масалан, бирламчи чулғам узулмаса, алмашлаб улагич турган жойга кириб бўлмайди; кучланиш остида бўлган ток элтувчи очик қисмлари бўлган шкафлар, пўлатлар, станиналарнинг эшиклари блокировкалар билан таъминланган бўлиб, улар очилганида кучланишни узиб қўяди.

Блокировкаси бузуқ машиналарни ишлатишга рухсат берилмайди. 220 ва 380 В кучланиш билан боғлиқ бўлган ҳамма ишларни мутахассис-електорчи бажариши керак. Махсус ўқитилган ва синовларни топширган пайвандловчигагина бундай ишларни бажаришга рухсат этилади.

Эриган томчилардан химоя қилиш ва қуйишларнинг олдини олиш учун махсус коржома кийиб ишланади, у ўтга чидамли ип газлама ёки брезент курткалардан, қўлқоплардан, ёпиқ турдаги рангсиз кўзойнақлардан, учма- уч пайвандлашда эса қўшимча равишда шлемдан иборат бўлади.

Эритиб пайвандлаш учун контактли пайвандлаш машиналари ишчиларни томчилар ва учқунлардан химоя қилинадиган шаффоф шитлар билан жиҳозланиши керак, у пайвандлаш жараёнини кузатиб боришга ҳам имкон беради. Нуқтали ва роликли контактлаб пайвандлаш машиналари орқага қайрилувчи шаффоф экранлар билан жиҳозланиши керак, улар электродларни ҳизмат кўрсатилаётган томондан тўсиб туради. Бахтсиз ҳодисаларнинг кўпчилиги қурилмаларнинг қуйиши, сифатсиз таъмирлаш ва нотўғри ишлатиш билан боғлиқ. Шунинг учун машиналарда ишлаганда

йўриқномаларга қатъий риоя қилиб, пайвандлаш технологиясига тўлиқ амал қилиш керак.

Иш бошлашдан аввал пайвандлаш ускунасининг созлигини, ток келувчи симларни очик жойи йўқлигини, ускунанинг ерга уланишини кўздан кечириш зарур .

Эхтимоллиги нуқтаи назардан соз холдаги нуқтали пайвандлаш машинаси ишловчига ҳеч қандай хавф туғдирмайди. Чунки пайвандлаш машинаси трансформаторнинг иккиламчи ўрамидаги (иш бажариш зонасидаги) кучланиш 36 В дан ошмайди. Лекин машина трансформатори кучланиши 220 В ва 380 В бўлган ток манбаларига уланган бўлиб у инсон ҳаёти учун хавфли. Агар трансформаторнинг бирламчи ўрамидаги изоляция қобиғи бузилса юқори кучланиш иккиламчи ўрамга ўтиб кетиб ишловчига шкаст етказиши мумкин. Машина корпуси ерга уланган бўлса беҳос ўтиб кетган юқори кучланиш ишловчига таъсир қилмай ерга ўтиб кетади.

Уз Се Мюнг Ко корхонасида диплом иши амалётида лойиҳалаётган MATIZ автомобилининг ёнилғи бакининг СПОТ ёрдамида контактли пайвандланган деталларидан сачраётган учкунлар атрофдагиларга ўтаётган ишчилар (одамлар) га сачраётганини кузатилади.

Бу йўриқномага асосан пайвандлаш бўлимларида ўтаётган ишчилар (одамлар) шаффоф кўз ойнакларидан фойдаланиши кўрсатиб ўтилган ,бу линияга меҳнат муҳофазаси хавфсизлиги учун сачраётган учкунларни сочрашини олдини олиши учун тўсиқ яъни ҳимоя деворини қўйишни тавсия этаман.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Каримов И.А. «2012 йил ватанимиз тараққиётини янги босқичга кўтарадиган йил бўлади» деб номланган Ўзбекистон Республикаси Президенти Ислом Каримовнинг «2011 йилнинг асосий якунлари ва 2012 йилда Ўзбекистонни ижтимоий-иқтисодий ривожлантиришнинг устувор йўналишлари» га бағишланган Вазирлар Маҳкамасининг мажлисидаги маърузаси. ЎЗА, Халқ сўзи газетаси. 2012 йил 19-январь.
2. "Жаҳон молиявий-иқтисодий инқирози, Ўзбекистон шароитида уни бартараф этишнинг йўллари ва чоралари" Давлат дастури. 2009 йил.
3. Калашников С.Н., Калашников А.С. Зубчатке колеса и их изготовление.- М: Машиностроение.- 1983.- 264 с.
4. М.А. Абралов , М.М. Абралов “Пайвандлаш иши асослари” Тошкент 2004.
5. М.А. Абралов , М.М Абралов “Пайвандлаш Жараёнларининг назарияси” Тошкент 2005 й.
6. В.П. Фоминих , А.П. Яковлев “Электр пайвандлаш” 1976.
7. А.И. Гуляев “Технология и оборудование контактной сварки” 1985.
8. Б.Д. Орлов “Технология и оборудование контактной сварки” Москва 1976.