

**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIV VA O'RTA MAXSUS TA'LIM VAZIRLIGI**

**BUXORO MUHANDISLIK-TEXNOLOGIYA
INSTITUTI**

“MUHANDISILIK-TEXNIKA” FAKULTETI

“TEXNOLOGIYALAR VA JIHOZLAR” KAFEDRASI

BITIRUV-MALAKAVIY ISHIGA TUSHUNTIRUV YOZUVI

**Mavzu: : TARMOQ KORXONALARIDAGI 04211/R
MASHINASI YEMIRILGAN DETALLARINI
SUYULTIRIB QOPLANGAN USULIDA TIKLASH
JARAYONI KETMA-KETLIGINI ISHLAB CHIQISH**

**Bajardi: 24-13TJXK guruhi
talabasi Xudashkurov Jo'rabek
Rahbar: dots. L.P.Uzoqova**

Bitiruv malakaviy ishi kafedra mudiri tomonidan ko'rib chiqildi
va himoyaga ruxsat etildi.

“TvaJ” kafedra mudiri: dots. S.S. Musayev

**“Muhandisilik-texnika”
fakulteti dekani: dots.Sh.M.Murodov**

Buxoro– 2017

BUXORO MUHANDISLIK-TEXNOLOGIYA INSTITUTI

Muhandislik-texnika fakulteti **“Texnologiyalar va jihozlar”** kafedrası
Texnologiyalar va jihozlar yo’nalishi **18-13** guruhi

“Tasdiqlayman” _____

Kaf.mudiri **dots.Musayev S.S.**

30.12.2017y.

MALAKAVIY BITIRUV ISHI BO’YICHA TOPSHIRIQ

Talaba XUDASHKUROV JO’RABEK

(familiyasi, ismi, sharifi)

Bitiruv ishining mavzusi: Tarmoq korxonalaridagi 04211/R mashinasi yemirilgan detallarini suyultirib qoplangan usulida tiklash jarayoni ketma-ketligini ishlab chiqish

- 1. BB-KB-MT 29.12.2016y. Kafedra majlisida ma’qullangan.**
- 2. Bitiruv ishini topshirish muddati 10 iyun 2017 yil**
- 3. Bitiruv ishini bajarishga doir boshlang’ich ma’lumotlar:**Poyabzal ishlab chiqarish korxonalaridagi jihozlar to’g’risida umumiy ma’lumotlar.Poyabzal ustki detallarini biriktiruvchi 330-8 tikuv mashinasi. Mashinaning asosiy ishchi organlari. 330-8 tikuv mashinasida uchraydigan nuqsonlar.Mashinaning umrboqiylik ko’rsatkichlari.
- 4. Hisoblash-tushuntirish yozuvlarining tarkibi (ishlab chiqiladigan masalalar ro’yxati. Kirish. Poyabzal ishlab chiqarish jihozlarini ishlatish qoidalari.Jihozlarni o’rnatish, ro’yxatga olish va texnik xizmat ko’rsatish. Poyabzal ishlab chiqarish jihozlaridagi nosozliklar va ularni bartaraf etish usullari. Ikki ignali 224 sinf tikuv mashinasi. Charm mahsulotlari ishlab chiqarish jihozlarini ta’mirlashda qo’llaniladigan metall kesish stanoklari, abraziv materiallar va asboblar. Detallarni tiklash usullari va qurilmalari. Ta’mir o’lchami ostida ishlov berish.Qo’shimcha detallar o’rnatib tiklash. Gazli payvandlash. Elektr yoyli payvandlash. Detallarni kavsharlab tiklash.Detallarni metallashtirish.Yeyilgan detallarni suyultirib qoplangan usullarida tiklash.Detallarni elektrolitik usulda tiklash.Servis ustaxonasining asosiy bo’limlari. Chilangarlik bo’limi. Stanoklar bo’limi. Payvandlash bo’limi. Temirchilik bo’limi. Quvur o’tkazish bo’limi. Tunukasoqlik bo’limi.Elektr ta’mirlash bo’limi. Asbobsozlik bo’limi.Ishlab–chiqarish shikastlanishlarini tahlili.Ishlab-chiqarish shikastlanishi va kasalligini sabablarini tahlili va o’rganish usullari. Shikastlanishni monografik usulda o’rganish.Shikastlanishni guruhli o’rganish usuli.Yong’in haqida umumiy ma’lumotlar va uni oldini olishchora-**

tadbirlari. Shovqin va uning inson tanasiga ta'siri. Elektr tokining inson organizmiga ta'siri. Xulosa va takliflar. Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati.

5. Chizma ishlar ro'yxati (chizmalar nomi aniq ko'rsatiladi).

1. 04211/R mashinasining umumiy ko'rinishi

2. 04211/R mashinasining konstruktiv sxemasi.

3. 04211/R mashinasining qayta tiklangan detalining sxemasi

4. Ta'mirlash ustaxonasidagi stanoklar bo'limining loyihasi

6. Bitiruv ishi bo'yicha maslahatchi (lar)

№	Bo'lim nomi	Maslahatchi o'qituvchi F.I.SH.	Imzo,sana	
			Topshiriq berildi	Topshiriq bajarildi
1.	Texnologik qism	dots.L.P.Uzoqova	4.01.2017	12.04.2017
2.	Hisoblash konstruktorlik qismi	dots.L.P.Uzoqova	14.03.2017	4.06.2017
3.	Hayot faoliyati xavfsizligi qismi	dots.N.Quliyev	25.04.2017	28.05.2017

7. Bitiruvishinibajarishrejasi

№	Bitiruv ishi bosqichlarining nomi	Bajarish muddati	Tekshiruvdan o'tganlik belgisi
1.	Texnologik qism	12.04.2017	
2.	Hisoblash konstruktorlik qismi	4.06.2017	
3.	Hayot faoliyati xavfsizligi qismi	28.05.2017	

Bitiruv ishi rahbari **dots.L.P.Uzoqova**

(familiyasi, ismi, sharifi) (imzo)

Topshiriq ibajarishga oldim **Xudashkurov Jo'rabek**

(familiyasi, ismi, sharifi) (imzo)

Topshiriq berilgan sana**30.12.2016y.**

MUNDARIJA

KIRISH	6
I.TEXNOLOGIK QISM	10
1.1. Poyabzal ishlab chiqarish korxonalarida jihozlardan to'g'ri texnik ishlatilishini ta'minlash.....	11
1.2. Poyabzal ishlab chiqarish korxonasiga tegishli jihozlarni o'rnatish, ro'yxatga olish va texnik xizmat ko'rsatish.....	11
1.3. Poyabzal ishlab chiqarish korxonalarida texnologik jihozlarni ta'mirlashda yeyilishi va nosozliklarning yuzaga kelishi	15
1.3.1. Ikki ignali 224 sinf tikuv mashinasi.....	24
1.3.2."Minerva" (Chexiya) firmasining 335-121 rusumli tikuv mashinasi.....	
1.3.3.Mashina detallarining yeyilishi va nuqsonlari.....	52
1.4. Charm mahsulotlari ishlab chiqarish jihozlarini ta'mirlashda qo'llaniladigan metall kesish stanoklari, abraziv materiallar va asboblari.....	
1.5. Charm mahsulotlari ishlab chiqarish jihozlarini ta'mirlashda qo'llaniladigan metall kesish stanoklari, abraziv materiallar va asboblari.....	55
II. HISOBLASH VA LOYIHALASH QISMI	62
2.5. Detallarni tiklash usullari va qurilmalari	63
2.5.1. Ta'mir o'lchami ostida ishlov berish.....	63
2.5.2. Qo'shimcha detallar o'rnatib tiklash.....	64
2.5.3. Gazli payvandlash.....	66
2.5.4. Elektr yoyli payvandlash.....	68
2.5.5. Detallarni kavsharlab tiklash.....	70
2.5.6. Detallarni metallashtirish.....	72
2.5.7. Yeyilgan detallarni suyultirib qoplangan usullarida tiklash.....	74
2.5.8. Detallarni elektrolitik usulda tiklash.....	77
2.6.Metall qirquvchi dastgohlarda detaldagi yuzalarni shakllantirish.....	
2.6.1.Metallqirkuvchi dastgohlar vazifasi.....	

2.6. Tiklanadigan detallarni puxtalash usullari.....	80
2.1. Servis ustaxonasining asosiy bo'limlari.....	82
2.1.1. Chilangarlik bo'limi.....	82
2.1.2. Stanoklar bo'limi.....	83
2.1.3. Payvandlash bo'limi.....	83
2.1.4. Temirchilik bo'limi.....	85
2.1.5. Quvur o'tkazish bo'limi.....	86
2.1.6. Tunukasoqlik bo'limi.....	86
2.1.7. Elektr ta'mirlash bo'limi.....	86
2.1.8. Asbobsoqlik bo'limi.....	87
III. HAYOT FAOLIYATI XAVFSIZLIGI QISMI.....	88
3.1. Ishlab –chiqarish shikastlanishlarini tahlili.....	89
3.2. Ishlab-chiqarish shikastlanishi va kasalligini sabablarini tahlili va o'rganish usullari.....	90
3.3. Shikastlanishni statistik usulda o'rganish.....	89
3.4. Shikastlanishni monografik usulda o'rganish.....	91
3.5. Shikastlanishni guruhli o'rganish usuli.....	92
3.6. Yong'in haqida umumiy ma'lumotlar va uni oldini olish chora-tadbirlari.....	94
3.7. Shovqin va uning inson tanasiga ta'siri.....	95
3.8. Elektr tokining inson organizmiga ta'siri.....	96
Xulosa va takliflar.....	9
Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati.....	101

KIRISH

Yuqori sifatli va aholini qoniqtiradigan mahsulot ishlab chiqarish uchun iqtisodiyot tarmoqlarini templarini va samaradorligini oshirish talab qilinadi. Bu masalalarni yechishda ilmiy-texnik taraqqiyotni o'sishini ta'minlash, ishlab chiqarish korxonalarini rekonstruksiya qilish, zamonaviy jihozlarni o'rnatish, hosil qilingan ishlab chiqarish imkoniyatidan to'la foydalanish, xo'jalikni boshqarish mexanizmlarini qayta ko'rib chiqish talab qilinadi.

Ishlab chiqarish korxonalarini samaradorligi asosan jihozlarni texnik holatiga bog'liq. Jihozlarni ishga yaroqlilik holatini saqlab turish uchun har bir korxonada rejali oldindan ta'mirlash tizimi tashkil qilingan. Bu tizim jihozlarni xiliga, modeliga qarab olib boriladigan ta'mirlari va texnik xizmat ko'rsatishlarni rejalashtiradi.

Jihozlarini uzoq muddat ishlash qobiliyati va ishonchi kichik bo'lganligi sababli ta'mir bo'lgan talab hamisha ancha yuqori. Tarmoq ishlab chiqarish korxonalarida jihozlar bir yilda ikki-uch marta ta'mirdan o'tadi, to'rt dan bir qismi kapital ta'mirdan o'tadi. Bunday ta'mirlarni o'tkazish uchun ko'p vaqt va ko'p har xil turdagi ehtiyot qismlar, konstruktsion materiallar, asbob-uskunalar sarflanadi. Ta'mir ishlarini payvandchilar, temirchilar, stanokchilar, chilangarlar va boshqa kasbga ega bo'lgan ishchilar jalb qilinadi.

Ijtimoiy ishlab chiqarish samaradorligini oshirishning asosiy zahiralardan biri bo'lib, asosiy ishlab chiqarish fondlaridan va birinchi navbatda, ularning faol qismi bo'lgan mashina va jihozlardan samarali foydalanish hisoblanadi.

Prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyev tomonidan joriy qilingan 2017-2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirish bo'yicha "Harakatlar strategiyasi"ga alohida e'tibor qaratilmoqda. Ushbu strategiya 5 ustuvor yo'nalishda iborat bo'lib, ulardan biri "Ta'lim va fan sohasini rivojlantirish" hamda "Yoshlarga oid davlat siyosatini takomillashtirish"da rejalashtirilgan yuksak rejalar alohida ahamiyat kasb etadi.

Ta'lim va fan sohasini rivojlantirish: uzluksiz ta'lim tizimini yanada takomillashtirish yo'lini davom ettirish, sifatli ta'lim xizmatlari imkoniyatlarini

oshirish, mehnat bozorining zamonaviy ehtiyojlariga muvofiq, yuqori malakali kadrlar tayyorlash;

- ta'lim muassasalarini qurish, rekonstruksiya qilish, kapital ta'mirlash, ularni zamonaviy o'quv-laboratoriya uskunalari, kompyuter texnikasi va o'quv-metodik qo'llanmalar bilan jihozlash bo'yicha ishlarni amalga oshirish orqali ularning moddiy-texnika bazasini mustahkamlash yuzasidan aniq maqsadga qaratilgan chora-tadbirlarni ko'rish;
- maktabgacha ta'lim muassasalari tarmog'ini kengaytirish, bolalarning har tomonlama intellektual, estetik va jismoniy rivojlanishi uchun ushbu muassasalaridagi shart-sharoitlarni tubdan yaxshilash, bolalarning maktabgacha ta'lim bilan qamrab olinishini jiddiy oshirish va uning qulayligini ta'minlash, pedagog va mutaxassislarning malaka darajasini yuksaltirish;
- umumiy o'rta ta'lim sifatini tubdan oshirish, chet tillar, informatika hamda matematika, fizika, kimyo, biologiya kabi boshqa muhim va talab yuqori bo'lgan fanlarni chuqurlashtirilgan tarzda o'rganish;
- bolalarni sport bilan ommaviy tarzda shug'ullanishga, ularni musiqa hamda san'atga jalb qilish maqsadida yangi bolalar sporti obyektlarini, bolalar musiqa va san'at maktablarini qurish, mavjudlarini rekonstruksiya qilish;
- kasb-hunar kollejlari o'quvchilarini bozor iqtisodiyoti va ish beruvchilarning ehtiyojlariga javob beradigan mutaxassisliklar bo'yicha tayyorlash hamda ishga joylashtirish borasidagi ishlarni takomillashtirish;
- ta'lim va o'qitish sifatini baholashning xalqaro standartlarini joriy etish asosida oliy ta'lim muassasalari faoliyatining sifati hamda samaradorligini oshirish, oliy ta'lim muassasalariga qabul kvotalarini bosqichma-bosqich ko'paytirish;
- ilmiy-tadqiqot va innovatsiya faoliyatini rag'batlantirish, ilmiy va innovatsiya yutuqlarini amaliyotga joriy etishning samarali mexanizmlarini yaratish, oliy o'quv yurtlari va ilmiy-tadqiqot institutlari huzurida

ixtisoslashtirilgan ilmiy-eksperimental laboratoriyalar, yuqori texnologiya markazlari va texnoparklarni tashkil etish.

Respublikamiz mustaqillikka erishgandan so'ng hamkorlikda ko'plab barcha turdagi ishlab chiqarish korxonalarini qurildi va bu korxonalar rekonstruktsiya qilingan mavjud korxonalar bilan bir qatorda katta miqdordagi yuqori unumdorlikka ega bo'lgan, murakkab konstruktsiyadagi yangi texnikalar bilan jihozlandi. Endigi vazifamiz ulardan jadal foydalangan holda maksimum mahsulot olib, iqtisodiy samaradorlikka erishish va yangi quvvatlarga bo'ladigan ehtiyojni kamaytirishdir.

Korxonalaridagi ekspluatatsiya qilinayotgan ko'p sonli, bir turdagi jihozlarni konstruktsiyalarini mikroprotessorli uzal va elektronelementlar, platalarmurakkab sxemalar bilan jihozlanishi ishonchlilik muammosini hal etishda yangi texnik xizmat ko'rsatish va ta'mirlash metodlarini ishlab chiqish, diagnostika qo'yishni yuqori avtomatlashtirilgan usullarini yaratishni talab etadi. Texnologik vosita va jihozlarni to'xtovsiz ishlab turishini unga ko'rsatiladigan texnik servis xizmati, o'rta va kapital ta'mirlashlar, joriy texnik sozlash va kuzatib tuzatishlar ta'minlaydi. Texnik xizmat ko'rsatish va ta'mirlash har bir texnologik mashina va jihozlarni konstruktsiyasiga, murakkablik toifasiga, hajmiga, texnologik jarayoni bajarilishiga, uzal va mexanizmlarni bir turligiga, detallarni massalari va ta'mirlanish darajasiga qarab mehnat hajmi aniqlanadi va ta'mirlashni normallashtirgan vaqti asosida bajariladi.

Texnologik mashina va jihozlarni texnologik jarayonlarni bajarilish shartiga binoan to'xtab, davriy, to'xtovsiz ishlaydigan turlariga bo'linadi. Ishonchlilikni davriy muddati ana shu texnologik sikllarga bog'liqdir va mashinalar tarkibini tashkil etuvchi mexanizmlar, uzellar, qurilmalar va detallarni miqdori, konstruktsiyalarni murakkabligiga, texnologik parametrlari soniga, qarab aniqlanadi.

Hozirga zamonaviy texnologik mashina va dastgohlarda, agregatlarda, texnologik sistemalarda (pilliklash, yigirish mashinalari, to'quv dastgohlari,

poyabzaltikishvaqoliplash mashinasi, gulbosishtexnologik sistemamashinalriva hokazolar) 15-25 ming detallardan tashkil topgan jumladan, 5-7 ming gacha yuqori birturda gidetallarekspluatatsiya jarayonida tezda ishdan chiqib, qaytatiklanish nitalabetadi. Masalan, pilliklash mashinasini siquvchi elastik valiklari, urchuqlari, katushkag'ildiraklari, rogulkalarkiradi. Bu esa mashinalarni texnologik parametrlarini o'zgarishiga, ishonchliligini pasaytirib yuborishga olib keladi. Shuni ta'kidlab o'tish zarurki, ko'pgina texnologik mashina va agregatlarda plastmassali, tekstsolibli, alyuminiy va bronza materiallarni noto'g'ri tanlash natijasida 300-500 gacha bo'lgan detallarni ishonchliligi astir. Bularga: tarash, piltalash, yigirish mashinalarini voronka va zichlagichlari, piliklash mashinasidagi urchuq tayanchlari, babinatutgichlarni tayanch-tana silindrlari, lapkalar, ipna qayta o'rash mashinasini barabanchalari, gul bosish sistemai agregatlarini profitli podshipniklari kiradi.

Bu vazifalarni yechish jihozlarni ishlatish va ularga servis xizmat ko'rsatishni maqbul ravishda tashkil qilinishidan bog'liq bo'ladi, chunki jihozlar parki qanchalik ko'p, konstruksiyasi murakkab va unumdorligi yuqori bo'lsa, ularning ishdan chiqish imkoniyati ham shunchalik katta bo'ladi.

Servis xizmatini tashkil qilish katta miqdordagi material, mehnat va moliyaviy resurslarni talab qiladi. Yengil sanoatining har bir korxonasida turli xil quvvatdagi va turli xil texnik darajadagi servis ustaxonalari mavjuddir. Jihozlarni ta'mirlash va servis xizmat ko'rsatishda har yili katta miqdordagi mablag' sarflanadi.

Servis xizmatining samaradorligini oshirish muammolari bevosita yengil sanoatiga ham aloqadordir. Poyabzal, tikuvchilik, trikotaj va yengil sanoatining boshqa korxonalariga kichik quvvatdagi servis ustaxonalariga ega bo'lib, ularda jihozlarga individual usullarda servis xizmat ko'rsatiladi va ta'mirlanadi, ilg'or texnika va texnologiyalardan yetarli darajada foydalanilmaydi. Bu shuningdek material, mehnat va moliyaviy resurslar harajatlarini oshirish bilan bir qatorda, ishlab chiqarish samaradorligini pasaytiradi.

Servisxizmatko'rsatishvata'mirlashishlarinio'zvaqtida, sifatli o'tkazilishini ta'minlash orqali mashina va jihozlarning ish qobiliyatini mavjud texnik talablarga muvofiq holda tutib turish, yuqorida qayd etilgan kamchiliklarni bartaraf etish maqsadida ushbu bitiruv-malakaviy ishida poyabzal ishlab chiqarish korxonalaridagi 330-8 rusumli mashinasining yemirilgan detallari ilg'or usullarda tiklashning texnologik jarayoni va metall qirquvchi dastgohlarda detaldagi yuzalarni shakllantirish usullari ishlab chiqildi.

I. TEKNOLOGIK

QISM

MUNDARIJA

KIRISH	6
I.TEXNOLOGIK QISM	10
1.1. Poyabzal ishlab chiqarish jihozlaridagi nosozliklar va ularni bartaraf etish usullari.....	11
1.2. Jihozlarni o'rnatish, ro'yxatga olish va texnik xizmat ko'rsatish.....	11
1.3. Poyabzal detallarini chopish uchun ishlatiladigan asbob-uskunalar.....	15
1.4. Poyabzal ostki detallarini chopish presslari.....	20
1.4.1. PVG-18-2-0 pressi.....	20
1.5. Keskichlarda poyabzal detallarini qirqish jarayoni.....	24
1.6. PVG-8-2-0 poyabzal ustki detallarini chopish presslari.....	28
1.6.1. PVG -8-2-0 pressi.....	28
1.7. Mashinalarning texnik holatini tekshirishvanuqsonlarini aniqlash.....	32
1.8. Mashina detallarining yeyilishi va nuqsonlari.....	40
II.HISOBLASH- LOYIHALASH QISMI	43
II. HISOBLASH VA LOYIHALASH QISMI	62
2.5. Detallarni tiklash usullari va qurilmalari	63
2.5.1. Ta'mir o'lchami ostida ishlov berish.....	63
2.5.2. Qo'shimcha detallar o'rnatib tiklash.....	64
2.5.3. Gazli payvandlash.....	66
2.5.4. Elektr yoyli payvandlash.....	68
2.5.5. Detallarni kavsharlab tiklash.....	70
2.5.6. Detallarni metallashtirish.....	72
2.5.7. Yeyilgan detallarni suyultirib qoplangan usullarida tiklash.....	74
2.5.8. Detallarni elektrolitik usulda tiklash.....	77
2.6. Metall qirquvchi dastgohlarda detaldagi yuzalarni shakllantirish.....	
2.6.1. Metallqirkuvchi dastgohlar vazifasi.....	
2.6. Tiklanadigan detallarni puxtalash usullari.....	80

2.1. Servis ustaxonasining asosiy bo'limlari.....	82
2.1.1. Chilangarlik bo'limi.....	82
2.1.2. Stanoklar bo'limi.....	83
2.1.3. Payvandlash bo'limi.....	83
2.1.4. Temirchilik bo'limi.....	85
2.1.5. Quvur o'tkazish bo'limi.....	86
2.1.6. Tunukasoqlik bo'limi.....	86
2.1.7. Elektr ta'mirlash bo'limi.....	86
2.1.8. Asbobsoqlik bo'limi.....	87
III. HAYOT FAOLIYATI XAVFSIZLIGI QISMI.....	69
3.1. 3.1. Atrof - muhitining meteorologik sharoitlari.....	70
3.2. Atrof muhitni muhofazalash.....	70
3.3. Ishlab chiqarish mikroiklimining gigienik normalari.....	72
3.3.1. Mikroiklimning organizmga ta'siri.....	72
3.4. Yuk ko'tarish va tashish ishlarida xavfsizlikni ta'minlash.....	73
3.6. Shovqin va uning insonga ta'siri.....	75
3.8. Sanoat korxonalarini yoritish.....	75
3.7. Poyabzal ishlab chiqarish fabrikalarida chiqariladigan changlar va uning inson organizmiga ta'siri.....	76
3.8. Sanoat korxonalarini yoritish.....	78
3.9. Elektr tokining inson organizmiga ta'siri.....	80
3.10. Elektr toki ta'siriga tushgan kishiga birinchi tibbiy yordam ko'rsatish.....	82
XULOSA VA TAKLIFLAR.....	84
FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR.....	86

KIRISH

O'zbekiston – kelajagi buyuk davlat, deb ta'kidlamoq uchun barcha asoslar bor. Respublikada hamma narsa: tabiiy boyliklar, unumdor yer, qudratli iqtisodiy va ilmiy-texnikaviy, insoniy va ma'naviy salohiyat mavjud. Eng muhimi - bu diyorda mehnatsevar va iste'dodli xalq yashaydi.

O'zbekiston o'tmishning og'ir oqibatlarini bartaraf etishga, tanglikdan chiqib olishga, iqtisodiy mustaqillikka erishib, rivojlangan mamalakatlar safiga qo'shilishga imkon beradigan yetarli kuch-qudratga egadir. Zaminimiz qimmatbaho mineral-xom ashyo resurslariga boyligi xalq xo'jaligining ichki tuzilishini tubdan o'zgartirish, respublikaning jahon bozoriga chiqishini ta'minlaydigan tarmoqlarni rivojlantirishga imkon beradi.

Biz respublikamizda 1500 ta yirik ishlab chiqarish birlashmasi va korxonasi ishlab turgani haqida, revolyutsiyadan avval bir yil davomida hosil qilingan miqdordagi elektr energiya hozir to'rt kunda ishlab chiqarilayotgani haqida hamisha faxrlanib gapirar edik. Biz gaz qazib olib sohasida mamalakat to'rtinchi o'rinda turibmiz. Qishloq xo'jaligimiz mamlakatdagi paxtaning uchdan ikki qismini, qorako'l terining uchdan bir qismidan ko'prog'ini, pillaning 60 foizdan ziyodini, ko'p miqdordagi kanop, meva, uzum, sabzavot va poliz mahsulotlarini etishtirib bermoqda.

Ming kishi hisobiga to'g'ri keladigan talabalar soni jahitidan O'zbekiston ko'pgina rivojlangan mamlakatlardan oldinda turibdi [1].

Mustaqillik sharoitida yer, yer osti boyliklari, boshqa tabiiy resurslar, ko'p avlodlarning mehnati bilan barpo etilgan iqtisodiy, ilmiy-texnikaviy, imkoniyatlar va aql-ziyo salohiyati milliy boylikka aylanib, odamlar farovonligining garovi va ijtimoiy taraqqiyotning asosi bo'lib qoldi.

Ko'p avlodlarning mehnati bilan yaratilgan ishlab chiqarish salohiyati respublikani yanada samarali rivojlantirish uchun ishonchli iqtisodiy asosdir. Barpo etilgan qurilish bazasi, binokorlik sanoati quvvatlari va bu borada to'plangan tajriba sarmoya resurslari mavjud bo'lgan taqdirda belgilangan o'zgartirishlarni amalga oshirishga qodirdir.

Respublikada qudratli va bir qancha hollarda nodir sanoat korxonalari barpo etilganva ishlab turibdi. Ular sanoatning deyarli barcha tarmoqlari – og'ir sanoat, mashinasozlik, samolyotsozlik va avtomobilsozlikdan tortib, yengil sanoat va qishloq xo'jalik mahsulotlarini qayta ishlash sanoati, fan bilan bog'liq ishlab chiqarish tarmoqlarigacha taaluqlidir. O'rta Osiyodagi mashinasozlik mahsulotlarining uchdan ikki qismi O'zbekistonda tayyorlanadi. Respublika O'rta Osiyodagi mashinasozlik mahsulotlarining uchdan ikki qismi O'zbekistonda tayyorlanadi [2].

Ijtimoiy ishlab chiqarish samaradorligini oshirishning asosiy zaxiralaridan biri bo'lib, asosiy ishlab chiqarish fondlaridan va birinchi navbatda, ularning faol qismi bo'lgan mashina va jihozlardan samarali foydalanish hisoblanadi.

Respublikamiz mustaqillikka erishgandan so'ng hamkorlikda ko'plab barcha turdagi ishlab chiqarish korxonalari qurildi va bu korxonalar rekonstruksiya qilingan mavjud korxonalar bilan bir qatorda katta miqdordagi yuqori unumdorlikka ega bo'lgan, murakkab konstruksiyadagi yangi texnikalar bilan jihozlandi. Endigi vazifamiz ulardan jadal foydalangan holda maksimum mahsulot olib, iqtisodiy samaradorlikka erishish va yangi quvvatlarga bo'ladigan ehtiyojni kamaytirishdir.

Bu vazifalarni yechish jihozlarni ishlatish va ularga servis xizmat ko'rsatishni maqbul ravishda tashkil qilinishidan bog'liq bo'ladi, chunki jihozlar parki qanchalik ko'p, konstruksiyasi murakkab va unumdorligi yuqori bo'lsa, ularning ishdan chiqish imkoniyati ham shunchalik katta bo'ladi.

Servis xizmatini tashkil qilish katta miqdordagi material, mehnat va moliyaviy resurslarni talab qiladi. Yengil sanoatining har bir korxonasida turli xil quvvatdagi va turli xil texnik darajadagi servis ustaxonalari mavjuddir. Jihozlarni ta'mirlash va servis xizmat ko'rsatishda har yili katta miqdordagi mablag' sarflanadi.

Ta'mir-servis xizmatining samaradorligini oshirish muammolari bevosita yengil sanoatiga ham aloqadordir. Poyafzal, tikuvchilik, trikotaj va yengil

sanoatining boshqa korxonalari kichik quvvatdagi servis ustaxonalariga ega bo'lib, ularda jihozlarga individual usullarda servis xizmat ko'rsatiladi va ta'mirlanadi, ilg'or texnika va texnologiyalardan yetarli darajada foydalanilmaydi. Bu shuningdek material, mehnat va moliyaviy resurslar xarajatlarini oshirish bilan bir qatorda, ishlab chiqarish samaradorligini pasaytiradi.

Servis xizmat ko'rsatish va ta'mirlash ishlarini o'z vaqtida, sifatli o'tkazilishini ta'minlash orqali mashina va jihozlarining ish qobiliyatini mavjud texnik talablarga muvofiq holda tutib turish, yuqorida qayd etilgan kamchiliklarni bartaraf etish maqsadida ushbu bitiruv-malakaviy ishida poyafzal ishlab chiqarish korxonalarida poyabzal ustki detallarini bichish PLK pressidagi yemirilgan detallarni qayta ilg'or usullarda tiklash texnologik jarayoni va ishchi chizmalari taqdim etilgan.

I. TEKNOLOGIK QISM

1.1. Poyabzal ishlab chiqarish jihozlaridagi nosozliklar va ularni bartaraf etish usullari

Jihozlar mexanizmlarida nosozliklar yuzaga kelishining asosiy sabablari bo'lib, jihozlarni ta'mirlash yoki almashtirish zaruriyatini keltirib chiqaruvchi detallarining sinishi va yeyilishi hisoblanadi.

Poyabzal ishlab chiqarish korxonalarida texnologik jihozlarni ta'mirlashda yeyilishi va nosozliklarning yuzaga kelishi turlari bo'yicha mashinalar, agregatlar va apparatlarning barcha turlari va modullari uchun xususiyatli bo'lgan yurituvchi qurilmalar va bajaruvchi mexanizmlarning yeyilgan detallarini almashtirish, tayyorlash yoki tiklash amalga oshiriladi. Bunday mexanizmlar va detallarga quyidagilar kiradi: vallar, o'qlar, shpindellar, podshipniklar, staninalar tayanchlari, kulachokli va krivoshipli mexanizmlar, tishli g'ildiraklar, zanjirli uzatmalar, chervyakli juftliklar, gidro yuritmalarning silindrlari, porshenlari va boshqa detallari, elektr yuritmalar, ishga tushish, almashlab ulash va qaydlashning namunaviy qurilmalari.

Poyabzal ishlab chiqarish mashinalarida qo'llaniladigan nostandart konstruksiyalarning detallari, shuningdek mashina mexanizmlari va agregatlarining ishchi asboblari (vintli va tasmali pichoqlar, jilvirlash doirasi va b.) butlovchi (komplektlovchi) zahira detallariga tegishli bo'lib, mashinalarning har bir modeliga kataloglar va pasportlarga muvofiq charm ishlab chiqarish korxonalarining talabnomalari asosida zavod tomonidan yetkazib beriladi.

1.2. Jihozlarni o'rnatish, ro'yxatga olish va texnik xizmat ko'rsatish

Poyabzal ishlab chiqarish korxonasiga ta'minlovchi zavoddan keltirilgan jihozlar, ta'minlash shartlariga mos ravishda bosh mexanik bo'limining javobgar shaxsi tomonidan tekshirilishi va qabul qilib olinishi kerak. Ta'minlovchi zavod tomonidan yo'l qo'yilgan ta'minlash shartlaridan chetlashishlar qayd qilinsa, korxonada dalolatnoma tuzib, uni ta'minlovchi zavodga yetkazishi kerak.

Yangi jihozni joylashtirish yoki mavjud jihozni joyini almashtirish loyihasi texnik bo'lim boshlig'i, bosh mexanik tomonidan imzolangan, mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi xizmati, sanepidstantsiya bilan kelishgan va bosh muhandis tomonidan tasdiqlangan bo'lishi kerak.

Texnologik jihozlar, stanoklar, mashinalar, apparatlar va transport vositalari amaldagi me'yorlar bilan mos ravishdagi tartibda kelishib, amalga oshiriladi.

Yangi va mavjud jihozni o'rnatish pasportga muvofiq va o'rnatish bo'yicha ko'rsatmalar bilan mos ravishda, korxonalarining bosh mexanik bo'limi, bosh energetik bo'limi xizmatlari kuchlari bilan yoki qurilish-montaj ishlari narxining tasdiqlangan sistemasi bilan mos ravishda montaj tashkilotlarini jalb qilish bilan amalga oshiriladi. Jihozlarni o'rnatishga qabul qilish, rostdash, sinash va jihozni ishlatishga topshirishda dalolatnoma tuziladi.

Korxonaning barcha jihozlari ro'yxatlanishi kerak. Ro'yxat raqamining o'zgarishi maxsus dalolatnoma bilan ramiylashtirilishi kerak. Ro'yxat raqamining o'zgarishi haqidagi dalolatnoma ishlab chiqarish korxonasi boshlig'i bilan korxonada hisobchisi hamkorligida tuzilishi kerak.

Ta'mirlararo davrda jihozlarni ishlatish ularni rostdash, sozlash va xizmat ko'rsatish ko'rsatmalari bilan, korxonada amal qiluvchi texnologik tartibotlar, texnika xavfsizligi qoidalari va texnologik jihozlarning holati va ishlatilishini aniqlovchi boshqa hujjatlar bilan mos ravishda amalga oshirildi.

Jihozlarga xizmat ko'rsatishning har bir turi uchun korxonaning bosh muhandisi tomonidan tasdiqlangan ko'rsatma va grafiklarni tuzish maqsadga muvofiqdir.

Ta'mirlararo davr davomida texnik xizmat ko'rsatish almashinuvchan ustalar, asosiy ishchilar va ta'mirlovchi-chilangarlarning zimmasiga yuklatiladi. Almashinuvchan usta majburiyatlariga quyidagilar kiradi: ishchilarni jihozlarga xizmat ko'rsatish, uni ishlatish ko'rsatmalari va qoidalari, texnika xavfsizligi qoidalari bilan tanishtirish; jihozlarni smenadan smenaga topshirishda uning

texnik holatini tekshirish; ishchilarni zaruriy tozalash va moylash materiallari bilan ta'minlash; ishchilar tomonidan jihozlarni ishlatish va ularga xizmat ko'rsatish qoidalarining bajarilishini nazorat qilish.

Jihozlar ma'lum ishchilarga birlashtiriladi. Bir ish joyidan boshqasiga ko'chirish mustasno hollardagina amalga oshiriladi. Mashina yoki boshqa jihozlarga mustaqil ishlashga texnik ishlatish qoidalarini biladigan va texnika xavfsizligi bo'yicha ko'rsatmalar olgan shaxslargagina ruxsat beriladi.

Alohida holatlarda xizmat ko'rsatishga mos ravishdagi tashkilot tomonidan berilgan ruxsatnomaga ega bo'lgan shaxslarga ruxsat beriladi.

Mashina va boshqa jihozlarni ishlatish vaqtida ishchi quyidagilarni bajarishi kerak: barcha mexanizmlarning ishlashini diqqat bilan kuzatish, ularni qarovsiz qoldirmaslik, ishchi o'rindan ketishda esa jihozlarni to'xtatib, dvigatellarni o'chirish; kuchlanishning pasayishi yoki uzatishning to'xtatilishida barcha elektr dvigatellari, elektr isitgichlar va boshqa tok qabul qiluvchilar darhol o'chirilishi kerak; jihozlarning texnik ishlatilish qoidalari bilan mos ravishda tozalash va moylashni o'tkazish, shuningdek jihozlarni rostlash va mayda nosozliklarni bartaraf etish; ta'mirlovchi-chilangarni jihozning ishdan chiqishi haqida o'z vaqtida xabardor qilish.

Sex ta'mirlovchi-chilangarni sex jihozlarini to'g'ri ishlatish, ratsional foydalanish va ta'mirlashning bevosita tashkilotchisi va rahbarlari bo'lib hisoblanadi. U smena davomida jihozlarning to'g'ri ishlatilishiga javobgar hisoblanadi va ishchilar tomonidan texnik ishlatish qoidalarining bajarilishini nazorat qiladi.

Sex ta'mirlovchi-chilangarining majburiyatiga quyidagilar kiradi:

- mashinalarni texnik ishlatish qoidalari haqida ishchilarga tartibiy ko'rsatma berish;
- mashinalarni rostlash va sozlash, tozalash va moylash usullarini o'rgatish va mayda nosozliklarni bartaraf etish;

- xizmat ko'rsatiladigan jihozni tartibiy (grafik bo'yicha) ko'rikdan o'tkazish, uning ishlashini, xizmat ko'rsatish sifatini tekshirish, mayda nosozliklarni bartaraf etish;

- jihozlarning joriy ta'mirini bajarish; zaxiradagi jihozlarni ishchi holatda saqlash; texnologik jarayon o'zgarganda yoki tayyorlanadigan mahsulotning yangi turiga o'tganda jihozlarni qayta sozlash;

- mashinani sozlashga va joriy ta'mirni o'tkazishga sarflanadigan vaqtni qisqartirish maqsadida tez yeyiluvchi zahira qismlarni yig'ma birliklar bo'yicha boshlang'ich moslashtirish.

Sex ta'mirlovchi-chilangariga charm va mo'yna sanoati korxonalarida ta'mirlovchi-chilangarlari uchun, xizmat ko'rsatishning soha namunaviy me'yorlarida ko'zda tutilgan, jihozlarga xizmat ko'rsatishga muvofiq ma'lum miqdorda jihozlar parki biriktiriladi.

Agar korxonada amal qiladigan xizmat ko'rsatish me'yorlari namunaviy me'yorlaridan yuqori bo'lsa va ta'mirlovchi-chilangarlar soni me'yorlarida berilganlar bo'yicha ko'zda tutilganidan kam bo'lsa, korxonada amal qiladigan xizmat ko'rsatish me'yorlarini qo'llashi kerak.

Texnologik jihozlarning to'xtovsiz ishlashini ta'minlash uchun har bir ishlab chiqarish bo'limida korxonada ma'muriyati tomonidan o'rnatilgan miqdorda mashinalar zahirasi yaratiladi. Ulardan faqat sex boshlig'i yoki ustasi ruxsati bilan foydalaniladi.

Ishga kirishishdan oldin ishchi mashina yoki boshqa jihozni u almashtirayotgan ishidan qabul qilib olishi, mexanizmlarni sinchiklab ko'zdan kechirishi va ularning ishga yaroqligiga ishonch hosil qilishi kerak. Agar ko'rik davomida nosozliklar aniqlansa, ishchi bu haqida sex boshlig'i yoki ustasini xabardor qilishi va smenani topshirish uchun kitobga mos ravishdagi yozuvlarni kiritishi kerak. Nosoz jihozda ishlash qat'iyan man qilinadi.

Har bir ta'mirlovchi-chilangarga korxonada ma'muriyati tomonidan o'rnatilgan mashinalar soni va turi (sinfi) biriktiriladi. Ustaxona

ta'mirlovchilarining me'yorida ishlashini ta'minlash uchun uning ishchi o'rni zaruriy miqdordagi asbob va moslamalarga ega bo'lgan stanok bilan jihozlanadi.

Almashtiruvchi ishchi bo'lmaganda mashinani keyingi smena ustasi qabul qilib oladi. Smena ustalari tomonidan smena va jihozlarni topshirish jurnalda belgilanadi. Shundan smenani topshirmasdan ketish ta'qiqlanadi. Ustaxona boshlig'i va korxonada boshlig'i smenani topshirish tartibi va to'g'riligini davriy ravishda tekshirib turishlari shart.

Poyabzal detallarini yig'uv jarayonida qo'llaniladigan jihozlar

Mashinaning ishlash prinsipi. ZNK-2M-0 mashinasi poyafzalning ustki tayyorlamasi barmoq qismini cho'zib tortish va bir vaqtning o'zida stelkaga yelim surish uchun ishlatiladi. Mashina 2 ta seksiyadan iborat bo'lib, birinchi seksiyada o'ng poyafzalga, ikkinchisida esa chap poyafzalga ishlov berish mumkin. Mashinaning har bir seksiyasi quyidagi mexanizmlarga ega: stelka tayanchi tovon tayanchi, yon va barmoq qismini tortuvchi qisqichlar va tekislovchi plastina. Bundan tashqari, mashinada alohida gidroprivod ham mavjud.

Mashinada texnologik jarayon quyidagicha bo'ladi: xom ashyo kolodka (qolip) bilan birgalikda chetki qismi yelimlangan holda stelka tayanchi 1 ga yelimlangan tomoni pastga qilib joylashtiriladi. (62-rasm). Tortiladigan xom ashyolarni chetki qismi 6 ta qisqich 3, 4 va 5 tishiga qistiriladi, 2 ta barmoq qismiga, 3 ta o'rta va yana 2 ta uchki qismiga. Keyin esa kolodka barmoq tayanchi 7 ga tiraladi. Seksianing to'liq ish davri 3 taktga bo'linadi. Chap tepkini bir marta bosish bilan qisqichlar yopilib xom ashyo qisib olinadi va bir necha vaqtdan so'ng stelka tayanchi 1 oboyma 6 bilan yuqori ko'tarilib xom ashyo tortiladi. Agar xom ashyo etarlicha tortilmasa unda dastak 44 yordamida (63-rasm) barmoq va o'rta qisqichlar pastga tushiriladi, xuddi shunday xom ashyo yijilib qolsa ham dastaklar yordamida to'g'rilanadi.

Kolodkaga xom ashyoning qiyshiq kelishi tirsakli richagni bosib stelka tayanchi va oboymani pastga tushirilib to'g'rilanadi, keyin esa richag yana bo'shatiladi, stelka tayanchi va oboyma yuqori holatga ko'tariladi.


Chap tepkini 2 marta bosish bilan ishchi organlarga harakat keladi. Tayyorlama kiydirilgan kolodkaga barmoq qisqich, tovon qismi tayanchi va yon tayanchlar yaqinlashadi. Tortish plastinkasi harakatlanib qisqichlarni ketma-ket ochadi va stelka tayanchi bilan oboyma pastga tushadi. Plastina oxiriga borguncha yon tayanchlar va uchki qisqichlar boshlanjich holatga qaytadi. Tayyorlama kolodka bilan birgalikda yelimplash uchun bosim ostida ushlab turiladi. Vaqt tugashi bilan o'ng tepki bosilib ishchi organlar boshlanjich holatga keltiriladi.

Mashinaning har qaysi seksiyasi: qisqich, qo'shimcha tortish, stelka tayanchi, oboyma, tovon qismi tayanchi, barmoq qismi qisqichi va tortish plastinkasidan iborat.

Qisqich mexanizmi—mashina seksiyasi 2 ta barmoq, 2 ta o'rtalik 2 ta chetki qisqichdan iborat bo'lib (62-rasm), poyabzalning konturi bo'yicha qo'yilgan. Barmoq qismi qisqichlari xom ashyoning chetini tortib ushlab uchun xizmat qiladi. Qisqichning yuqori labi stoyka yordamida stilindrga ulangan, pastki labi esa stilindr shtoki 54 ga mahkamlangan. Qisqichlarni yopish stilindr ostiga moyni yuborish natijasida sodir bo'ladi. Qisqich prujina 48 yordamida ochiladi. Tortiladigan xom ashyoning chetki qismining eni shtirlar yordamida cheklanadi, shtirlar qisqich labining ustki qismiga presslangan bo'lib, pastki labining teshigiga kirib turadi. Stilindrning pastki qopqoji vintlar va o'q yordamida povodokka ulangan, povodok balandligi va dastakdan tuzilgan. Povodokning balandligi kulisaning egri chiziqli o'yijiga kiritilgan, kulisa esa 2-chi o'qqa mahkamlangan. O'q korpusning yo'naltiruvchisiga o'rnatilgan, yuqori va pastga harakatlanadi. O'q qisqichlar bilan birgalikda qo'shimcha tortish mexanizmi yordamida tushiriladi va o'z holatiga qaytish prujina yordamida bo'ladi.

O'rta qisqichlar ham shu usulda ishlaydi. Chetki qism qisqichlari 9 esa chetki qism xom ashyoni tortib ushlaydi va bukib beradi. Bu qisqichlar ochilib yopiladi, pastga va yuqoriga harakatlanadi va tik o'q bo'yicha qaytariladi. Qisqichning yuqori labi silindr korpusiga pastki labi esa korpus bilan sharnirli biriktirilgan va shtokka tiralgan silindr 2II, ustunga, ustun esa 4II, silindr korpusi teshigiga kiritilgan, ustunga mahkamlangan barmoq korpus o'yijidan o'tadi. Barmoqning holati va ustun balandligi silindr korpusidagi vintlar yordamida sozlanadi. 4II silindri o'q va korpus orqali 5II silindri bilan ulangan.


Stelka tayanchi va tortish mexanizmi. Stelka tayanchi 1 va tortish mexanizmi 6 kolodka bilan xom ashyoni o'rnatish va tayyorlamani tortish uchun, tovon tayanchi 8 esa xom ashyoni tortish vaqtida kolodkani ushlab turish uchun xizmat qiladi.

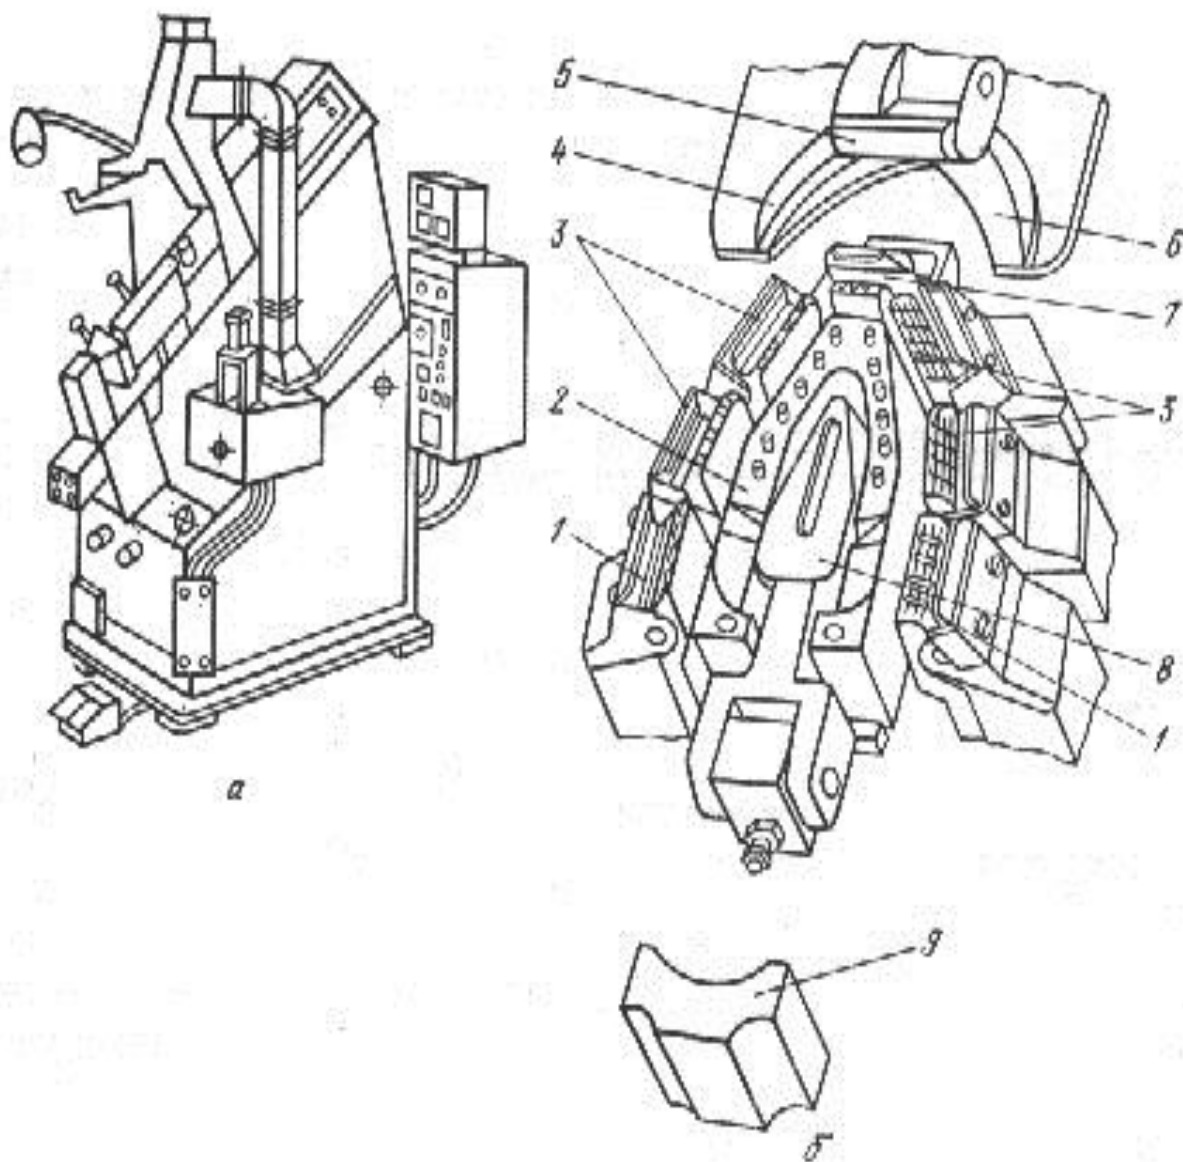

62-rasm. ZNK-2M-O mashinasining ishchi organlari sxemasi.

"Svit" firmasining 02146/RZ mashinasi.

02146 RZ mashinasi poyabzalning tovon qismini tortish uchun qo'llaniladi. Mashinada turli xil fason va o'lchamli erkaklar, ayollar, o'jil va qiz bolalar poyabzallarning tovon qismlariga tortib mixlanadi yoki sovuq yelim surtiladi.

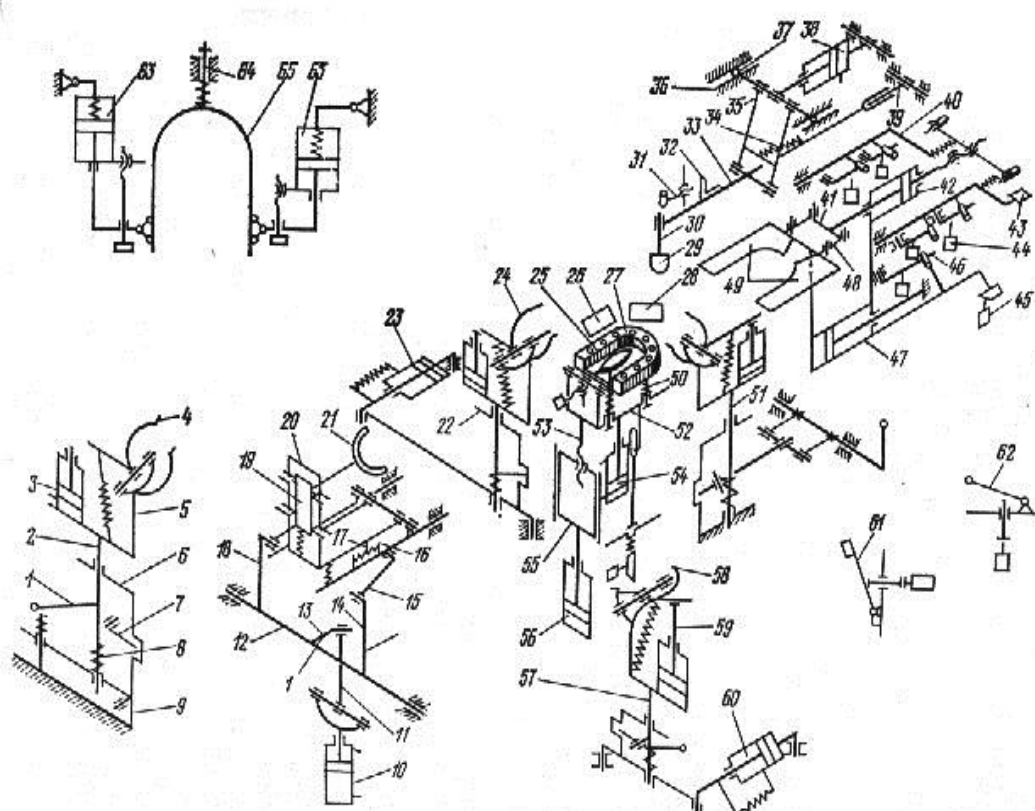

63–rasm. ZNK-2M-O mashinasining kinematik sxemasi.


Tayyorlama chetlarini tortib yelimlash uchun uning birlashtiriladigan joylariga dastlab yelim surilgan bo'lishi kerak. Mashina konstruksiyasida tovon qismining balandligi 45–150 mm.li kolodkalar qo'llanilishi imkoniyati yaratilgan.

Bu mashina tekislash qurilmasi 1, kolodka tayanchi 2 (64-rasm), tovon shakli 3, mix qoqish mexanizmi 4, uzatmali mix ta'minlagich 5 qo'l dazmoli 6, tayanchlarni ko'tarish muftasini sozlovchi vint 7, asbob-uskuna qutisi-8, shit 9, kulachokli mexanizm 10 va havo tozalagich 11 lardan tuzilgan.

Asosiy texnik ko'rsatkichlari.


1. Poyabzalning ko'rinishiga qarab mashina unumdorligi, soatiga – 480 juft
2. Asosiy valining aylanishlar soni – 44 ayl/da=.
3. Qo'llaniladigan mixlarning o'lchami:
qalpoq diametri – 2,8 mm.
sterjen diametri – 1-1,1 mm.
Uzunligi – 7-12 mm.
4. Poyabzalning ko'rinishiga qarab bir tovonga qoqiladigan mixlar soni – 14,16,18,20 dona
poyabzalning ko'rinishiga qarab sozlanadi.
5. Havoning ishchi bosimi, mPa–0,4-0,6
6. Bir juft poyafzal uchun erkin so'riladigan havoning sarfi – 24 l. ga yaqin
7. Umumiy quvvati – 2 kVt
8. Ta'minlagich elektr yuritgichining quvvati – 0,18 kVt
9. Ta'minlagich elektryuritgichining aylanishlari soni – 1350 ayl/da=.
10. Mashina elektryuritgichining quvvati – 1,5 kVt

Mashinada erkaklar va ayollar poyabzallari tovon qismiga (1) va baland poshnali ayollar poyabzallariga ishlov berish (2), 15–18 mixli biriktirishda (4) mo'ljallangan moslamalar va mashinani tozalash (5) qurilmalari qo'llash imkoni bor (65-rasm).

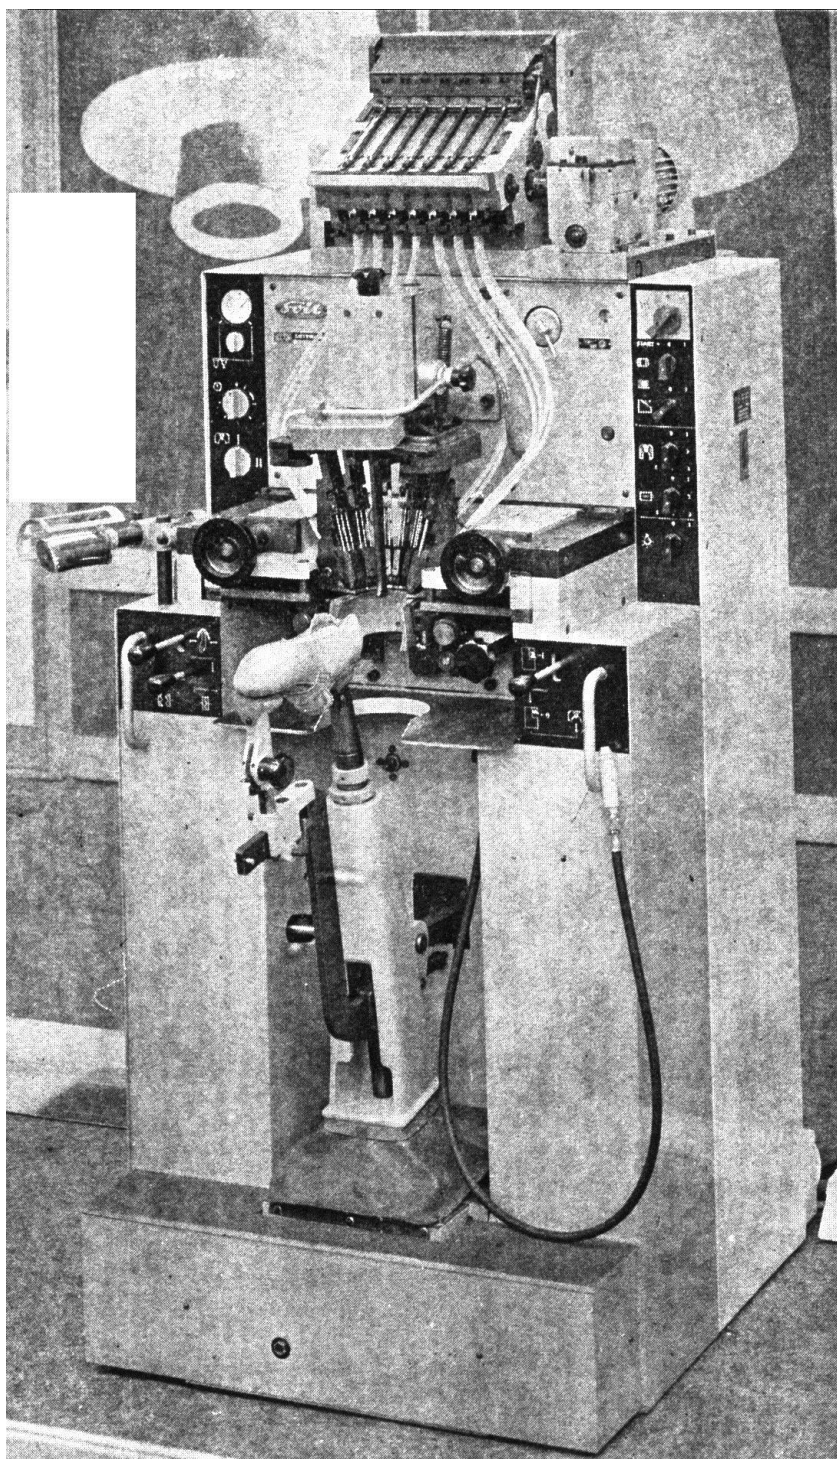


64-rasm. "Svit" firmasining 02146/RZ mashinasining umumiy ko'rinishi.

Mashinani ishlatish. Mashina elektr manbaiga ulangandan so'ng dastak 1 belgisi tomonga buraladi va elektryuritgichi ulagichi (2) o'ng tomonga 1 belgisiga qarab buriladi. Mashina to'g'ri ishlashida tasmali shkiv 4 soat mili yo'nalishi bo'yicha aylanishi kerak. Qopqoq vint 5 buralgandan so'ng ochiladi. So'ngra qisilgan havoni taqsimlovchi pnevmatik sistema ishga tushiriladi. Siqilgan havo bosimi 0,4–0,6 Mpa.ni tashkil qiladi. Havo bosimi maxsus monometr yordamida nazorat qilinadi (65-rasm, a).

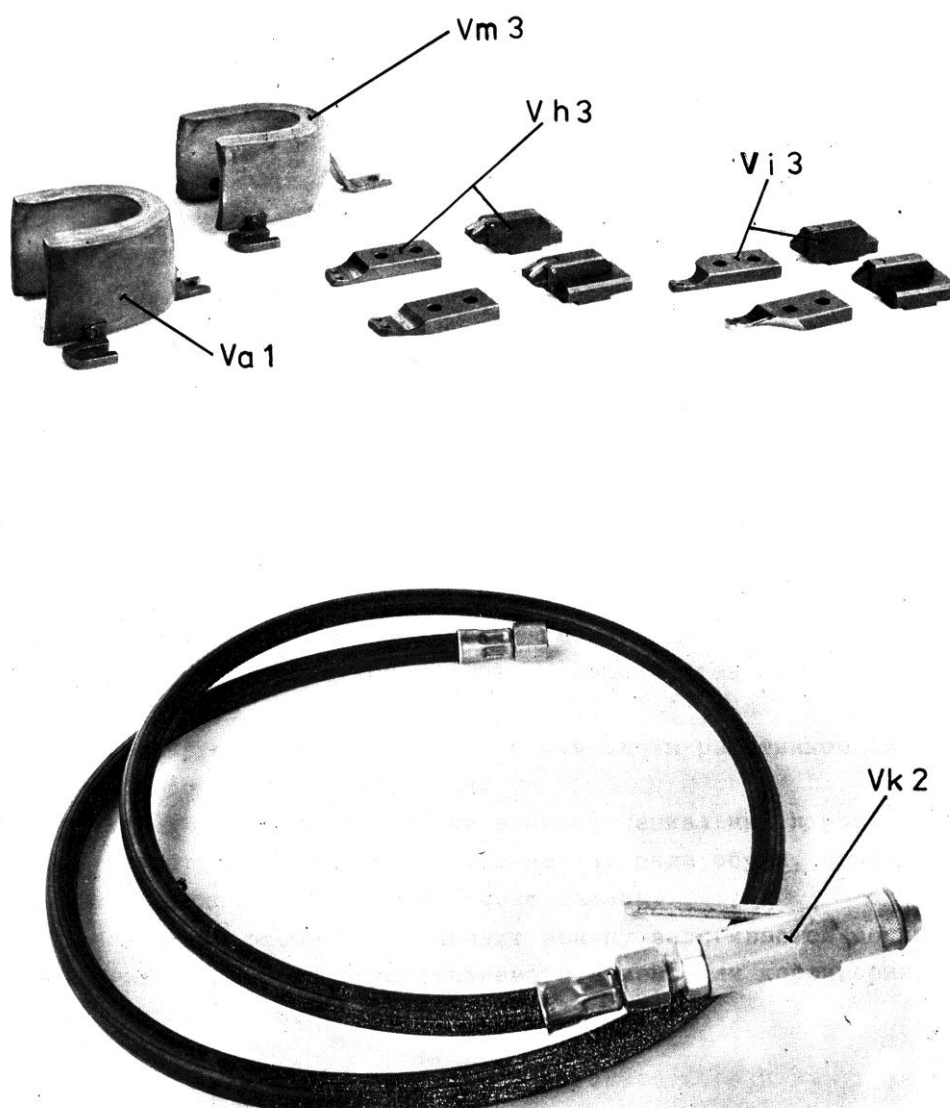

65–rasm. "Svit" firmasining 02146/RZ mashinasiga o'rnatiladigan moslamalar.

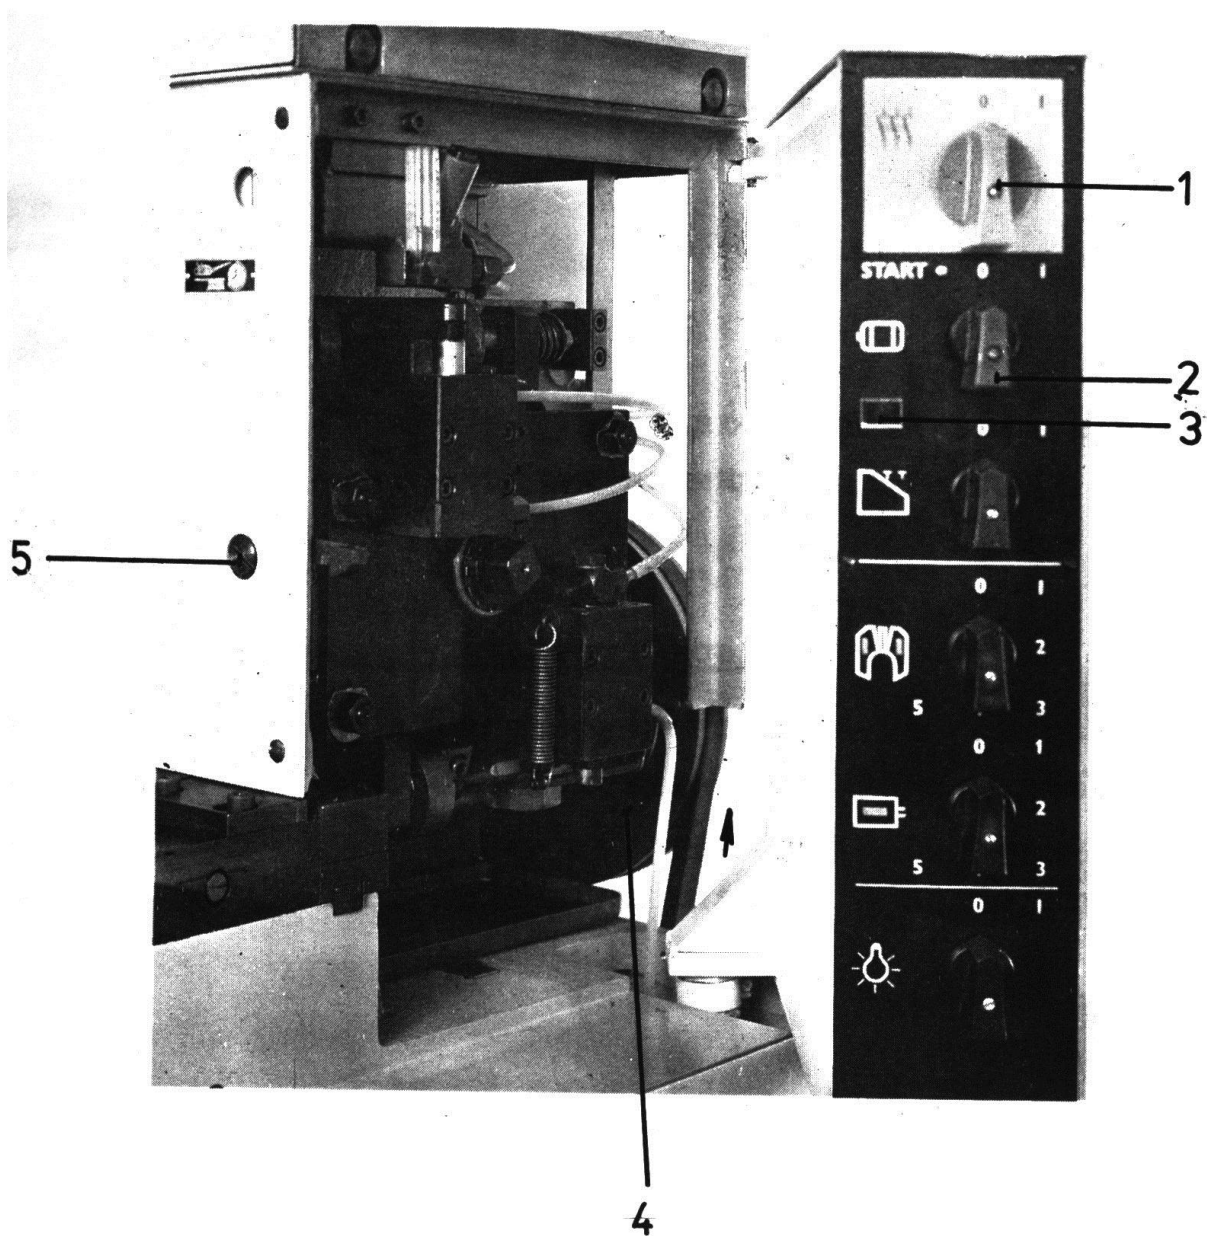


66–rasm. a) Mashinani boshqarish pulti.

Ishlov beriladigan poyabzal qalinligiga va shakliga qarab mashina ishchi stikliga keltiriladi. Ishlov berish stiklini 0 dan 10 s. gacha sozlash mumkin. O'rnatilgan stiklda texnologik jarayon tugaydi va mashina avtomatik ravishda to'xtaydi.

Mix ta'minlagich elektryuritgichi ajratgich (6), dazmollarni qizdirish qurilmasi ajratgich (7), qo'l dazmolini qizdirish esa ajratgich (6) yordamida ishga

tushiriladi. Ishlov beriladigan joydagi yoritgich (7) yordamida qoʻshiladi (66-rasm, a).

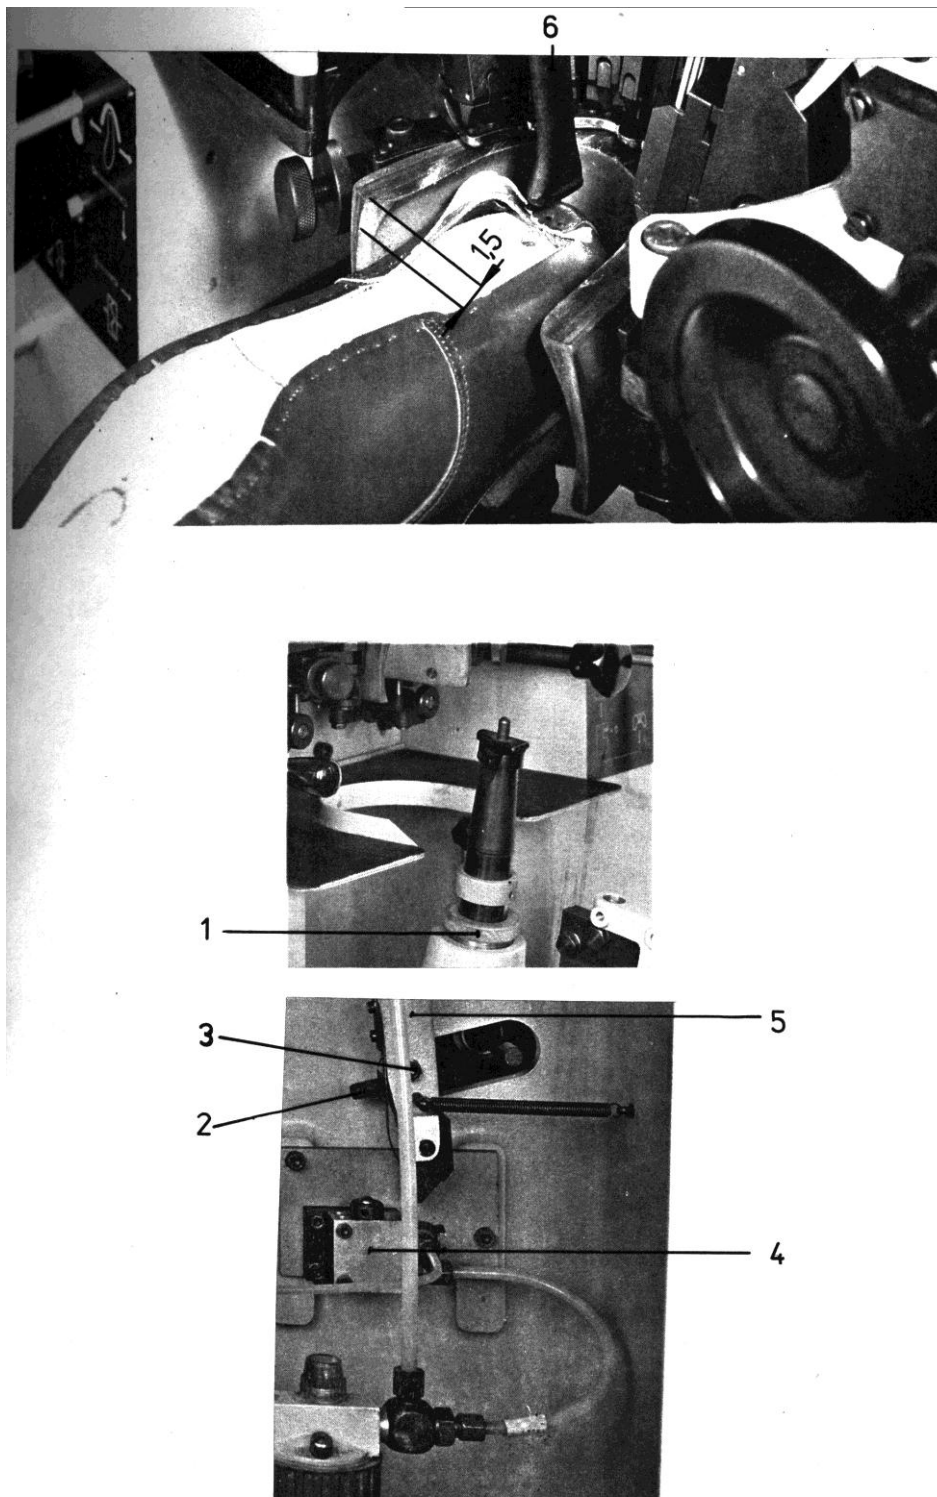

66–rasm b).Kolodkaga kiygizilgan poyabzal tayyorlamasini mashinada oʻrnatish.

Mashinani ishga tushirishdan oldin poyabzal tayyorlamasi kolodka bilan birgalikda stapfaga kiydiriladi. Sozlovchi vtulka 1 ni aylantirib (66-rasm, b) kolodka stapkasi shunday o'rnatilishi kerakki, kolodkaning ustki cheti poyabzal formasining ustki chetiga nisbatan 1,5 sm. masofada joylashishi lozim.

To'g'ri sozlangan mashina ishga tushirilganda kolodka cheti poyabzal tovon qismi chetiga nisbatan pastda bo'lsa tayanch ko'tarilishi kerak. Mashinani sozlash uchun vint 2 yordamida chap yon tomoni qopqoji 3 ochilib, vint 3 bo'shatiladi.

Poyabzal tovon qismi yuzasi dazmol tekisligiga parallel joylashishi kerak.

Dazmollarning ochilishi va qisilishi mashinada o'rnatilgan g'ildiraklar yordamida amalga oshiriladi. G'ildiraklar buralib ikkala dazmol ham bir xil o'rnatiladi.

Texnika xavfsizligi. Mashinaning normal ishlashini ta'minlash uchun har 2 yilda rezinali halqa va manjetlar, eyilgan dazmollarni almashtirib turish lozim. Harakat keltiruvchi mexanizm tasmasi doimo tarang holda bo'lishi kerak.

Mashinani ishlatishda gigiena va sanitariya qoidalariga rioya qilish kerak. Mashina ixtiyoriy ishga tushib ketishdan himoyalangan.

Mashinani ishlatish uchun boshqaruv va sozlash elementlari ergonomik talablarga binoan joylashtirilgan. Ish joyi bir xil yoritilgan. Mashinani bir kishi boshqaradi. Ishlov beriladigan poyabzal ko'rinishiga qarab sozlanishlari bajariladi va kerakli moslamalar hamda mixlar tanlanadi.

02146/R2 yarim avtomati.

Erkaklar,
ayollar va bolalar poyabzalining ustki tayyorlama tovon qismini tortish uchun 02146/R2 Yarim avtomati qo'llaniladi. Ustki tayyorlama tovon qismining cho'zilgan chetini mixli yoki yelimlab biriktiriladi. Yelimli biriktirishda ustki tayyorlamaning cho'zilgan cheti oldindin yelimlab qo'yilgan bo'lishi kerak.

Yarim avtomat qo'shma pnevmatik yuritmaga ega bo'lib unda ojir poyabzallarning ustki tayyorlamalariga tovon qismining balandligi 45 dan 150 mm.gacha bo'lgan kolodkalarini qo'llab ishlov beriladi. Yarim avtomatda besh xil ko'rinishda matrista mavjud bo'lib, unda barcha o'lchamli assortimentdagi tayyorlamaga ishlov beriladi. Tovuon matristasini almashtirish tez va qulay bajariladi. Tortish plastinalari elektr toki bilan qizdiriladi. Tayyorlamaning cho'zilgan chetini issiq tekislash muddatini sozlash mumkin. Issiq tekislash davomiyligini sozlash va cho'zish plastinasining harorati, ayniqsa qattiq materialdan ustki tayyorlamaga ishlov berishda muhim o'rin tutadi va cho'zishning sifatini oshiradi.


Yarim avtomat bolg'a mexanizmiga ega bo'lib ish vaqtida bir muncha shovqinli ishlaydi. Yarim avtomatni havo purkagich bilan tozalab turish ham mumkin.

Ish boshlashdan oldin tugmacha 19 (67-rasm) yordamida Yarim avtomat qo'shiladi, keyin tugmacha 20 bosilib yuritma elektryuritgichi, tugmacha 21 mix uzatish 16 mexanizmining elektryuritgichi qo'shiladi. 22 va 23 tugmalar yordamida mashina ishchi organlari qizitiladi, 24 tugmacha orqali esa mahalliy yoritgich 11 ishlaydi. Pnevmasetdan Yarim avtomatga haydalanadigan siqilgan havoning bosimini nazorat qilish uchun 13 dastak yordamida bajariladigan manometr 14 xizmat qiladi.

Yarim avtomatda texnologik jarayon quyidagicha bajariladi. Yon tomonlari va tumshuq qismi tortilgan poyafzal ustki tayyorlamasi kolodkasi bilan birgalikda ostini yuqori qaratib pastki tayanch 1 ga o'rnatiladi. Bunda kolodkaning tovon qismi pastki tayanch kolonkasi 2 ga mahkamlangan shtusterga kiydiriladi, tumshuq qismi esa tumshuq osti tayanchi 4 ning ustiga qo'yiladi. Ustki tayyorlamani kolodkasi bilan holatini va o'rnatilishini nazorat qilib, uni burib mashinaning ishchi zonasiga yo'llanadi. Bunda pastki tayanch tovon qismga tekkunga qadar ko'tarilib yuqori tayanch 9 ga borib tiraladi va mashina mexanizmlari avtomatik ravishda qo'shiladi. Tovuon matristasi kolodkadagi ustki

tayyorlamani qisadi, cho'zish plastinkalari tovon qismining cho'zilgan chetlarini ikki marta tekislab o'tadi. Ikkincha marta tekislagandan keyin mix qoqiladi va cho'zilgan chetki qismlari stelkaga biriktiriladi. Shuning bilan ishchi sikl tugaydi.

Mixlar qoqilgandan so'ng mashina to'xtatiladi, kolodka ustki tayyorlamasi bilan avtomatik bo'shatiladi.

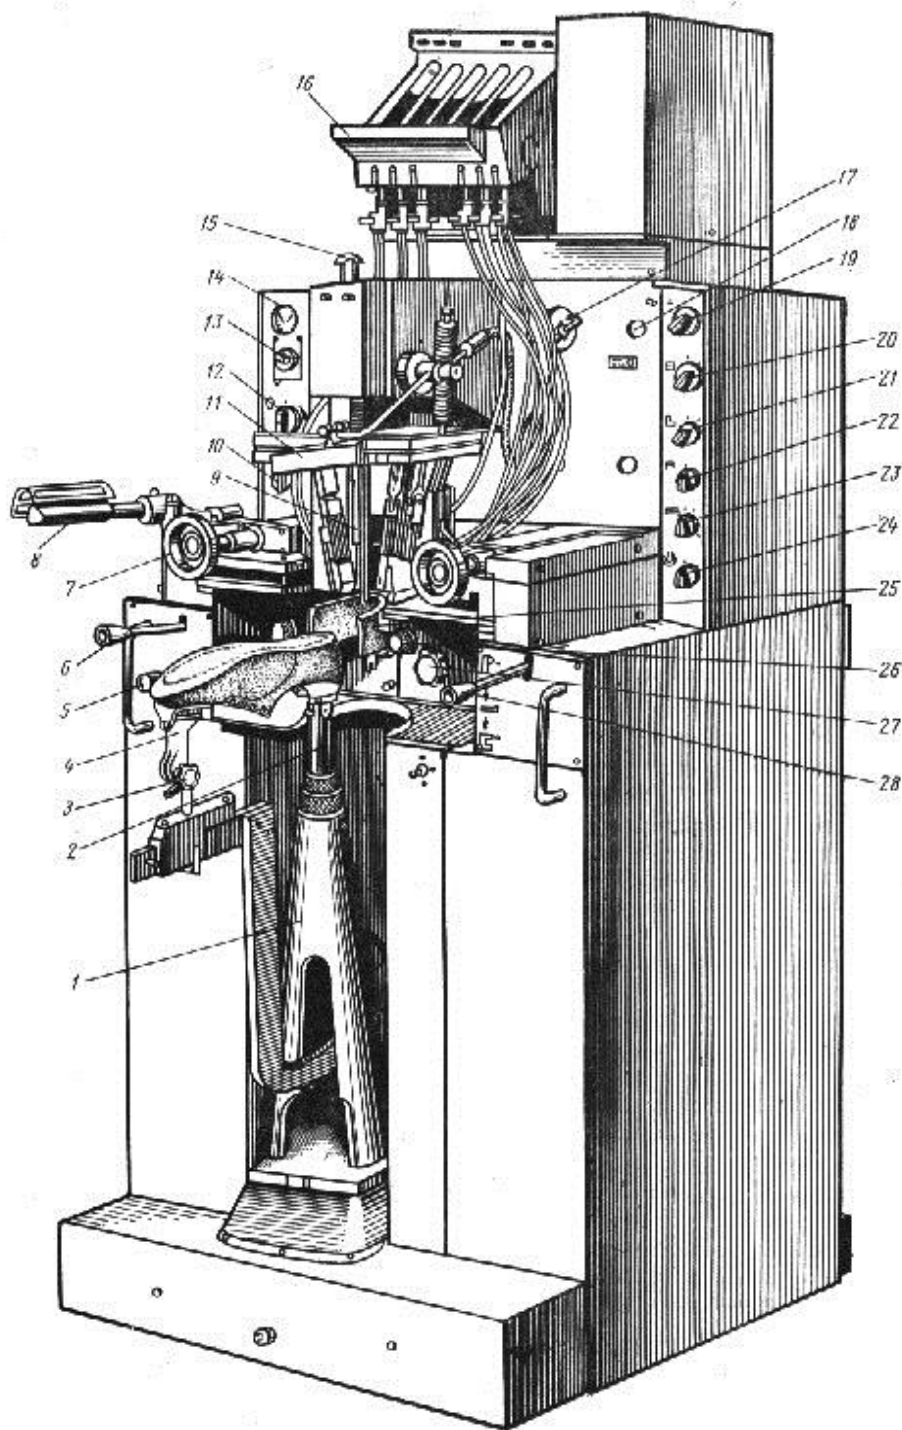

67-rasm.02146/R2 yarim avtomati.

Kolodkaningishchizonadabalandlikbo'yichaholatimaxovik 15
yordamidayuqoritayanch 9 niko'tarishyokitushirishbilansozlanadi,
kolodkadagitovonqisminingtortishplastinkalarining

jarakattekisligiganisbatanparallelligi, tumshuqostitayanchi 4 ningtikharakatida, maxovik 3 yordamidasozlanadi.

Tovon matristasi 25 ni oldinga yoki orkaga maxovik 27 yordamida siljitish mumkin. Ustki tayyorlamaga tovon qismining bosilish kuchini aniqlovchi matristaning boshlanjich holati maxovik 26 yordamida sozlanadi.

Qoqilgan mixlardan kolodka chetigacha bo'lgan masofa 8 mm.ga yaqin bhlishi uchun tortish plastinkalarining boshlanjich holati maxovik 7 orqali o'rnatiladi.Bolg'a mexanizmi dastak 28 yordamida to'xtatiladi.

Dastak 12 ni soat mili yo'nalishda 300 ga burganda ustki tayyorlamaning tovon qismini tortish plastinkalari ikkinchi marta tekislab bo'lgandan keyin to'xtatiladi.


Yarim avtomatda elektrdazmoli 8 ham mavjud.Yarim avtomat pribor 17 yordamida yojlab turiladi.

Poyabzal ostki detallarini mixlar, shpilkalar yordamida biriktirishda ishchi organlari harakati tahlili.Poyabzal ostki detallarini metall elementlari bilan biriktirish asosan 2 bosqichda sodir etiladi. (68-rasm)

1 bosqich: Metallik biriktirgichlarni materialni ikkinchi qismiga uni biriktirish, ya'ni birinchi material bilan bojlanishini sodir etishi hisoblanadi. (68 (a) -rasm)

2 bosqich: Metallik biriktirgichlarni materialni ikkinchi qismida uni biriktirish, ya'ni birinchi material bilan bojlanishini sodir etishi hisoblanadi. (68 (b) -rasm)

Texnologik jarayonga biriktirish elementlarini uzatish detallarni joylashtirish yordamida hisoblanadi. Mix qoqish mexanizmi tuzilishi va ta'sir etuvchi kuchlarni tahlilini ko'rib chiqamiz:

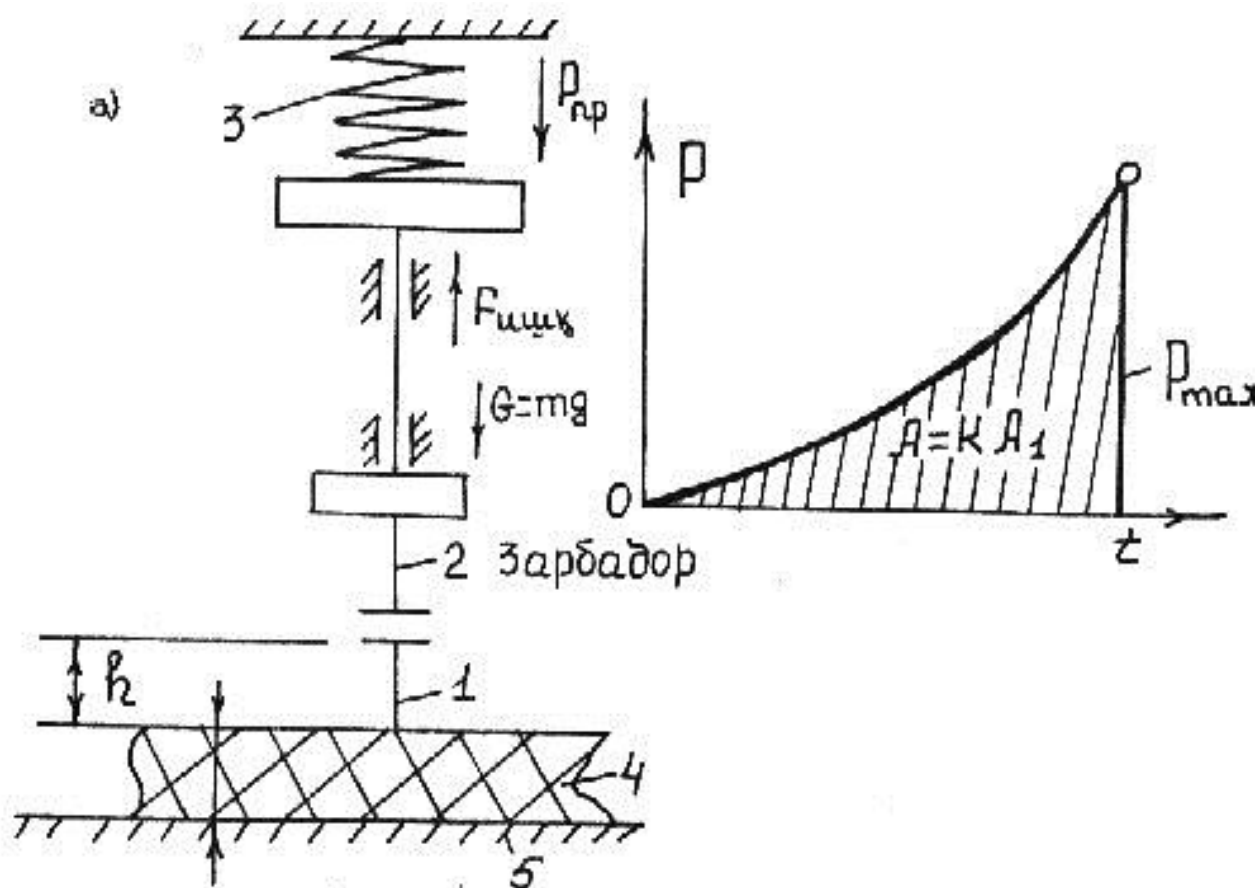

68–rasm. Poyabzal detallarini mix bilan biriktirish mashinasi ish organlari sxemasi (a) va zarbador mexanizmining ish diagrammasi (b).

1—mix yoki shpilka (biriktiruvchi metallik elementlar);

2— zarbador; 3—prujina; 4—material; 5—tayanch.

Zarbador ishchi organi, mixni qoqish harakati tenglamasini quyidagicha yozamiz:

$$\frac{mv^2}{2} - \frac{mv_1^2}{2} = A_{np.} + A_{\tau} - A_{\text{пруж. кучи иши}} - A_{\text{кари. кучи иши}}$$

Bu yerda m – zarbadorni massasi;

v — zarbador bolg'ani harakatini o'zgaruvchan tezligi;

v_1 — zarbador bolg'ani mix ustidagi tezligi;

A_{np} — prujinani elastik kuchi bajargan ishi;

A_{τ} — og'irlik kuchi;

A_{uuk} — ishqalanish kuchlari bajargan ishi;

$dR = \frac{dx}{\cos(\alpha + \varphi)}$ — mixni qoqishga ko'rsatgan kuchni bajargan ishi.

Materialni qalinligi δ , mix yoki biriktiruvchi elementlarni uzunligi l , materialga mix botishi « h » orqali zarbador bolg'a tezligini quyidagi formuladan topamiz:

$$v_{kokuu} = \sqrt{\frac{2}{m} \left[\frac{mv_1^2}{2} + \frac{(P_1 + P_2)h}{2} + mgh - \left(F_{uuk} \cdot h + \frac{P_{karsh} \cdot h}{2} \right) \right]}$$

bu yerda: v_1 — bolg'a va mixni siljish birgalikdagi tezligi;

R_1 va R_2 — zarbador bolg'ani mix harakatining boshlanishdagi va oxiridagi zarba kuchlari;

h — mixni material ustidagi balandligi;

F_{ishk} — zarbador bolg'ani ishqalanish kuchi;

R_{karsh} — materialni qarshilik

m — zarbador bolg'ani massasi;

Material ichida biriktiruvchi elementni tezligini, oniy vaqtda oshirish prujinani sozlash yo'li bilan amalga oshiriladi.

$$A_{karshuuu} \geq 1,5 A_{karshuuu}$$

sharti bajarilishi talab etiladi.

Kulachokli-prujinali mexanizmlari uchun:

$$A = K \cdot AI$$

sarflanadigan ish prujinaning o'lchamiga va zvenolarning o'lchamlariga, materialning qalinligi, hamda xossalarga bog'liq bo'ladi.

AI — ishning grafikdagi $P=f(l)$ ifodaga bog'liq bo'ladi, maksimal qiymatga erishganda P_{max} katta shovqin hosil qiladi.

K — ehtiyotlik koeffisienti, katta qiymati mexanizm zvenolarida kuchli zo'riqishlarni sodir etadi.

Loyihalashda $K=1,5—2,0$ qiymat oraliji qabul qilinadi. Zarba kuchi miqdori va soni birikma hosil qilayotgan materialni fizik-mexanikaviy xossalariga, konstruksiyasiga, o'lchamlariga bog'liq bo'ladi.

Zarbador bolg'a mexanizmini konstruksiyasini loyihalashda:
m zarb 0,2— 0,6 kg,
zarba berish oraliq vaqti: $t= 0,01 - 0,25$ da=.,

U zarb=3-6 m/s qiymatlarini qabul etish tavsiya etiladi.

Poyabzal kabluklarini preslash yo'li bilan biriktirishda 1 ta mixga ketadigan kuch $Rl=1 - 1,1$ kN qabul qilinadi.

PLK-3-0 yarim avtomatik qatori.

PLK-3-Oyarimavtomatikqatorimaktab 'quvchilari, qizlar, ayollarvaerkaklaroyoqkiyimlarinisuyuqyelimsuribyojochkolodkalgayokiplasma ssayijmalargaavtomatikyijg'shuchunqo'llaniladi.Qatorda o'rta va past poyabzallar, berest (orqa tomon) ning balandligi 135 mm bo'lgan botinkalarga ishlov beriladi.

Qatorni umumiy boshqarish 1-o'rinda joylashgan (69-rasm) PU-3 boshqaruv pulti yordamida bajariladi.

Qatordagi texnologik jarayon quyidagicha bajariladi. Boshqaruv pulti qarshisida turgan operator kol odkaga stelkani biriktirib, unga ustki tayyorlamani kiygizadi va kolodkani yo'ldan maydonchaga o'rnatadi, keyin konveyerning yurish qismi bir bosqichda ishga tushiriladi. 2-bosqichda boshqa operator yo'ldosh maydonchadan kolodkani echib olib T-0 termonamlagichga ustki tayyorlamani ho'llab oladi.Ustki tayyorlama old qismini alohida turgan ZNK-2M-0 mashinasida tortadi.Keyin kolodka ustki tayyorlamasi bilan yo'ldosh maydonchaga o'rnatiladi.

3-bosqichda ikki seksiyali AG-3-0 avtomatida poyabzal ustki tayyorlamasining ustki yon tomonlari yelimli tortiladi.

Jarayon tugushi bilan avtomatning ishchi organlari dastlabki holatiga qaytadi, kolodka esa ustki tayyorlama tovon qismini yelimli tortuvchi ikki seksiyali AP-3-0 avtomatida 4-bosqichga siljiydi. Bunda tovon matristasining ustki tayyorlamasi tovon qismini qisib, termoplastik yelim suradi, issiq tortish plastinkalari uni tortadi va bosim ustida ushlab turiladi.

Tortish jarayonlari bajarilgandan so'ng 5-bosqichda ikki seksiyali SF-0 avtomatida shaklga tortiladi. Keyinchalik 6-bosqichda joylashgan TF-0 qurilmasida tortilgan poyabzal ustki bo'lagiga ho'llab-issiq layin ishlov beriladi. TF-0 qurilmasi burib kolodkani termofiksatsion kameraga kirituvchi ikkita barabanga ega va har 4,5 min. da ishlov berilgan poyabzal dastlabki holatga qaytadi.





7-bosqichda tayyorlamaning tortilgan chetlari va yon tomonlari tashqi tomondan tiraladi va ichki tomoni AV-6-0 avtomatida ishlov beriladi.

8-bosqichda AV-7-0 avtomati o'rnatilgan bo'lib, tovon va old qismining tortilgan chetlari va yonlari ichki tomondan tiraladi.

Kolodkali yo'ldosh maydonchasi tiralgandan keyin AN-5-0 mashinasida tortilgan tayyorlamaning yelim surish jarayoni 9-bosqichda bajariladi.

Qurilgan poyabzal quritish kamerasidan tortish stansiyasi SP ga chiqariladi. 10-bosqichga operator stellajdagi poyabzal tagligini qo'yadi. Shu yerning o'zida taglik uchun TA-0 termoaktivatori o'rnatilgan.

Shundankeyin kolodka PK-3-0 pressida poyabzal ostki tagligi yelimlanishi uchun 11-bosqichga yo'naltiriladi. 12-bosqichda AS-3-0 avtomatidan poyabzal kolodka dan olinadi. Bu jarayon bilan aylanish davritugaydi, undan so'ng kolodka PU-3 boshqaruv pultizonasigabirinchi ishchi o'ringa keladi. Shu yo'sinda ish davri takrorlanaveradi.

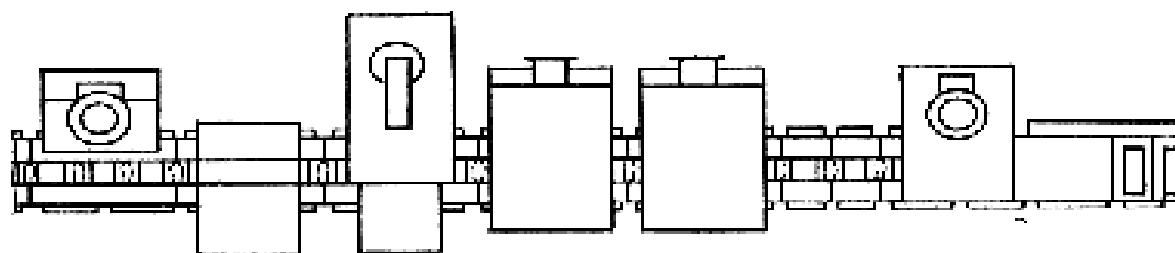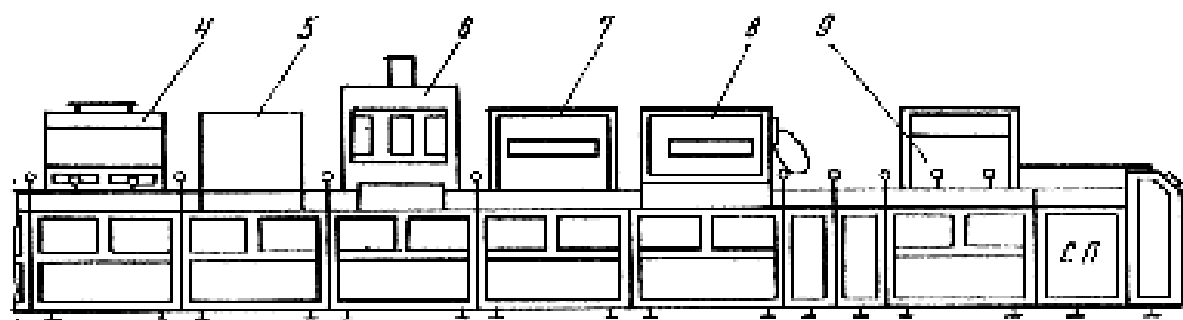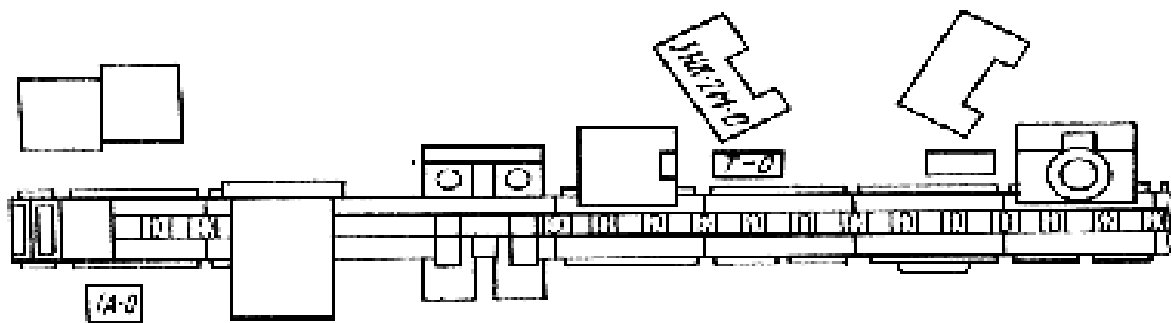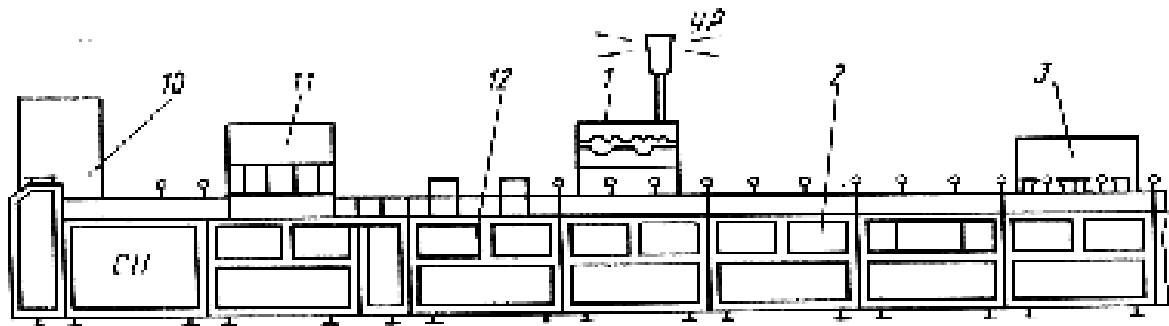

69--rasm. PLK-3-0 yarimavtomatik qatori.

1.7. Mashinalarning texnik holatini tekshirishva nuqsonlarini aniqlash.

Yengil sanoati mashinalari ish qobiliyatining pasayishi quyidagilar bilan tavsiflanadi:

- tartibli ravishda inkorlarning oshib borishi;
- unumdorlikning pasayishi;
- elektr energiyasi sarfining oshishi;
- shovqinlar paydo bo'lishi;
- titrashning oshib ketishi va h.o.

Detallar va ularning birikmalarini yeyilishi mashinalardagi nosozliklarga sabab bo'ladi. Shuningdek sifatsiz sozlashlar, boltli birikmalarning bo'shligi va boshqalar mashinalarning yeyilishini keltirib chiqaradi. Garchi mashinalardagi ba'zi nosozliklar ta'mirlanmasdan chilangar-mexaniklar yordamida sozlanib turilsada, ularning tez-tez yuzaga kelishi mashinaning umumiy qoniqarsiz holati to'g'risida darak beradi.

Strukturaviy parametrning nominal qiymati boshlang'ich hisoblanib, yangi mahsulotning parametriga mos keladi. Struktur parametrlarning ruxsat etilgan qiymati nosozlikning chegarasi bo'lib hisoblanadi. Parametrning ruxsat etilgan qiymati paytida, mashina ishga qobiliyatli, lekin past ekspluatatsion tarkib bilan navbatdagi ta'mirgacha ishlashi mumkin bo'lsa ham, nosoz bo'lib hisoblanadi.

Strukturaviy parametrning chegaraviy qiymati mashina ekspluatatsion tarkibining shunday pasayishiga mos keladiki, unda mashinadan foydalanish texnik va iqtisodiy jihatdan maqsadga muvofiq bo'lmaydi.

O'z-o'zidan tormozlanish usuli, ya'ni yuritma o'chirilgandan so'ng salt yurishda mashinaning to'liq to'xtashiga sarflanadigan vaqt mashinaning holatini xarakterlaydi. O'z-o'zidan tormozlanish vaqti qancha katta bo'lsa, mexanik yo'qotishlar shuncha kam, demak energiya sarfi ham kam bo'ladi. Aksincha, bu vaqt qancha kam bo'lsa, mexanik yo'qotishlar shuncha ko'p bo'ladi. Demak,

ikkinchisidan ko'ra birinchi holda mashina yaxshi holatda bo'ladi. Ushbu mezon bo'yicha mashinaning texnik holati yetarlicha aniq baholanadi deb bo'lmaydi, biroq to'qimachilik va yengil sanoati mashinasozligida bu usulning ishonchliligi qayd qilindi. Bu usulning mohiyati quyidagicha.

Mashina salt yurishda ishga tushirilib, taxometr yordamida barqarorlashgan aylanish chastotasi aniqlanadi, so'ngra mashina yuritmadan o'chiriladi. Sekundomer yordamida o'chirilgan vaziyatdan mashina to'liq to'xtaguncha bo'lgan vaqt o'lchanadi. Salt yurishda quvvat yo'qotilishi miqdori quyidagi formula bo'yicha aniqlanadi:

$$N_y = \frac{GD_M^2 n_{bosh}^2 AK}{7,3 \cdot 10^4 BT_{o'lch}}$$

Bu yerda GD_M^2 - mashina maxovikining momenti, N/m²; n_{bosh} - boshlang'ich aylanish chastotasi, ayl/min; A - maxovik momenti qiymatiga to'ldiruvchi koeffitsient; V - o'z-o'zidan tormozlanishda quvvatning aylanishlar sonidan bog'liqligini xarakterlovchi parametr; K - o'z-o'zidan tormozlanishda texnologik zaruriyatga sarflanadigan quvvatni hisobga oluvchi koeffitsient; $T_{o'lch}$ - o'z-o'zidan tormozlanishning o'lchanadigan davomiyligi, s.

To'qimachilik korxonalarini sharoitlari bo'yicha o'z-o'zidan tormozlanish davomiyligini to'ldirilgan (zapravka qilingan) mashinalarda o'lchash qulay bo'lganligi sababli, salt yurish quvvatiga o'tish uchun quyidagi koeffitsient kiritiladi:

$$K = N_S / N_{bosh}$$

Yigirish mashinalari uchun $K = 0,82$ ($n_{bosh} = 600$ ayl/min bo'lganda) va $K = 0,57$ ($n_{bosh} = 1100$ ayl/min bo'lganda), tarash mashinalari uchun $K = 0,79 - 0,83$.

To'qimachilik mashinalarini o'z-o'zidan tormozlanishi davomiyligining ruxsat etilgan miqdori (T_{rux}) quyidagi tartibda o'rnatiladi.

Mashinalar bir xil elektr yuritgichlari bilan guruhlariga ajratiladi. Eng katta o'z-o'zidan tormozlanish davomiyligini ko'rsatgan mashina ($T_{o'ch.max.}$) ushbu guruhda holati bo'yicha eng yaxshisi sifatida, va aksincha, eng kichik davomiyligni ko'rsatgan mashina ($t_{o'ch.min}$) holati bo'yicha eng yomon sifatida xarakterlanadi.

O'z-o'zidan tormozlanishning ruxsat etilgan davomiyligi (T_{rux}) quyidagi formuladan topiladi:

$$T_{rux} \leq K_{T_{o'ch.max}}$$

bu yerda $K \leq 1 - T_{o'ch.max}$ dan bog'liq ravishda tajriba yo'li bilan aniqlanadigan koeffitsient.

Ishlatilayotgan mashinada o'z-o'zidan tormozlanish davomiyligini o'lchash 3-4 soat ishlagandan so'ng, ta'mirdan chiqqan mashana uchun esa 6-7 soat ishlagandan so'ng o'tkaziladi.

Agar o'lchashlarda $T_{o'ch.max}$ ning T_{rux} dan pastligi aniqlansa, bu mashinaning qoniqarsiz holatda ekanligini bildiradi va bunday mashina sinchkilab ko'rikdan o'tkazilishi va sozlanishi kerak. Davriy o'tkaziladigan bu o'lchashlar rasmiylashtiriladi. Bu esa jihozlarni doimiy nazorat ostida saqlash va uning holatini bilish imkonini beradi.

Ishqalanadigan sirtlarning yeyilish darajasi bo'yicha yanada ko'proq miqdorda elektr energiyasi talab qilinadi. Har bir mashina uchun bu parametarning chegaraviy qiymati mavjud bo'lib, bu mashinaning chegaraviy texnik holatiga mos keladi. Quvvatni aniqlashning bir necha usuli mavjud bo'lib, ular orasidan ishlab chiqarish sharoitlari uchun ikkita vattmetr W_1 va W_2 larni qo'shish sxemasi 2-rasmda keltirilgan. Elektr yuritgichning iste'mol qilinadigan quvvati (N) vattmetr W_1 va W_2 lar ko'rsatkichlarining algebraik yig'indisi sifatida baholanadi:

$$N = K(W_1 \pm W_2)$$

bu yerda K - asbob doimiysi, ($K = \frac{IV}{\alpha}$); I – nominal tok miqdori, A; V – nominal kuchlanish miqdori, V ; α - vattmetr shkalasi bo'linmasining soni.

To'liq surkov moyida ishlovchi val – podshipnik juftligining ishlashi vaqtida, ularning sirtlarini faol ajrata oluvchi minimal qalinlikdagi moy qatlamining saqlanishi zaruriyatidan kelib chiqqan holda chegaraviy tirqish hisoblanadi. Bu juftlikdagi minimal ishqalanish shartlariga mos keladi.

Moy surkashning gidrodinamik nazariyasidan ma'lumki, qatlamning minimal qalinligi tirqishga teskari proporsional, demak, qaysidir maksimal tirqishda qatlamning uzilishi sodir bo'lishi kerak. Maksimal tirqishning bu qiymati chegaraviy bo'lib hisoblanadi.

Minimal ishqalanish koeffitsientiga mos keluvchi moy qatlamining minimal qalinligi quyidagi formula bo'yicha aniqlanadi:

$$h_{\min} = \frac{nd^2\eta}{18,36pSm}$$

bu yerda n – valning aylanish chastotasi, ayl/min; η - moyning absolyut qovushqoqligi, Pa.s. ; p – solishtirma yuklama, MPa ; S – val va podshipnik orasidagi tirqish, mm ; m - podshipnik uzunligining oxirini bildiruvchi koeffitsient ($m = (d+l)/2$, l va d – tayanch sirtining uzunligi va diametri).

Nisbiy ekstsentrismet $\varepsilon = 0,5 \div 0,95$ ga teng bo'lganda tenglama o'rinlidir.

Formula dan ko'rinib turibiki, S va h_{\min} bir-biriga teskari proporsional va tirqishning kattalashuvi bilan nisbiy ekstsentrismet oshadi.

Ma'lumki, $h_{\min} = S/4$ bo'lganda ishqalanish bajargan ish kichik qiymatga ega bo'ladi, bu esa $\varepsilon = 0,5$ ga teng bo'lgan nisbiy ekstsentrismetga mos keladi.

h_{\min} ning qiymatini tenglamaga qo'yib chiqib, quyidagiga ega bo'lamiz:

$$h_{\min} = S/4 = \frac{nd^2\eta}{18,36pSm}$$

h_{\min} ning ko'rsatilgan qiymatijuftlikning maqbul ishlash sharoitini ta'minlashi tufayli unga mos keluvchi tirqish (S_0) ni maqbul deb atash mumkin. Bu tirqish tenglamadan aniqlanib, ushbu tenglama o'zgartirilgandan so'ng quyidagi ko'rinishga ega bo'ladi:

$$S_0 = 0,476d \sqrt{\frac{n\eta}{pm}}$$

Val va podshipnik sirtlaridagi chiqiqlarning cho'qqilari bir-biriga tegib, yuk ko'taruvchi zonada moy qatlamining butunligini buzadi, natijada val va podshipnikning sirtlarini ajratishi mumkin bo'lgan moy ponasi hosil bo'lishining oldi olinadi. Maksimal (chegaraviy) tirqish S_{\max} ushbu shartga mos keladi. Shunday qilib, suyuqlik ishqalanishi buziladigan shart tahlilidan kelib chiqib, chegaraviy tirqish aniqlanadi. Bu holda:

$$h_{\min} = \Delta = \Delta_1 + \Delta_2$$

bu yerda Δ_1 va Δ_2 - val va podshipnik orasidagi tegishuvchi sirtlarning notekislik balandligi.

Tenglamaga h_{\min} ning yangi qiymatini qo'yib chiqib, quyidagiga ega bo'lamiz

$$h_{\min} = \Delta = \frac{nd^2\eta}{18,36pS_{\max}m}$$

bundan quyidagiga ega bo'lamiz

$$\frac{S_0}{4\Delta} = \frac{S_{\max}}{S_0}$$

Demak chegaraviy tirqish quyidagiga teng

$$S_{\max} = \frac{S_0^2}{4\Delta}$$

Mos ravishdagi ishlov berishda yangi detallar uchun notekisliklar balandligini $\Delta = 0,3$ ga teng, toblangan detallar uchun esa $\Delta = 0,15 - 0,20$ ga teng deb qabul qilishimiz mumkin.

Demak, tirqishi chegaraviy kattalikka etgan birikmani ta'mirlash zarur, chunki bu tirqish yanada kattalashsa, birikmani tez ishdan chiqishiga olib keladi.

Birikmani tashkil qiluvchi detallarning yeyilishi miqdori orasidagi, shuningdek ularning xizmat muddatlari orasidagi o'zaro nisbatni bilgan holda tirqishning kattalashuvini ($S_{\max} - S_0$), ya'ni bu detallar yeyilishining summasini ($z = z_v + z_p$, bunda z_v - valning yeyilishi, z_p - podshipnikning yeyilishi), mos ravishda ular orasida taqsimlash mumkin. Demak, yeyilgan valning chegaraviy diametri

$$d_{e.u} = d_e - z_e$$

va yeyilgan podshipnikning chegaraviy diametri

$$d_{n.u} = d_n - z_n$$

Ma'lumki, chegaraviy yupqalashtirilgan moy qatlami suyuqlik xossalarini yo'qotadi va soxta kristall jismlarga tegishli bo'lgan yangi xossalarni egallaydi. Shuning uchun bu holda surkov moyining gidrodinamik nazariyasi qonunlarini qo'llab bo'lmaydi, demak, val - podshipnik juftligidagi chegaraviy tirqishni hisoblashda ham yuqorida keltirilgan usulni qo'llab bo'lmaydi.

Chegaraviy ishqalanishda ishlovchi podshipniklarning chegaraviy yeyilishi ularning materialini yuk ko'tarish qobiliyati bilan aniqlanadi. Masalani oddiylashtirish uchun unga quyidagi shartni qo'yamiz: yuklama bevosita podshipnik metalli tomonidan qabul qilinadi, val va podshipnik doiraviy simmetrik yeyilishga ega.

Val – podshipnik juftligidagi tirqishning chegaraviy yeyilishini aniqlash uchun elastiklik nazariyasida ko'rib chiqiladigan, taqribiy va aniq usullar bilan echiladigan, elastik doiraviy silindrlarning ichki tutashuvi to'g'risidagi masaladan foydalanamiz. Qo'yilgan masalani taqribiy usul bilan echamiz.

Val va podshipnikning tutashgan joyida ezilish maydonchasi hosil bo'ladi. Tirqish kattaligi S o'rtacha bosim $p_{o'r}$ o'rtasida funksional bog'liqlik mavjud

$$p_{o'r} = \frac{P}{2al} = \sqrt{\frac{\pi P s}{2d^2 l (1/E_e + 1/E_n)}}$$

bu yerda R – tayanchdagi yuklama;

$2a$ – ezilish maydonchasining eni;

l - ezilish maydonchasining uzunligi;

d – tutashma diametri;

S – diametral tirqish;

E_v – val materialining elastiklik moduli;

E_p – podshipnik materialining elastiklik moduli.

Bu holda nominal tirqish quyidagiga teng:

$$S_n = \frac{2p_{o'r}^2 d^2 l (E_e + E_n)}{\pi P E_e E_n}$$

Chegaraviy maksimal tirqish esa quyidagiga teng:

$$S_{\max} = \frac{2p_{\max}^2 d^2 l (E_e + E_n)}{\pi P E_e E_n}$$

Yeyilish natijasida diametr d ning o'zgarishini hisobga olib, tenglamani oddiylashtiramiz:

$$C = \frac{2d^2 l (E_e + E_n)}{\pi P E_e E_n}$$

Natijada quyidagiga ega bo'lamiz

$$S_H = Cp_{o'r}^2$$

$$S_{\max} = Cp_{\max}^2$$

Tenglamadan bo'lib, yeyilish zaxirasi koeffitsientini aniqlaymiz

$$i = \frac{S_{\max}}{S_H} = \frac{P_{\max}^2}{P_{o'r}^2}$$

bu yerda $i > 1$.

Ezilishning chegaraviy bosimi o'rtacha bosimdan taxminan 1,5 marta oshadi; demak:

$$S_{\max} = iS_H \approx 2,25S_H$$

Umumiy holda tirqishning chegaraviy yeyilishi tutashishning shunday holatiga mos keladiki, bu vaqtda undagi bosim tayanch materialining oquvchanlik chegarasi (σ_{oK}) qiymatiga teng bo'ladi.

Bu holda tenglama quyidagi ko'rinishni egallaydi:

$$S_{\max} = \frac{S_H \sigma_{oq}^2}{P_{o'r}^2}$$

Mashinalarning ishlashi vaqtida ko'pincha zarbalar, shovqinlar, tebranish, urilish, yeyilish va boshqa shu kabi nosozliklar aniqlanadi. Bunday nosozliklar organoleptik (ko'rikdan o'tkazish, eshitish, cho'p (qalamcha) yordamida tekshirish) va asbobsozlik usullarida aniqlanadi. Mashina bo'laklarga ajratilgandan so'ng asbobsozlik usulida yeyilishi, ezilishi, darz ketishi va boshqa nuqsonlarning kattaligi va xarakteri aniqlanadi; shu bilan bir vaqtda bo'laklarga ajratilgandan so'ng ilgari qo'yilgan diaqnoz ham aniqlanadi.

Mashina detallaridagi nuqsonlar tashqi va ichki nuqsonlarga bo'linadi. Birinchisi ikkala usul bilan ham, ikkinchisi esa faqat asbobsozlik usulida aniqlanadi va baholanadi.

Ko'rikdan o'tkazish (vizual usul) va shchup yordamida tekshirish orqali quyidagilarni aniqlash mumkin: urilish, yeyilish, korroziya, katta tashqi darzlar, zich bo'lmagan joylardan moyning oqishi, qotirmalarning bo'shashi, birikmalardagi tirqishlarning kattalashuvi, haroratning oshishi va boshqalar.

Eshitish yordamida (akustik usul) mashinalarning birikmalaridagi buzilishlar haqida xabar beruvchi nonormal (me'yoridan ortiq) urilish va shovqinlar aniqlanadi. Maxsus asboblarda yordamida eshitish mumkin.

Mashinalarni, xususan, reduktorlar, harakat uzatish qutilarini eshitish uchun ko'pincha stetoskop qo'llaniladi. metall korpus 3 ichiga membrana 4 joylashgan bo'lib, unga qalinliklar 1 bilan tugaydigan ikkita rezina trubka 2 keltirilgan. Korpusning boshqa yon yuzasida almashma uchlik 5 buralgan. Uchlikni eshitilayotgan ishchi birikmaga qo'yib, tovushning xarakteri va uning me'yoridan chetlashish darajasi aniqlanadi.

Shuningdek, tadqiq qilinayotgan uzal tovushini qo'shni uzal tovushidan ihotalovchi takomillashgan membranali qutiga ega bo'lgan stetoskop ham qo'llanilib, u tektoskop deb yuritiladi.

Mashinadagi eng ko'p shovqin keltirib chiqaruvchi, masalan, tishli uzatmalar uchun namunaviy tovushlar gammasi o'rnatilgan bo'lib, ular bo'yicha ba'zi nuqsonlarning mavjudligi to'g'risida fikrlash mumkin.

1.8. Mashina detallarining yeyilishi va nuqsonlari.

Yengil sanoat korxonalarida ishlatiladigan texnologik mashina va jihozlarni ishlatish jarayonida detallarining chizmasida va texnik shartida ko'rsatilgan dastlabki o'lcham ko'rsatgichlari, detallarning yeyilishi yoki turli xil nuqsonlari tufayli o'zgaradi. Ishqalanish kuchi, yuza qatlamini charchashi, hisobdan ortiqcha kuchlar ta'sirida yoki detallarni o'zaro joylashishini buzilishi natijasidagi zo'riqishlar ta'sirida detallarda yeyilish sodir bo'ladi.

Yeyilish natijasida detallarning yuza qatlamining sifati, geometrik o'lchamlari va shakli o'zgaradi. Ishchi yuzalarda chiziqchalar, ko'chishlar hosil

bo'lib, geometrik shakli silindr holatdan oval holatiga o'tishi, detallarni uzunligi bo'yicha konus ko'rinishidagi nuqsonlar yuzaga keladi, ayrim hollarda egilish sodir bo'ladi. Detaillarni yuza qatlamini xususiyatlari xam o'zgaradi. Natijada mashina va jihozlarda fizik yeyilish sodir bo'ladi.

Texnologik mashina va jihozlarni o'z me'yorida ishlashi belgilangan unumdorlikda yukori sifatli mahsulot ishlab chiqarishda kam energiya va material sarfi bilan, texnologik jarayonlarni bajarishi texnik talablarga mosligi bilan baholanadi.

Jihozlarni ishlatish jarayonida uning mexanizmlarining ishlashida dastlabki aniqliklarini yo'qolishi, texnologik jarayonlarni buzilishi, unumdorlikni pasayishi, ayrim hollarda detallarini sinishi natijasida uning barvaqt ishdan chiqishi kuzatiladi. Shunday qilib jihozlar asta-sekin o'ziga qo'yilgan talablarni qanoatlantirmay boradi. Bunday o'zgarishlar jihozlarni ishlash jarayonida ishqalanish kuchlari, issiqlik-kimyoviy hodisalar, mexanik buzilishlar va qator fizik yeyilishni yuzaga keltiruvchi sabablar ta'sirida uning detallarining geometrik o'lchamlarini o'zgarishi natijasida sodir bo'ladi.

Mashinalarning ishchanlik qobiliyatini yo'qolishining asosiy sababi qo'zg'alanuvchi birikmalarni yeyilishidir, buning oqibatida mashinalarning uzul va mexanizmlarining detallari orasida mumkin bo'lmagan oraliqlar hosil bo'lib, ularning ishlashiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Ishlash jarayonida detallarni sinishi kamdan kam uchraydi. Ma'lumki ta'mirlash davrida mashina detallarining 85-90% yeyilishi, faqatgina 10-15% sinishi natijasida almashtiriladi. Yeyilish dastlab jihozlarni ishlash xossalarini yomonlashtiradi, ishlatishdagi xarajatlarni ortiradi, so'ngra mashinadan foydalanish iqtisodiy jihatdan maqsadga muvofiq bo'lmay qoladi.

Fizik yeyilish deganda mashinaning ishlashi jarayonida ishqalanuvchi sirtidagi zo'riqishlar ta'sirida kelib chiqadigan detal o'lchamlari va shaklining o'zgarishi tushuniladi.

Iqtisodiy fanda shuningdek detallar va uzellarning sinishi va korroziyaga uchrashi natijasida safdan chiqishi ham fizik yeyilishi hisoblanadi.

Fizik yeyilish mashinalarning konstruktiv xossalariga, uning tayyorlash sifatiga, yuklanish xarakteriga, ekstensiv va intensiv foydalanishga, xizmat ko'rsatish sharoitiga va boshqa faktorlarga bog'liq bo'ladi.

Detallarning fizik yeyilishi turli xildagi texnik o'lchovlar bilan baholanadi (masalan, o'lchamlarining mm larda o'zgarishi, ishqalanuvchi sirtlarda metallning g, mm³ larda kamayishi). Biroq, bu o'lchovlar bilan butun mashinaning fizik yeyilish darajasini baholab bo'lmaydi, shuning uchun mashinaning fizik yeyilishi iqtisodiy o'lchov bilan baholanadi.

Yeyilishini bartaraf qilish uchun amalga oshiriladigan ta'mir xarajatlari mashina fizik yeyilishining iqtisodiy o'lchovi (α_ϕ) bilan hisoblanadi. Bu xarajatlar mashinani qayta ishlab chiqarishning to'liq narxidan quyidagi qismini tashkil qiladi:

$$\alpha_\phi = \frac{R}{K_1},$$

bu yerda R – ta'mirning smetali narxi;

K_1 – mashinani to'liq qayta ishlab chiqarish narxi.

R va K_1 qiymatlari bir yil ichidagi narxlarda olinadi. α_ϕ ko'rsatkich noldan birgacha chegarada o'zgaradi.

Mashinaning takomillashgan konstruksiyalari paydo bo'lishi natijasida mavjud mashinaning kam ishlatilishi yoki narxining arzonlashishiga uning ma'naviy eskirishi deyiladi.

Ma'naviy eskirishning iqtisodiy o'lchovi (α_m) quyidagiga teng:

$$\alpha_m = \frac{K_0 - K_1}{K_0} = 1 - \frac{K_1}{K_0}$$

bu yerda K_0 – mashinaning boshlang'ich narxi;

K_1 – uning to'liq qayta ishlab chiqarish narxi.

To'liq qayta ishlab chiqarish narxi K_1 ni hisoblashda o'xshash mashinani ishlab chiqarish narxining kamayishi va yaxshi ishlatilish xususiyatlari bilan yangi tipdagi mashinalarning paydo bo'lishi natijasida mavjud mashina bahosining pasayishi hisobga olinadi.

Mashinani umumiy yeyilishining (fizik va ma'naviy) iqtisodiy o'lchovi bo'lib quyidagi ko'rsatkich xizmat qiladi:

$$\alpha_0 = 1 - (1 - \alpha_\phi)(1 - \alpha_m)$$

bu yerda α_0 – mashina umumiy yeyilishining (fizik va ma'naviy) iqtisodiy o'lchovi

$1 - \alpha_\phi$ – fizik yeyilgan mashinaning qoldiq narxi;

$1 - \alpha_m$ – ma'naviy eskirgan mashinaning qoldiq narxi;

Yeyilishdan sodir bo'lishi va o'sib borishi tavsifini kuzatish shuni ko'rsatadiki, mashinadan to'g'ri foydalangan va o'z vaqtida texnik xizmat ko'rsatilgan paytda yeyilish asta-sekin o'sib boradi va mashina ishi shuning vaqti bilan bog'liq bo'ladi.

2.1. Detallarni tiklash usullari va qurilmalari

2.1.1. Gazli payvandlash.

Payvandlash mashinaning yeyilgan detallarini tiklashda universal usul bo'lib hisoblanadi. Po'lat, cho'yan va rangli metallardan tayyorlangan, singan, yorilgan va yeyilgan detallarni payvandlash yordamida tiklash mumkin. Payvandlash to'ldiriladigan qatlamni detalning asosiy qismi bilan puxta bog'lanishini ta'minlaydi va bundan tashqari, ularning yeyilishiga chidamliligini


o'shishga ko'maklashadi, chunki yeyilgan sirtlar qattiq qotishmalar bilan eritib to'ldirilgan bo'lishi mumkin. Payvandlashda qimmatbaho jihoz talab qilinmasligi tufayli To'qimachilik va yengil sanoatishlb chiqarish korxonalarida detallarni payvandlab tiklash usuli keng qo'llaniladi.

Mashina detallarini tiklash uchun gazli payvandlash ko'proq qo'llanilib, unda payvand choki elektr payvandlashda qo'llaniladigan chokdan ko'ra plastikroq va zichroq bo'ladi. Biroq detllarni tiklash uchun ko'p hollarda elektr payvandlashdan ham foydalaniladi.

Detailarni payvandlashga tayyorlash yuqori sifatli ta'mirining zaruriy sharti bo'lib hisoblanadi. Asosiy metallning eritiladigan metall bilan etarlicha payvandlashuvini ta'minlash uchun bu jarayonda payvandlanadigan qismga kerakli shakl beriladi.

Darz ketgan detallarning yeyilgan sirtini ta'mirlashda payvandlashga tayyorlash uchun ularning sirti iflosliklar, yog' va zanglardan cho'tka bilan tozalanadi, shuningdek qattiq qizdirish va parmash bilan ham tozalanadi. Singan detallarning ulanish joylarida qirralar qiriladi va ularga X-simon yoki V – simon shakllar beriladi. Qalin cho'yandan yasalgan detallarni payvandlashda eritilayotgan metallning asosiy metall bilan bog'lanishini kuchaytirish uchun kesishish raxlarida po'lat shpilkalar buraladi.

Metallarni gazli payvandlashda ko'pchilik atsetelindan yoki vodorodning kislrod bilan aralashmasidan foydalaniladi. Buning uchun qo'zg'atuvchan gaz generatori yoki gazli ballonlar qo'llaniladi (26-rasm). Ballon 3 oq rangda bo'ladi va unga qizil ragda bo'yoq bilan «Atsetilen» yozuvi yoziladi. Kislrod ko'k rangda bo'lgan va «Kislrod» yozuvi yozilgan ballon 6 dan keladi.

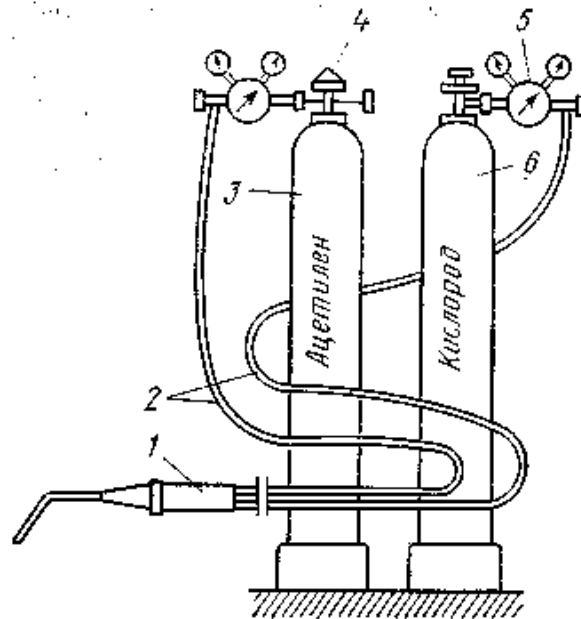


26-rasm. Gaz payvandlash qurilmasining sxemasi

Gazlar bosimi reduktorlar 4 va 5 yordamida o'rnatiladi. Shlanglar 2 orqali kelayotgan gazlarning aralashuvi gazli payvandlash yondirgichi (gorelka) 1 da sodir bo'ladi. Ish turidan (kesish, payvandlash va metall qalinligidan) bog'liq ravishda №1 dan 7 gacha bo'lgan turli xil o'lchamdagi almashuvchan uchliklardan foydalaniladi.

2.1.2. Elektr yoyli payvandlash.

Elektr yoyli payvandlash uchun jihozlar payvandlash transformatori 1 (27-rasm), tok rostlagich 2 va universal tutgich 6 va elektrod 5 bilan egiluvchan sim 7 dan tashkil topgan. Rostlagichdan keluvchi ikkinchi sim metall stol 3 ga ulanadi. Payvandlanadigan detal 4 shu stolning ustida bo'ladi.

Po'latdan yasalgan detllarni payvandlash yoriqlar, siniqlar va uzilishlarni bartaraf etish uchun, shuningdek yeyilgan sirtlarni to'ldirish uchun qo'llaniladi. Po'latdan yasalgan detallarni tiklashda ko'pincha elektr payvandlashdan foydalaniladi.

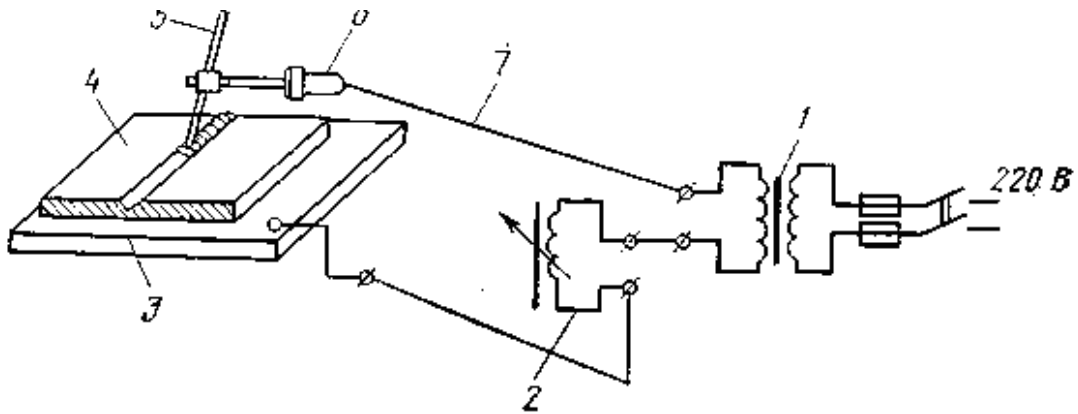

27-rasm. Elektr payvandlash apparatini ishga tushirish sxemasi


Gazli payvandlash asosn kichik qalinlikdagi po'latdan yasalgan detallarni payvandlashda qo'llaniladi.

Cho'yan detallarni payvandlash elektr payvandlash va gazli payvandlash bilan amalga oshiriladi. Bunda payvandlash butun detalni to'liq qizdirish bilan (issiqlik payvandlash) mahalliy qizdirish bilan boshlang'ich qizdirilmasdan (sovuq payvandlash) olib borilishi mumkin.

Cho'yandan tayyorlangan detallarni issiq payvandlash payvandli birikmaning sifatli bo'lishini ta'minlaydi, biroq bu usul detalni qizdirish uchun maxsus jihozni talab qiladi.

Cho'yandan tayyorlangan detallarni sovuq payvandlash boshlang'ich qizdirishsiz amalga oshiriladi. Sovuqlayin gazli payvandlashda yoriqlarni payvandlash joylaridagi cho'yan, garafit erishga ulgurishi uchun yondirgich bilan asta-sekin eritiladi. Cho'yanni sovuqlayin payvandlash kichik diametrdagi elektrodlar (3-4 mm) yordamida o'zgarmas tokda olib boriladi. Bunda qo'llaniladigan elektrodning turidan kat'iy nazar choklarni yotqizish tartibiga rioya qilish zarur. Choklarni yotqizish ketma-ketligi 28-rasmda rim raqamlari bilan ko'rsatilgan.

Alyuminiy va uning qotishmalaridan tayyorlanadigan detallarni payvandlash, payvandlanadigan detallarni boshlang'ich 250-300⁰S haroratda qizdirish yo'li bilan amalga oshiriladi; gazli payvandlashda yoriqlar chekkalariga MATI-1, AN-A1 va boshqa rusumdagi flyus qatlami sepiladi. Shuningdek qo'shiladigan materiallarni ham qizdirish tavsiya qilinadi. Qo'shiladigan material sifatida 5-6% kremniy qo'shilgan alyuminiy yoki payvandlanadigan metall bilan bir jinsli bo'lgan metall qo'llaniladi.

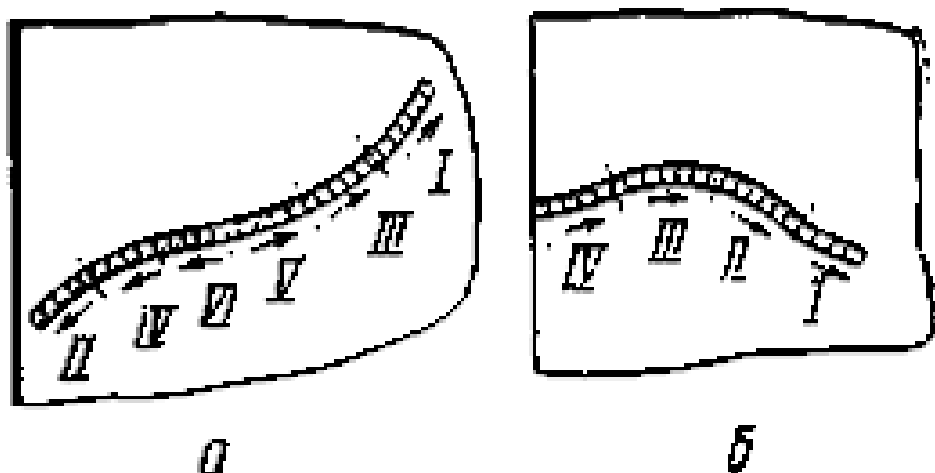

28-rasm. Mashina detallaridagi yoriqlarni payvandlab to'ldirishda choklarni yotqizish tartibi.

a-detel chetiga chiqarilmaydigan chok; b-detiga chetiga chiqadigan chok.

Elektr yoyli payvandlashda suvoq ko'rinishidagi 0,5-1 mm qalinlikka ega bo'lgan flyus elektrod chiviqlariga yuritiladi. Alyumin detallarni ta'mirlashda shuningdek flyussiz gazli payvandlash ham qo'llaniladi, biroq bunda qizdirish jarayonida mexanik usulda oksid parda tozalanadi.

Alyuminiy va uning qotishmalarini elektr payvandlash flyuslarsiz ham bajariladi. Buning uchun payvandlash maxsus qurilmalarda himoya gazi (argon) muhitida olib boriladi.

Mis va mis qotishmalaridan yasalgan detallarni payvandlash dastlabki yoyli payvandlashni qo'llab amalga oshiriladi. Bunda tarkibida eritilgan bura bo'lgan

flyus va misning chiviq qo'shilmasi bilan ko'mirni yoki garafitli elektrodlardan foydalaniladi.

Latun va bronzalar metall qo'shilmasidan foydalanib ko'mirli elektrodlar bilan payvandlanadi. Elektrodlarning sterjenlari va qo'shiladigan chiviqqlari o'z tarkibi bo'yicha payvandlanadigan metallga yaqin bo'lishi kerak.

Bundan tashqari mis va mis qotishmali atsetilen-kislorodli payvandlash bilan payvandlanishi mumkin.

2.1.3. Detallarni kavsharlab tiklash.


Kavsharlash jarayoni shundan iboratki, unda ikkita metall sirtlar kavshar, ya'ni past erish haroratiga ega bo'lgan metall eritmasi yoki qotishmasi yordamida birtiriladi. Vazifasiga ko'ra kavsharlar erish harorati 400⁰S dan yuqori bo'lgan qattiq kavsharlarga bo'linadi.

Mexanik kavsharlar uncha katta bo'lmagan mexanik mustahkamlikka ega. Ularga misol qilib 183-232⁰S da eriydigan kaliy-qo'rg'oshin asosidagi kavsharni keltirishimiz mumkin (POS-18, POS-50, POS-64).

Qattiq kavsharlar yuqori mustahkamlikka ega. Ularga misli, mis-ruxli (latunli) va kumush kavsharlarni keltirishimiz mumkin. Ta'mirlashda mis-ruxli (PMTS-36, PMTS-48 va PMTS-54) va kumush (PSR-12, PSR-45 va PSR-70) kavsharlar keng qo'llaniladi.

Oksidlarni eritish va metall sirtidan olib tashlash uchun va sirtni kavsharlash jarayonida oksidlanishdan himoyalash uchun quyidagi flyuslar qo'llanilardi: yumshoq kavsharlashda ruxlanadi, kanifaol va boshqa flyuslardan, qattiq kavsharlarda bura va boshqa kavsharlardan foydalaniladi.

Qizdirish usullaridan bog'liq ravishda kavsharlash gazli, elektrik va ultratovushli turlarga bo'linadi. Mis, bronza, po'lat va cho'yandan tayyorlangan detallarni ta'mirlashda asosan elektr kavshargich yoki gaz yondirgich yordamida mahalliy qizdirish bilan kavsharlash usuli qo'llaniladi.

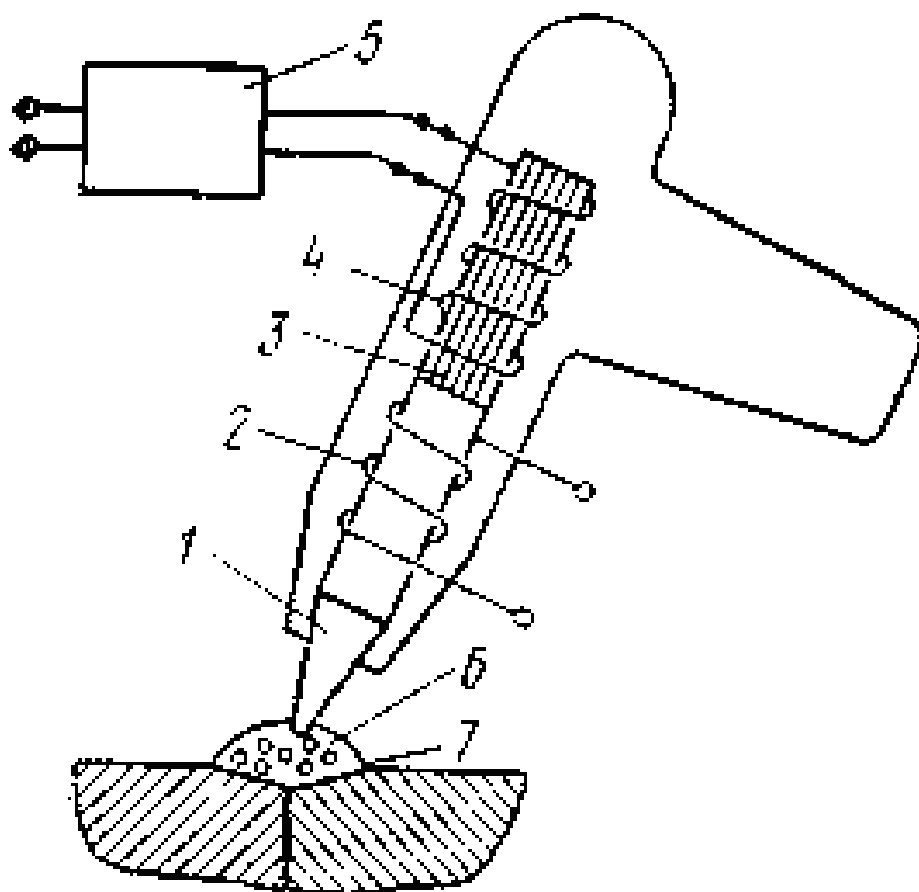

29-rasm. Ultratovushli kavsharlagich sxemasi.

1-ishchi uchlik; 2-elektr chulg'am; 3-ferramagniya sterjen; 4-g'alayonlashtiruvchi chulg'am; 5-yuqori chastotali generator; 6-eritilgan kavshar; 7-oksidi qatlami.


Ultratovushli kavsharlash progressiv usullaridan bo'lib hisoblanadi. Undan Flyus qo'llamasdan alyuminiy qotishmalaridan tayyorlangan detallarni ta'mirlashda foydalaniladi. Ultratovushli kavsharlagich sxemasi 29 – rasmda keltirilgan. Uning uchi 1 elektrcho'lg'am 2 yordamida qizdiriladi va ferromagnitli sterjen 3 yuqori chastotali generator 5 dan ta'minlanadigan g'alayonlashtirish cho'lg'ami 4 gaega. Generator 5 dan ta'minlanganda sterjen 3 ishchi uchlik 1 ga tebranma harakat beradi. Eritilgan kavshar 6 ning tebranma harakatlari ta'sirida kavshar bilan biriktirilgan detallar sirtidagi oksidli parda 7 parchalanadi. Kavsharlash tugagandan so'ng qattiq ta'sir qiluvchi flyuslar karbonatnatriy eritmasi bilan so'ngra suv bilan yuvilib, olib tashlanadi. Kavsharlashning bu usuli oddiy unumdur.

2.1.4. Detallarni metallashtirish.

Maxsus apparatlar yordamida gazotermik purkash bilan metall qoplamini hosil qilishning keng tarqalgan usullaridan biri metallashtirishdir. Jihozlarni ta'mirlashda bu usul bilan quyidagi ishlarni bajarish mumkin: vallar bo'yinlarini, o'qlar va aylanuvchi jismlarning boshqa yeyilgan sirtlarini tiklash; detallarning ichki dinometrini kichraytirish; vtulka va podshipniklarni ishqalanishni kamaytiruvchi qoplamalar bilan qoplash va quyma detallar sirtining g'ovakligini bartaraf etish. Biroq bu usul bilan tiklashda qoplash mo'rt bo'ladi va zarbli

yuklanish sharoitida ishlaydigan detallarni metallashtirish tavsiya qilinmaydi (zarblagichlar, qoliplar va h.k).

Metallashtirish texnologik jarayoni quyidagilarni o'z ichiga oladi: sirtni tayyorlash, metall qoplamasi bilan qoplash va qoplamaga ishlov berish. Sirtini tayyorlash va metall qoplamasini hosil qilish uchun detallar tokarli dastgoh markazlariga, purkash apparati esa supportga qotiriladi. Eritilgan va purkaladigan metall aylanuvi detalga qatlamlab hosil qilinadi. Natijada qatlam qalinligi 0,03 dan 10 mm gacha va undan yuqori bo'lgan qoplama hosil qilinadi. Odatda qiyin eriydigan metallardan 1-1,5 mm qalinlikdagi qoplama, oson eriydigan metallardan esa 2,5-3 qalinlikdagi qoplama hosil qilinadi.

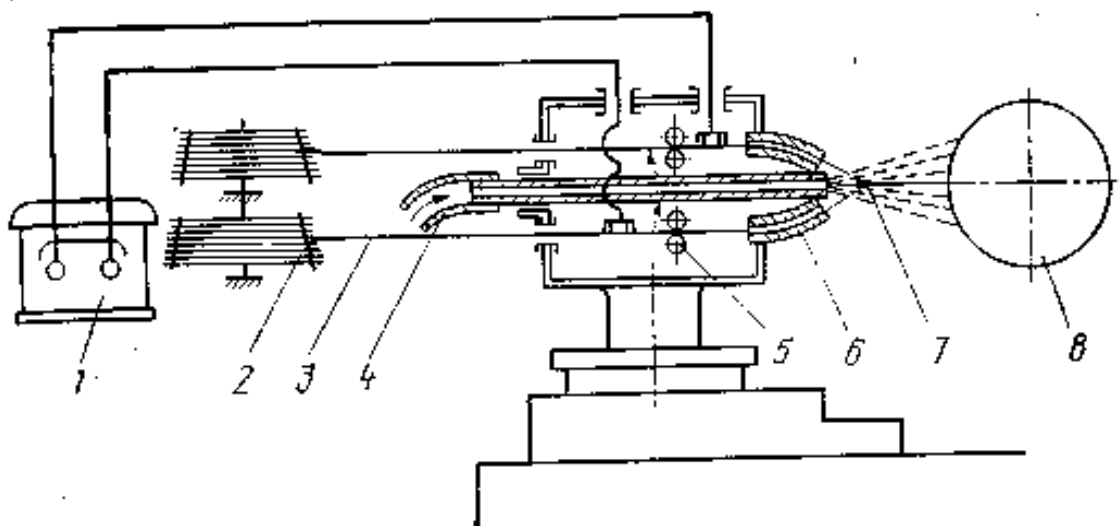


30-rasm. Silindr shaklidagi detallarni elektr yoyli metallashtirish uchun qurilma sxemasi.

1-transformator; 2-g'altak; 3-sim; 4- naycha (trubka); 5- roliklar; 6- yo'naltiruvchi uchlik; 7- yoy; 8- detal.

Mashina detallarini ta'mirlashda elektr yoyli metallashtirish keng tarqalgan. Silindr shaklidagi detallarni elektr yoyli metallashtirish uchun qurilma sxemasi 30-rasmda keltirilgan. Bu qurilma tokli dastgoh supportiga o'rnatilgan metallashtirish apparatidan tashkil topgan. Apparatda to'rtta rolik 5 mavjud bo'lib, bu roliklar g'altaklar 2 dan sim 3 ni ma'lum texnik bilan yo'naltiruvchi uchliklar 6 bo'ylab yoy 7 ning yonish hududidagi uzatadi va bu yerda

elektrodlarning erishi sodir bo'ladi. Elektrod simlarga transformator 1 dan elektr toki keltirilgan. Bir vaqtning o'zida naycha (trubka) 4 bo'ylab 0,5-0,6 Mpa bosim ostida inert gaz uzatiladi. Uzatilgan gaz sopoldan chiqib, eritilgan metallni purkaydi va detal 8 ning sirtiga qoplama hosil qiladi.

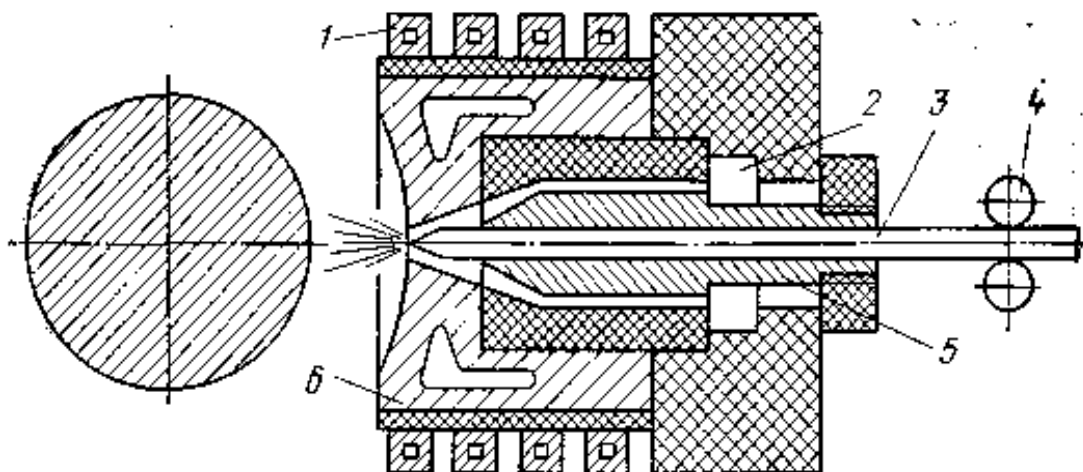

31-rasm. Yuqori chastotali metallizatorning purkash kallagi sxemasi.

1-indikator; 2-qisilgan inert gaz kamerasi; 3-elektrod sim; 4-uzatish mexanizmi; 5-yo'unaltiruvchi mundahtuk; 6- eritmani toklarni suvli sovitish bilan konsentratlagich.

Yuqori chastotali metallashtirish purkashning progressiv usullaridan bo'lib hisoblanadi va buning uchun purkash kallaklari ishlatiladi (31-rasm). Bu kallaklarda sim 3 ning metalli maxsus indikator 1 da yuqori chastotali tok ta'sirida eriydi, so'ngra qisilgan inert gaz havo yordamida ta'mirlanadigan detal sirtida qoplanadi. Elektr metallizatorlar o'zgarmas va o'zgaruvchan toklarda ishlashi mumkin.

Metallashtirish jihozlari. Bajariladigan ishlarning hajmidan bog'liq ravishda metallashtirish uchun turli xildagi jihozlar qo'llaniladi. Ish hajmi kichik bo'lganda metallashtirish ko'chma elektr metallizatorlar yordamida, ish hajmi katta bo'lganda esa ko'chmas qurilmalar yordamida amalga oshiriladi. Metallashtirishda metall qatlamini hosil qilish chang qabul qilgichlar, qum

purkash apparatlari, payvandlash o'zgartirgichlari va turli xildagi dastgohlar bilan jihozlangan maxsus kameralarda amalga oshiriladi.

Silindirsimon sirtlarni elektr yoyli metallashtirish uchun tokarli dastgoh, EM-12 yoki EM-66 markadagi dastgoh metallizatorlari, kompressor qurilmasi (yoki inert gazli ballon), STN-350 payvandlash transformatori, uzatuvchi quvurlar bilan havoni rostlovchi va moy suv ajratuvchi apparaturalar qo'llaniladi.

Yassi detallarni metallashtirish uchun tokarli dastgoh o'rniga maxsus kamera, dastgohli metallizator o'rniga EM-9 yoki EM-14 dastaki metallizatorlar qo'llaniladi. Qolgan jihozlar stilindr shaklidagi detallarni metallashtirish uchun qo'llaniladigan jihozlar bilan bir xildir.

Yuqori chastotali metallashtirish uchun tokarli dastgoh (yassi detallarni metallashtirish uchun maxsus kameralar), MVCh-1 yoki MVCh-2 metallizatori, kompressor qurilmasi (yoki inter gazli ballon), uzatuvchi kuvurlar bilan havoni rostlovchi va moy suv ajratuvchi apparatura, sim uchun g'altak, 10-12 kVt quvvatga va 3 k/ts tok chastotasiga ega bo'lgan generatordan foydalaniladi.

Gaz alangali metallashtirish uchun tokarli dastgoh (yassi detallarni metllashtirish uchun maxsus kamera), ostetelen generatori, gaz rostlovchi apparatura va shlanglar bilan kislorodli ballon, kompressor qurilmasi (yoki inert gazli ballon), MGI-2, MGI-1-B7 yoki MGI-B gazli metallizatori va sim uchun g'altak qo'llaniladi.

Plazmali metallashtirish uchun UPU-3, UPU-3M va UMP-4-64 maxsus qurilmalari qo'llaniladi.

2.1.5. Suyultirib qoplash usulida tiklash.


Suyultirib qoplashning mohiyati shundaki, detalning yeyilgan ishchi sirtga uning avvalgi (nominal) o'lchamlarini olgunga qadar qattiq qotishma suyultirib qoplanadi. Bunda metall tarkibiga legirovchi elementlar kiritish tufayli uning sirtqi qatlamini mustahkamlanishi sodir bo'ladi.

Suyultirilib qoplash detalning ishchi sirtlariga tez va kam harajatlar bilan istalgan qalinlikdagi va turli xil xossalari bilan kimyoviy tarkib bilan qatlam hosil qilish imkoniyatini beradi. Suyultirib qoplanadigan metallning massasi odatda mahsulotning 10% gacha massasini tashkil qiladi. Bu esa berilgan xossalari bilan bimetall mahsulot yaratish imkonini beradi. Detallarni suyultirib qoplash usuli tejamli va nisbatan oddiydir.

Detallarni yeyilish darajasi, ishlash sharoitlari, qo'llaniladigan materiallar va jihozlardan bog'liq ravishda suyultirib qoplashning ko'plab usullarida tiklash mumkin. Biroq shuni hisobga olish kerakki, po'lat va cho'yanning erish harorati ular tarkibidagi uglerod miqdoridan bog'liq bo'ladi. Uglerod miqdori qancha ko'p bo'lsa erish harorati shuncha past bo'ladi va po'lat shuncha qiyin payvandlanadi. Harorat po'latning mexanik tavsifiga ta'sir qiluvchi asosiy mezonlardan biri bo'lib hisoblanadi. Suyultirib qoplash jarayonida tez mahalliy qizish natijasida detallarda ichki kuchlanish vujudga keladi. Ular detal o'lchamlarining o'zgarishini va uning alohida qisqarishi va tob tashlashini keltirib chiqaradi, ba'zi hollarda esa mikrodarazlar hosil bo'lishiga olib keladi. Metalldagi ichki kuchlanishlarni bartaraf qilish va ma'lum tuzilmaga va xossalarga ega bo'lgan po'latni olish uchun termik ishlov berish, ya'ni kuydirib yumshatish, me'yorlashtirish, toblash va toblab bo'shatish qo'llaniladi.

Kuydirib yumshatishda po'lat ma'lum haroratgacha qizdiriladi va metall bir tekisda qizigunga qadar bu haroratda saqlanadi, so'ngra sekin sovutiladi. Kuydirib yumshatish detallardagi qoldiq kuchlanishlarni bartaraf qilish uchun qo'llaniladi.

Me'yorlashtirishda po'lat kritik haroratdan $30-40^{\circ}\text{S}$ yuqori darajada qizdiriladi va so'ngra havoda sovutiladi. Termik ishlov berish natijasida po'lat mayda donali tuzilmaga ega bo'ladi, bunda po'latning zarbali qovushqoqligi 1,5-2 marta oshadi. Biroq 950°S dan ortiq qizdirilganda po'lat tuzilmasi yirik donali bo'ladi, va uning mexanik xossalari yomonlashadi.

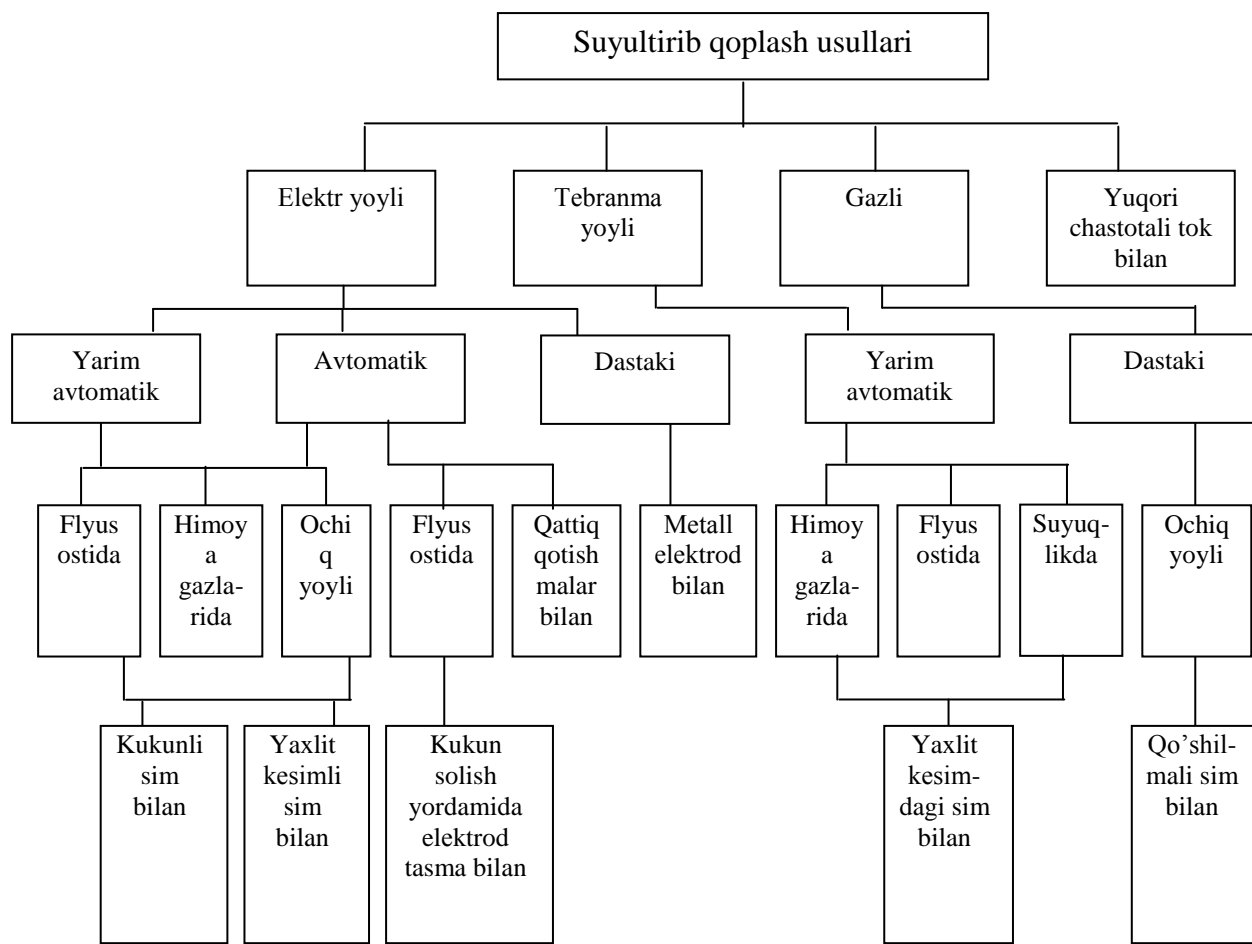

2-sxema. Yeyilgan detallarni suyultirib qoplash usullarida tiklash.

Toblash paytida po'lat 900°S gacha va undan ortiq haroratda qizdiriladi va so'ngra suv yoki moyda tezda sovutiladi. Po'latning mustahkamlik chegarasi va qattiqligini oshirish uchun toblashdan foylaniladi. Toblashdan so'ng mashina detallarini ta'mirlashda odatda po'latning tez sovutilganda olgan ichki kuchlanishlarini bartaraf qilish uchun metall toblab bo'shatiladi.

Toblab bo'shatishda po'lat $500-600^{\circ}\text{S}$ gacha qizdiriladi va suv yoki moyda sekinlik bilan sovutiladi. Havoda sovutishda po'lat $150-200^{\circ}\text{S}$ gacha qizdiriladi. Toblab bo'shatishda po'latda nisbiy uzayish va zarbali qovushqoqlikning oshishi bilan bir vaqtda mustahkamlik chegarasi va qattiqligi kamayadi. Turli markadagi po'latlarning termik ishlov berish tartiboti 1-jadvalda keltirilgan.

Suyultirib qoplangan detallarning yeyilishiga chidamaliligni oshirishning muhim sharti bo'lib payvandli birikmalarning sifatini yaxshilash hisoblanadi va bunga metallni legirlash yordamida erishiladi. Ochiq yoy bilan dastaki suyultirib qoplashda legirlash elektrod suvog'iga legirlovchi qo'shilmalarga ega bo'lgan materillarni qo'shish bilan amalga oshiriladi. Flyus ostida suyultirib qoplanishda legirlashning murakkablik darajasi bilan farqlanadigan to'rtta asosiy usuli mavjud: legirlangan elektrod sim yoki tasmani va eritilgan flyusni qo'llash; legirlovchi materiallarni kukunli sim yoki tasma orqali o'tqazish; legirlovchi qoplama yoki sopol (keramika) flyus va oddiy simni qo'llash; suyultirib qoplanayotgan sirtga legirlovchi elementlarni kukun yoki mum (pasta) ko'rinishida qoplash, kukunlar aralashmasini payvandlash hududida purkash.

Tiklanadigan detallarning konstruksiyasidan bog'liq ravishda yassi vasilindrik sirtlarni, shuningdek murakkab shakldagi detallarni payvandlash va suyultirib qoplash uchun qurilmalar mavjud. Suyultirib qoplash qurilmalari sifatida mos ravishda qayta yasalgan 1A62, 1A64, 1D63, D163, 1A62G va boshqa tokarli-vintqir qar dastgohlardan foydalanish mumkin. Bunda tokarli-vint qir qar dastgohining shpindelini aylantirish yuritmasiga suyultirib qoplanayotgan detal sirtining 20-50 m/soat aylanish tezligini hosil qilish uchun qo'shimcha uzatmalar kiritiladi. Dastgoh shpindelini aylanishida suyultirib qoplashning 3-10 mm ga teng bo'lgan qadamini ta'minlash uchun supportning o'ziyurar yuritmasida ba'zi o'zgartirishlar kiritiladi. Suyultirib qoplash apparati dastgoh, supportiga maxsus moslamada o'rnatiladi.

1- jadval**Po'latga termik ishlov berish tartibi**

Termik ishlov berish turi	Vazifasi
Kuydirib yumshatish	
Kichik donaga	Elastikligini va mustahkamligini oshirish
Qayta kristallash	Puxtalashni bartaraf etish
Yumshatuvchi	Legirlangan po'latning qattiqligini kamaytirish
Diffuzion	Po'latning kimyoviy tarkibiga bir jinslilikni berish
Past haroratli	Ichki kuchlanishlarni olib tashlash
Izotermik	Shuning o'zi, asbobsozlik materiallari uchun
Me'yorlashtirish	O'rtacha uglerod miqdoriga ega bo'lgan 35, 40, 45 va 40X markali po'latlar uchun egilishda va zarbali yuklanishda ishlashda yuqori qovushqoqlik va mustahkamlikni berish
Toblash va past	Yeyilishga ishlashda (zarbali yuklanishsiz)
Toblash yumshatish	Yuqori qattiqlik berish
Toblash va yuqori	Egilishga va zarbali yuklanishga ishlashda
Toblab yumshatish	Yuqori qovushqoqlik va mustahkamlik berish
Keyinchalik toblash bilan stementitlash	15, 20, 15x, 20x, 15NM, 20XN3 va boshqa markadagi kam uglerodli po'latlar uchun yeyilishga va dinamik yuklanishda ishlashda sirtini qattiqlash.
Toblash,yuzani uglerod va azotga boyitish	Shuning o'zi, 35, 40, 45, 45, 35x, 40x markadagi po'latlar uchun
Sirtini toblash.	Shuning o'zi, 35, 40, 40x, 45x, 50x va hokazo

Turli xildagi detallarni suyultirib qoplash uchun sanoat korxonalarida birxillashtirilgan qurilmalar ishlab chiqarilmoqda, payvandlash kallaklari va apparatlari mashina detallarini ta'mirlashda keng qo'llanilmoqda.

Elektr ta'minoti manbaini tanlashda ularning parametrlari payvandlash jihoziga qo'yilgan talablarni qoniqtirishi lozimligini va texnologik jarayon shartlariga mos kelishini hisobga olish zarur.


Qattiq qotishmalar yordamida vallar, o'qlar, barmoqlar bo'yinchalarining silindrik sirtlarini, shuningdek kulochoklar, ekstsentriklar va shesternyalarning yassi sirtlarini tiklash mumkin.

Qotishmalar yeyilgan detallarga elektr yoyli yoki gazli suyultirib qoplash yordamida hosil qilinadi. Suyultirib qoplashni faqat sinchiklab tozalangan sirtlarga amalga oshirish mumkin. Buning uchun metall suyultirilib qoplanadigan detall sirti, shuningdek unga tegishli suyultirib qoplash chegarasidan kamida 10 mm uzoqroqdagi qismi po'lat sutkalar. Egovlar, jilvirlash doiralari va boshqalar bilan ishlov beriladi. Agar toblangan detallar suyultirib qoplanadigan bo'lsa, unda darzlar va deformatsiyalar hosil bo'lishining oldini olish uchun ular kuydirib yumshatiladi.

Yeyilgan detallarga metallni suyultirib qoplash jarayonlarining sxemalari takomillashib bormoqda. To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarish jihozlarini ta'mirlashda metallarni suyultirib qoplashning keng tarqalgan sxemasi 32-rasmda keltirilgan. Metallarni suyultirib qoplash uchun maxsus avtomatik qurilma sxemasi 33-rasmda keltirilgan.

Qurilma elektr payvandlash apparati va tiklanadigan detalni uzatish yuritmasidan tashkil topgan. Qurilma ishlashining mohiyati shundan iboratki,

elektrod simi 5 (33-rasm) kasseta 2 dan kallak 3 orqali payvanlash mundshtuki 4 ga, undan esa bevosita detal 1 ning suyultirib qoplanadigan sirtiga uzatiladi. Detal bilan sim bir-biriga tekkanda tutashish vujudga keladi, bunda tok kuchi oshadi, kontaktlashgan sirtlarning harorati keskin oshadi, natijada kontaktli payvandlash sodir bo'ladi. Suyultirib qoplanadigan qatlamning qalinligi payvandlash simi diametri va ishchi kuchlanishni o'zgartirib, 3-5 mm chegarada va undan ortiq rostlash mumkin.

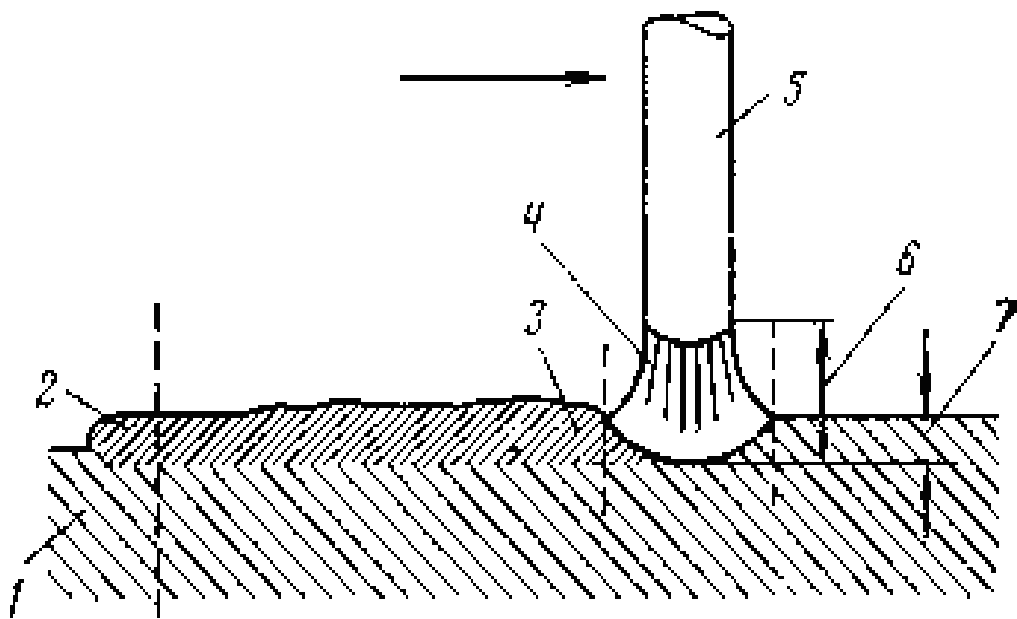

32-rasm. Suyultirib qoplash jarayoni sxemasi.

1-asosiy metall; 2-chala payvand; 3-suyultirib qoplangan metall; 4-kater; 5-metall elektrod; 6-yoy uzunligi; payvand chuqurligi.

2.5.8. Detallarni elektrolitik usulda tiklash

Elektrolitik usulda detallar xrom yoki temirni cho'ktirish yo'li bilan to'ldiriladi. Xromni elektrolitik to'ldirish xromlash deb, temirni esa temirlash yoki po'latlash deb yuritiladi.

Xromlash qoplamadan yuqori qattqlik va kichik qalinlik (0,3-0,5 mm) talab qilingan hollarda qo'llaniladi. Xromlash bir-biriga ustma-ust qo'yilgan


ikkita bakdan iborat bo'lgan va ichki tomondan kislotaga chidamli material bilan qoplangan vannada (12-rasm) o'tkaziladi. Elektrolitlar xrom angidridi (150-250 g/l) va oltingugurt kislotasini (1.5-2.5 g/l) distillangan suvda aralashtirib tayyorlanadi. $\text{SrO}_3:\text{N}_2\text{SO}_4=100:1$ nisbatda qoplama hosil qilish jarayonining foydali ish koeffitsienti katta bo'ladi.

O'zgarmas tokning ta'minot manbai sifatida AND-500/250, AND-1000/500 va AND-1500/750 (suratda kuchlanish 6V bo'lgandagi tok kuchi, maxrajda esa kuchlanish 12 V bo'lgandagi tok kuchi ko'rsatiladi) tipidagi past voltli generatorlardan foydalaniladi. Elektrolitning zaruriy harorati vannaning qo'sh devorlari orasidan aylanayotgan suv yordamida saqlanadi.

Xromlash texnologik jarayonining davomiyligi, shuningdek tartibotlar va vannalar tarkibi hisoblash yo'li bilan aniqlanishi mumkin. Elektroliz paytida katodga cho'ktirilgan metall massasini topish uchun quyidagi formulalardan foydalanish mumkin:

$$G = KIt \frac{a}{100}; \quad b = \frac{KPa}{Y \cdot 1000}$$


Bu yerda G - cho'ktirilgan metall massasi, g; K -elektrokimyoviy ekvivalent, kg/k (grammlarda 1 Δ /s da $K=0,324$ g); I -tok kuchi, A; t - metallni cho'ktirish vaqti, soat; a -xromning tok bo'yicha chiqishi, % b -qatlam qalinligi, mm; R - tok zichligi Δ/dm^2 ; Y -cho'ktirilgan metallning o'rtacha zichligi, kg/m^3 .

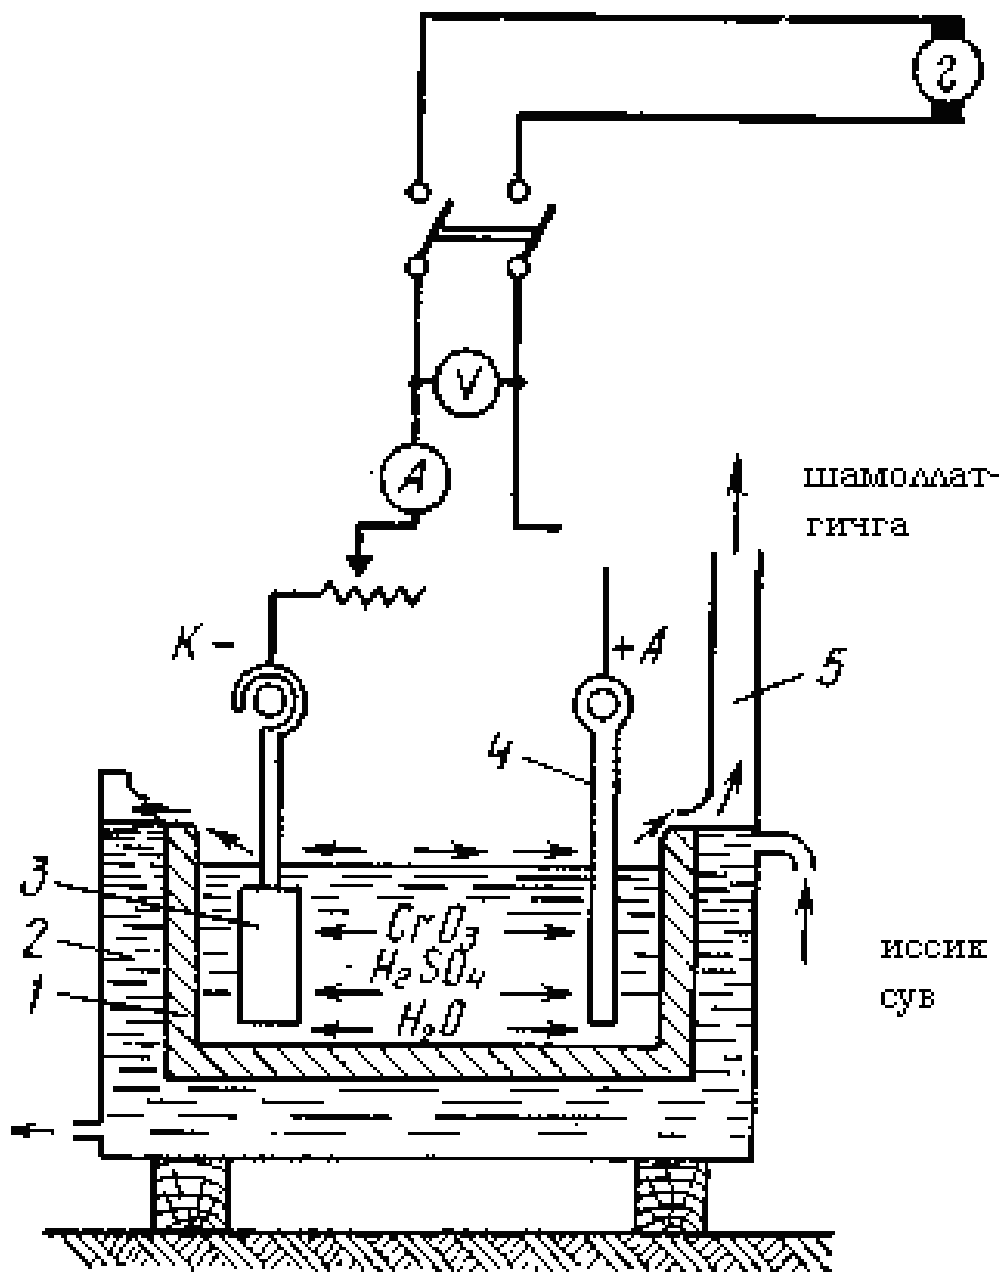

12-rasm. Xromlash uchun elektrolitli vanna sxemasi.

1-qo'rg'oshinli qoplama; 2 vanna; 3-detel (katod); 4-qo'rg'oshinli plastina; 5- so'ruvchi shamollatish.

Vannaga sig'maydigan yirik detallarni xromlash bilan tiklashda vannasiz xromlashni o'tkazish imkonini beruvchi maxsus moslamalar qo'llaniladi. Vannasiz xromlashning sxemasi 13-rasmda keltirilgan.

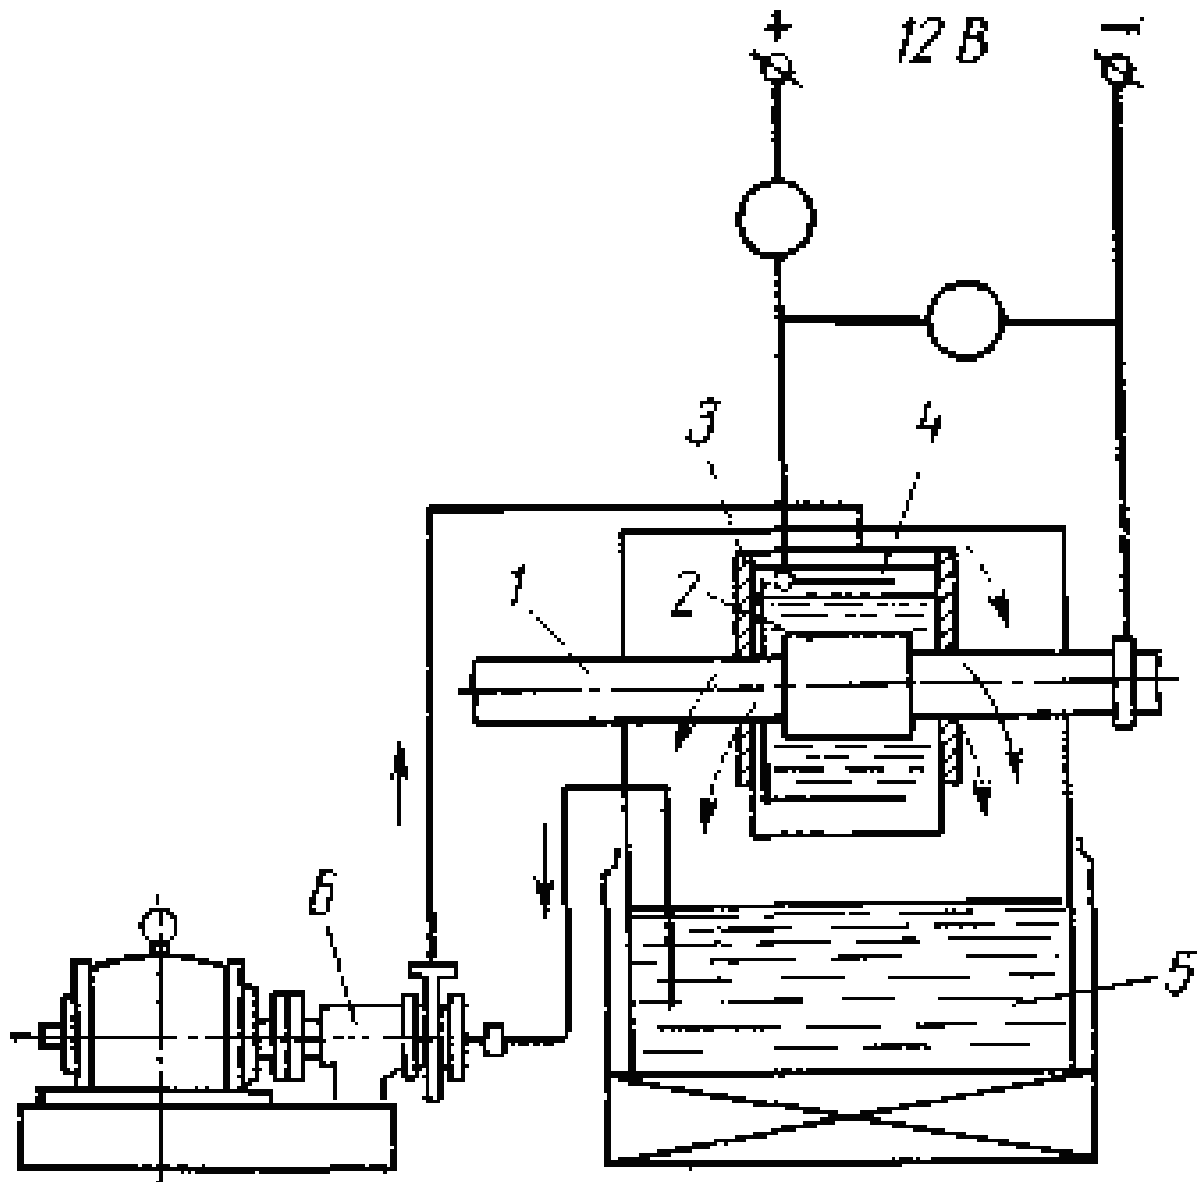

13-rasm. Vannasiz xromlash sxemasi.

Xromlashtiriladigan qism ko'chmavanna 2
 gajoylashtiriladi. Uning yondevorlarikattaligibo'yichaxromlanadigan val 1
 diametrigatengteshiklargaegabo'lgan mashinuvchikassetalar 3
 ko'rinishidatekstolitplastinkalardanyasalgan.
 Ko'chmavannaichidaikkitarimhalqashakligaegabo'lgananod 4

joylashtiriladi. Asosiyvanna 5 daqizdirilganelektrolitnasos 6
yordamibilanko'chmavannagadoimiyuzatiladivaso'ngraasosiyvannaga oqibtushadi

2.1.6. Deformatsiyalangan vallarni to'g'rilash.

Mashinalarni ishlatish davomida ortiqcha yuklash va montaj ishlaridagi xatoliklar natijasida vallarda qoldiq egilishlar paydo bo'ladi.

Valni egilishga sinash soat ko'rinishidagi indikatorlar yordamida markazlarda yoki prizmalarda o'tkaziladi. Val o'qining qoldiq egilishining tekisligi (qiyshqlik tekisligi) qiyshaygan valning qavariq qismi sirtiga belgi kiritish bilan aniqlanadi. Belgilangan joy (nuqta) val to'liq aylantirilganda indikator milining o'ng tomonga maksimum chetlashishiga mos kelishi kerak. Bu nuqtaning holati indikator milining chetlashish kattaligi ε dan bog'liq (40-rasm) ravishda valning qiyshayish tekisligi va qoldiq egilishi f ning mili aniqlanadi. O'lchangan chetlashish kattaligi ε mutlaq kattaligi bo'yicha qoldiq egilishning ikkilantirilgan kattaligiga teng bo'ladi, ya'ni $\varepsilon=2f$.


Val qoldiq egilishdan tashqari o'zining og'irligidan qayishqoq egilishga (e) ham ega. Silindrik valni tepkili to'lqinlanishga tekshirishda o'z og'irligidan qayishqoq egilishi val qiyshqligining tekisligi holatini va uning egilish kattaligini aniqlashga ta'sir qilmaydi, chunki qayishqoq egilish valning burilish burchagidan kat'iy nazar o'zgarmas hisoblanadi.

Valning o'qi qoldiq deformatsiyalangan hollarda o'zgarmas qattqlikdagi valning tepkili to'lqinlanishi (urishi) sinusoidal qonunga bo'ysunadi (25-rasm, b). Burilish burchagi bo'yicha o'zgaruvchan qattqlikka ega bo'lgan tirsakli vallarni tekshirishda o'z og'irligidan qayishqoq egilish tepkili to'lqinlanishga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Bu holda tepkili to'lqinlanish sinusoidal qonunga emas, balki murakkabroq qonunga bo'ysunadi. Vallarning qattqligi ular bilan bog'liq bo'lgan detallarning ish sharoitlari bilan aniqlanadi (masalan, podshipniklar, muftalar, tishli va boshqa uzatmalar).

Uzun taqsimlash vallari buraladi. Mashinalar buzilmasligi uchun burchak valning maksimal ruxsat etilgan buralish burchagidan oshmasligi kerak.

Egilgan vallar statik kuch qo'yish, puxtalash yoki qizdirish bilan to'g'rilanadi.

Birinchi usulda val ikkita tayanchga o'rnatiladi va uning qavariq tomonida maksimal tepkili to'lqinlanish nuqtasiga statik yuklama qo'yiladi. Bunday to'g'rilash ko'pincha markazli babka va prizmalar bilan ta'minlangan gidravlik presslar ostida o'tkaziladi (41-rasm, a).

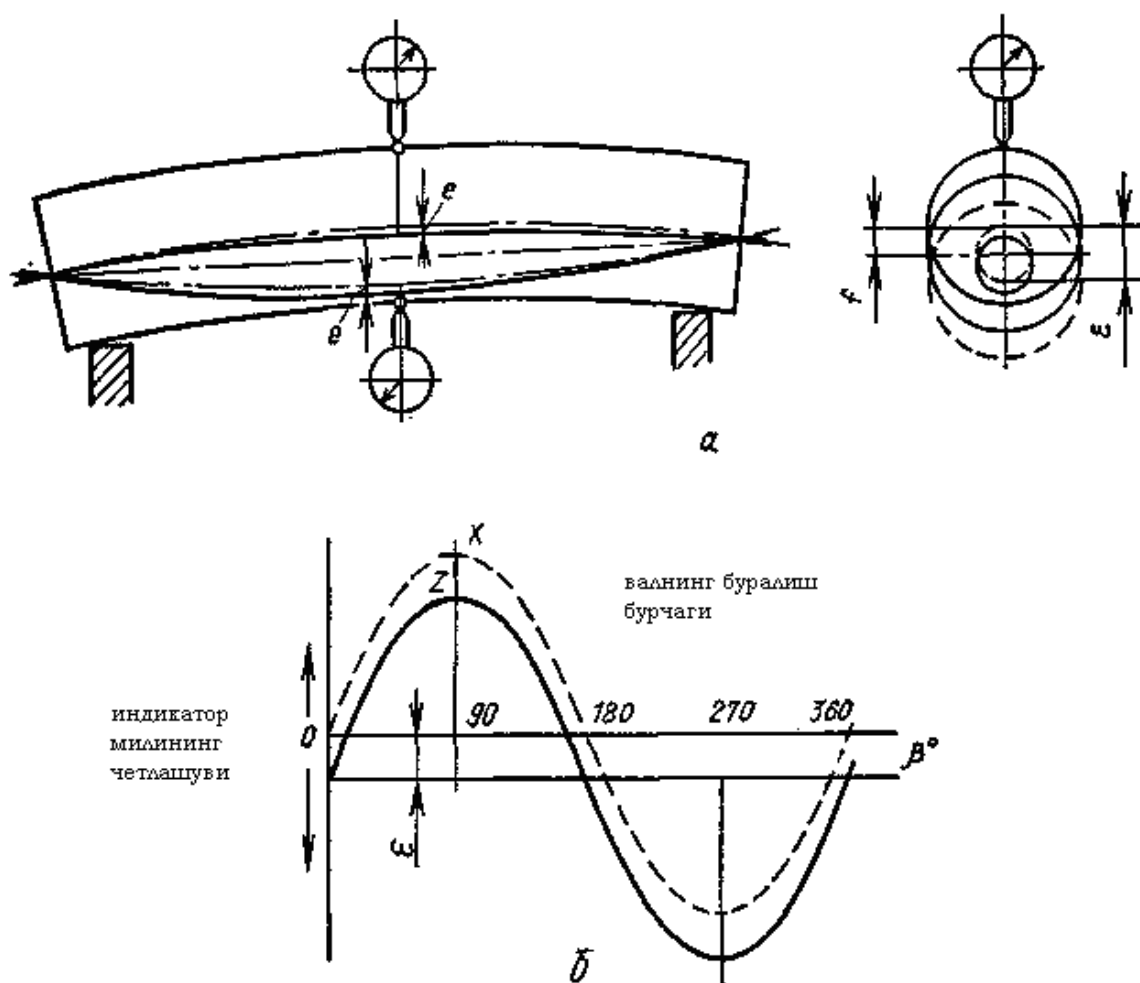


40-rasm. Silindrik valning egikligini va tepkili to'lqinlanishini tekshirish

Markaziy teshiklarga ega bo'lgan val 9, tayanch 2 va 10 larda joylashtirilgan, o'q 7 da o'tirgan markaziy babkalar 1 va 11 ga mustahkamlanadi.

Tirgak 4 ga qotirilgan indikator 5 ni valga yaqinlashtirib va val 9 ni burab, uning egiklik joyi aniqlanadi. Shundan so'ng egik joyning ikki tomonidan qattiq prizma 3 va 8 lar o'rnatiladi va press shtokida mahkamlangan puanson 6 ni bosib, val to'g'rilanadi. Har bir bosishdan so'ng val indikator 5 bilan tekshiriladi. Val to'liq to'g'rilanguncha operatsiyalar takrorlanadi.

Agar val markaziy teshiklarga ega bo'lmasa, unda tepkili to'lqinlanishga tekshirish prizmalarda bajariladi.

Press bo'lmagan paytlarda to'g'rilash tokarlik stanokida (41-rasm, *b*) domkrat 1 va ilgak 2 lar yordamida yoki to'g'ri skoba (41-rasm, *v*, 1-vint, 2- ilgaklar) yordamida o'tkaziladi.

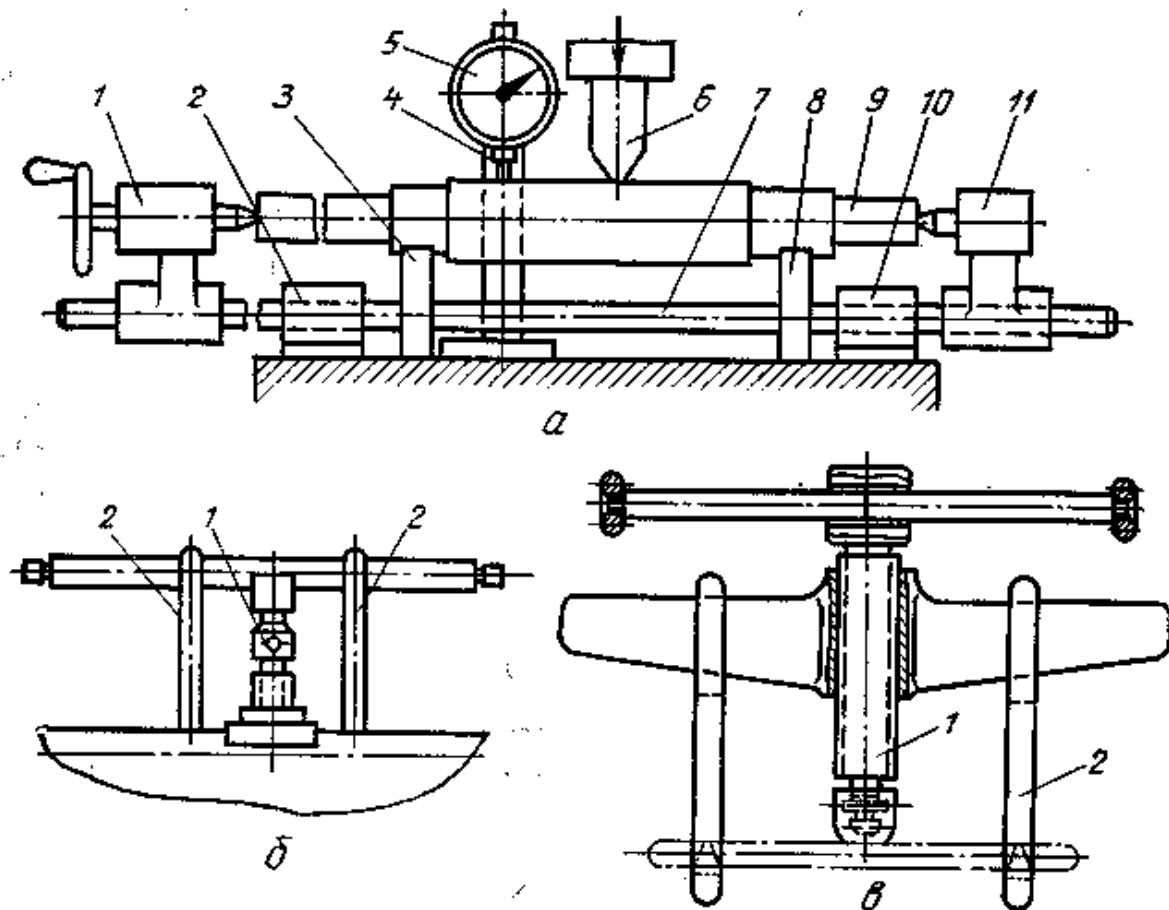

41-rasm. Statik egish bilan to'g'rilash usullari

Valni to'g'rilashning bu usuli oddiyligi va qulayligi bilan birga ma'lum kamchiliklarga ham ega: qo'yiladigan kuchning zaruriy kattaligi va u tomonidan keltirib chiqariladigan valning umumiy qoldiq egikligini o'zaro o'lchashning


murakkabligi; press ostida to'g'rilangandan so'ng valning toliqish mustahkamligining pasayishi. So'nggi kamchilik xususan murakkab shakldagi ko'p yuklangan vallar uchun xavflidir. Bir bo'yinga qo'yilgan katta eguvchi kuch ta'siri ostida bo'ysunuvchan (moslashuvchan) joylarida mahalliy plastik deformatsiya paydo bo'ladi va bu erda qoldiq kuchlanish ham mujassamlashadi. Murakkab tashqi ko'rinishga ega bo'lgan, masalan, tirsakli valda bunday joy bo'lib galtel maydoni hisoblanadi. Bu erda toliqish darzlarini keltirib chiqaruvchi mahalliy yuqori kuchlanish paydo bo'ladi; bu qismning o'zi ishchi kuchlanishlarni to'plash maydoni bo'lib hisoblanadi. Shunday qilib, bitta maydonning o'zida qoldiq va ishchi kuchlanishlar to'planadi. To'g'rilashda qo'yiladigan kuch yo'nalishidan bog'liq ravishda (42-rasm, *a, b*) galtelda qoldiq cho'zuvchi kuchlanish paydo bo'lishi mumkin bo'lib, ular odatda toliqish mustahkamligi chegarasini pasaytiradi.

Valni to'g'rilashning ikkinchi usuli, ya'ni puxtalab to'g'rilash usulida bunday kamchiliklar mavjud emas. Bu usul kichik egilishga ega bo'lgan murakkab shakldagi vallarni to'g'rilashda qo'llanilib (masalan, tirsakli vallar), ularga tepkili to'lqinlanishga nisbatan yuqori talablar qo'yiladi. Qiyshiqligi uzunligining 0,3-0,5 foizidan oshmaydigan valni to'g'rilashda puxtalash bilan to'g'rilash usuldan foydalanish mumkin.

Tirsakli valni to'g'rilash usuli shundan iboratki, tepkili to'lqinlanishni bartaraf etish uchun shek sirtlari bo'yinning chap va o'ng tomonidan shunday puxtalanadiki, bunda yuzaga kelgan shekning qiyshayishi natijasida val o'qining zaruriy siljishiga ega bo'lamiz (42-rasm, *B*). Puxtalab to'g'rilash sharsimon kallakli dastaki bolg'a bilan yoki maxsus kiydirma bilan ta'minlangan pnevmatik bolg'a yordamida bajariladi.

Tepkili to'lqinlanishning o'rtacha kattaligida to'g'rilanadigan valning bitta joyiga beriladigan zarbalar soni 3-4 martadan oshmasligi kerak; zarbalar soni ko'p bo'lganda puxtalash kuchayib boradi, to'g'rilash samaradorligi esa pasayadi.

Sinovlar shuni ko'rsatadiki, puxtalash bilan to'g'rilash vallarning toliqish mustahkamligini pasaytirmaydi. Buni shunday izohlash mumkin. Puxtalash usulida to'g'rilashda bo'ynining sirti maydonida metallning bir nuqtada to'plangan mahalliy plastik deformatsiyalari paytida val bo'yini deformatsiyalanadi, ishchi kuchlanishlar to'plangan maydonda esa deformatsiyalanmaydi.

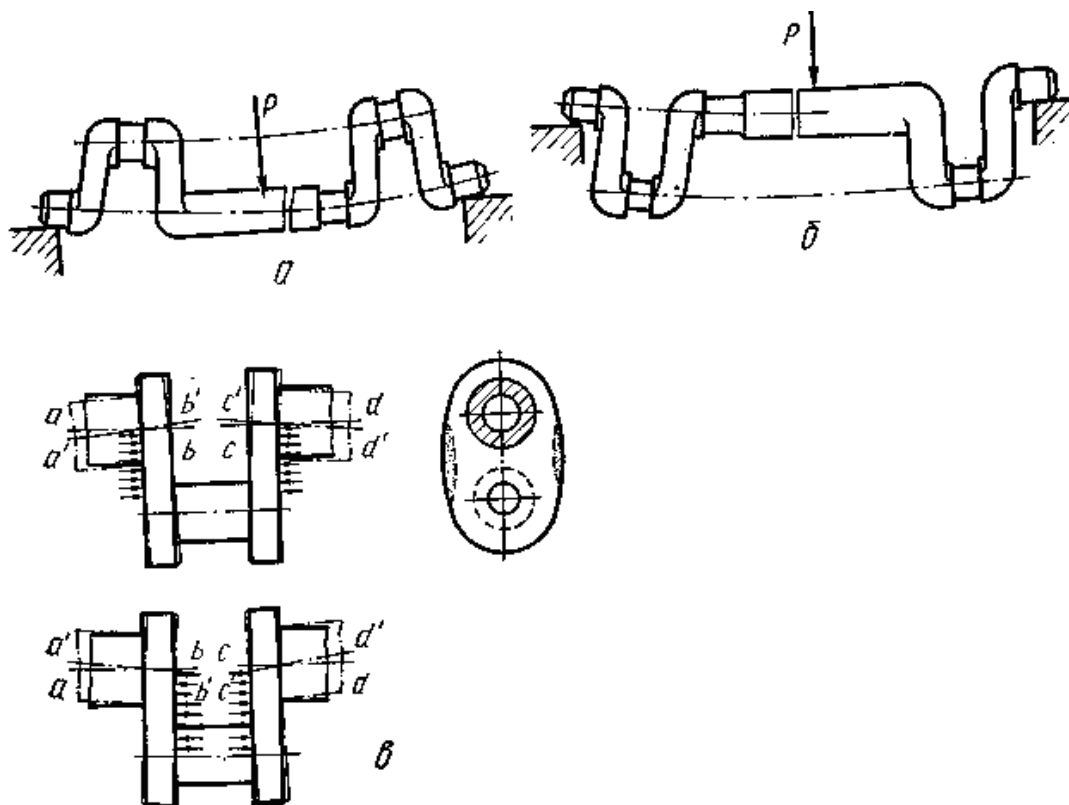

42-rasm. Valni puxtalash usulida tiklash

Ko'rib o'tilgan usullardan diametri 100 mm gacha bo'lgan vallarni to'g'rilashda foydalaniladi. Diametrlar katta bo'lganda gazli yondirgich yordamida mahalliy qizdirish bilan to'g'rilashni o'tkazish afzalroqdir.

Qizdirish harorati po'lat markasi, valni termik ishlash xususiyati, egilish kattaligi va valning diametri bilan aniqlanadi. Odatda to'g'rilash 200-600⁰S haroratda o'tkaziladi; diametrlari 70 mm gacha bo'lgan vallar uchun 200-400⁰S, diametri 80-100 mm ga teng bo'lgan vallar uchun 400-500⁰S, diametri 100 mm dan katta bo'lgan vallar uchun 500-600⁰S haroratda to'g'rilanadi.

Termik ishlangan vallar 500-550⁰S dan oshmaydigan haroratlarda to'g'rilanadi. Qizdirish dog'ining o'lchamlari val diametri (d) va egilish kattaligidan bog'liq ravishda tanlanadi: dog' uzunligi $l=(0,5...0,8)d$, kengligi $b=(0,25...1,0)d$ ga teng.

Egilish qanchalik katta bo'lsa, qizdirish dog'ining o'lchamlari shunchalik katta bo'lishi kerak. Qizdirish jadalligi qizdirish manbaidan (yondirgich raqami) va uchlikdan qizdiriladigan sirtgacha bo'lgan masofadan bog'liq bo'ladi. To'g'rilashning zaruriy tartibotlarini qizdirish vaqtini o'zgartirib, turli xil quvvatdagi yondirgichlarni qo'llab yoki yondirgich uchligidan qizdiriladigan detalgacha bo'lgan masofani o'zgartirib tanlash mumkin.


To'g'rilashda qizdirish ketma-ketligi quyidagi misolda ko'rsatilgan. Faraz qilaylik, 43-rasmda tasvirlangan val siniq chiziq 1 bilan tavsiflanadigan egilishlarga ega bo'lsin (ma'lum masshtabda chizilgan).

To'g'rilash uchun val lyunetlarga shunday o'rnatiladiki, uning qayirilgan joyi yuqoriga qaratilgan bo'lsin. Qizdirishdan oldin stanok markazlari bo'shatiladi. Tepkili to'lqinlanishi katta bo'lgan val qismi ho'l asbest varag'i bilan qoplanadi. Asbest varag'iga qizdirish dog'i o'lchamida to'rtburchak kesilgan. Qizdiriladigan joy val tekisligiga simmetrik qilib joylashtiriladi. To'g'rilashda deformatsiyani o'lchash uchun to'g'rilash joyiga yaqin bo'lgan val uchiga indikator o'rnatilgan. Yondirgichni qizdirishning butun sirti bo'ylab harakatlantirib bir tekisda qizdiriladi. Avval val boshlang'ich egilish yo'nalishida yanada kuchliroq egiladi, faqat shundan so'nggina, sovigandan so'ng to'g'rilanadi. Bunda toblanish sodir bo'lmasligi uchun valning qizdirilgan qismi 10-15 minut davomida asbest qog'oz bilan yopiladi.

To'g'rilashning birinchi bosqichidan so'ng (a qismni qizdirish) valning egilishi kamayadi, biroq maksimal egilish joyi valning boshqa qismiga o'tadi (2-siniq chiziq). To'g'rilashning ikkinchi bosqichida valning qavariqligi katta bo'lgan yangi joyini qizdirish amalga oshiriladi (b qism). Sovigandan keyin valning egilishi yanada kamayadi (3-siniq chiziq). Qoldiq egiklik ruxsat etilgan

chegaralarda bo'lmagunga qadar, to'g'rilash jarayoni shu tarzda davom ettiriladi (4-siniq chiziq).

Katta yuklanish va tezliklarda ishlaydigan vallar issiqlik bilan to'g'rilangandan so'ng ichki kuchlanishlarni olib tashlash uchun toblanadi (ichki kuchlanishlar to'g'rilash paytida paydo bo'ladi). Toblash ishchi haroratdan 50°S yuqori bo'lgan haroratda o'tkaziladi va 2-3 soat ushlab turiladi.

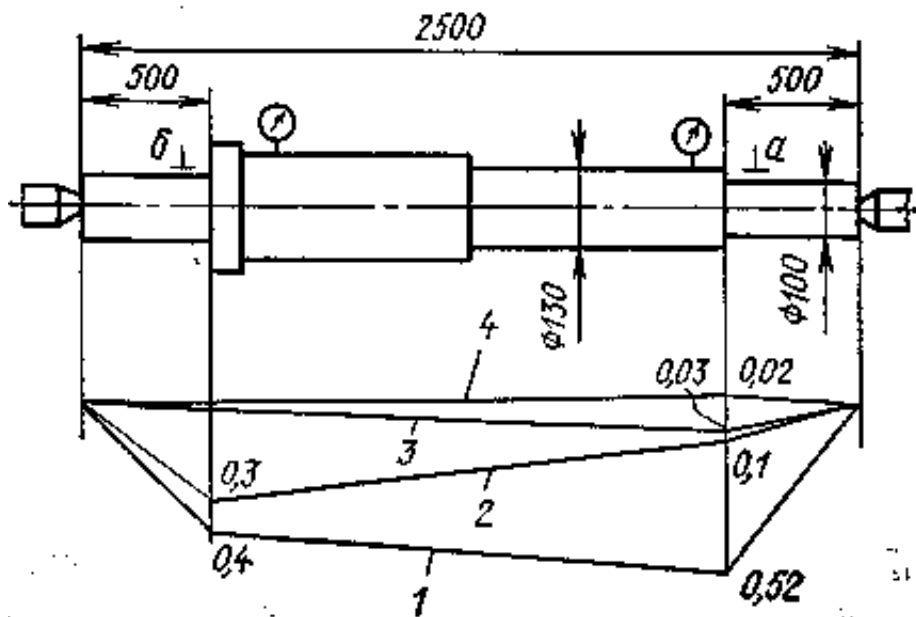


43-rasm. Valni qizdirib to'g'rilash

2.1.7. Yeyilgan vallarnita'mirlash.

Vallar tsapfalari, bo'yinlari, shkivlar, tishli g'ildiraklar va boshqa detallar o'rnatiladigan sirtlar, shponka ariqchalari, rezbarlar va boshqa joylari yeyiladi va eziladi. Natijada ishqalanadigan sirtlar ovalsimon, qirrali, konussimon shaklni oladi; shponka ariqchalari kengayadi, rezbarlar eziladi, qisiladi va hokazo.

Yeyilish kattaligi va xususiyati universal va maxsus asboblardan va andazalar yordamida texnik o'lchashning odatdagi usullari bilan aniqlanadi. O'lchash vositalarini tanlashda yeyilgan sirtlarning shakli va ularning valdagi o'zaro joylashuvchi hisobga olinadi. Valning ikkita yeyilgan pog'onasining bir o'qda joylashmaganligi bunga misol bo'la oladi. Bunday vallarni ta'mirlashda

pog'onalarining bir o'qda joylashmaganligi indikator yordamida 44-rasmda ko'rsatilgan sxema bo'yicha aniqlanadi.

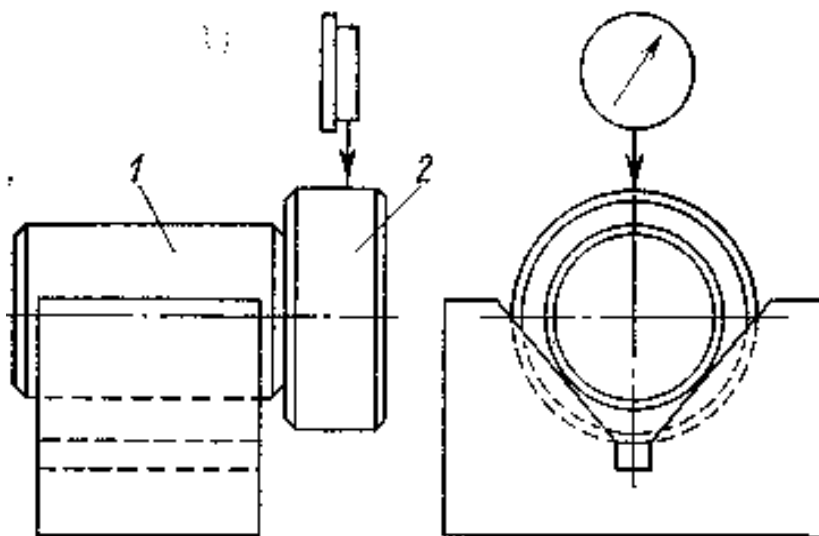

44-rasm. Pog'onali valning yeyilishini o'lchash

Valning prizmada aylanishida indikator bilan belgilangan bitta pog'onaning tepkili to'lqinlanishi valning bir o'qda joylashmagan pog'onalar qiymatidan ikki baravar ortiq deb hisoblanadi. Biroq, valning ikki pog'onasi 1 va 2 ham yeyilish natijasida ko'ndalang kesimda shaklining xatoligiga ega bo'lib, bu pog'onalar bir o'qda joylashmaganligining xatoligi sifatida ko'zga tashlanadi (44-rasmga qarang).

Bu xatolik ikkita tashkil etuvchidan kelib chiqadi: pog'ona 1 markazining vertikal tekislikdagi harakati va pog'ona 2 kesimining aylana shaklidan chetlashishi. Unda indikator oyoqchasi tayanib turadi. So'nggi tashkil etuvchi oson hisobga olinadi, chunki u to'liq val pog'onalarining bir o'qda joylashmaganligini o'lchash xatoligi sifatida uzatiladi. Birinchi tashkil etuvchini hisobga olish uchun pog'ona 1 kesimi markazining vertikal tekislikda siljishi Δl va prizma burchagi, shakl bo'linishining shakli (ovalsimon, ko'pburchaklik va hokazo) o'rtasidagi bog'lanishni, shuningdek bu buzilishning kattaligini bilish zarur.

Yeyilgan vallarni turli xildagi usullar bilan ta'mirlash mumkin. Asosiy usullar bo'lib yeyilgan sirtini metall qatlami bilan qoplash (suyultirib qoplash, gaz

plazmali purkash); halqalash, ya'ni halqani yeyilgan sirtga o'rnatish; val o'lchamini ta'mir o'lchamiga o'tkazish (mexanik usul). Agar val alohida elementlarining yeyilishi va ezilishi ulkan bo'lsa, unda yangi elementlar o'rnatiladi.

Ta'mir usulini tanlashga quyidagilar ta'sir qiladi:

1. Yeyilish kattaligi: agar yeyilish 2 mm dan katta bo'lsa, unda suyultirib qoplanadi yoki gaz alanganli purkash usulida tiklanadi; yeyilish kichik bo'lsa (0,2-0,3 mmgacha), unda qatlam hosil qilishning galvanostegik usuli qo'llaniladi yoki detall o'lchami ta'mir o'lchamiga o'tkaziladi.

2. Valning ishlash sharoiti: zarbali yuklanishda val suyultirib qoplanadi (gaz plazmali purkash kam qo'llaniladi); korroziya muhitida ishlaydigan val, xrom qatlami bilan qoplanadi, abraziv muhitda ishlaydigan val esa margantsovkali yoki xromli surkov bilan elektrod yordamida suyultirib qoplanadi.

3. Ta'mirlash vositalari: agar ta'mirlash mexanik ustaxonasida metallashtirish va suyultirib qoplash ishlarini bajarish uchun qurilmalar bo'lmasa, unda ta'mirlash halqalari (vtulkalar) kiydirmasi qo'llaniladi.

4. Ta'mir o'lchamlari: agar korxonada ta'mir o'lchamlarining ishlab chiqilgan tizimi mavjud bo'lsa, unda yeyilgan valning o'lchamini qayta charxlash yoki qayta jilvirlash yordamida navbatdagi ta'mir o'lchamiga muvaffaqiyatli o'tkazish mumkin.

5. Iqtisodiy tasavvurlar: turli xildagi teng sharoitlarda ta'mirlash usuli uning narxidan va detallarining xizmat muddatidan bog'liq ravishda tanlanadi.

Yeyilgan vallar avvalgi boblarda kurib utilgan tiklash usullarida, ya'ni flyus qatlami ostida suyultirib qoplash, metallashtirish, polimer materiallar bilan tiklash, xromlash bilan tiklash, mexanik ishlov berish bilan va boshqa ko'plab usullarda tiklanadi.

2.1.6. Tiklanadigan detallarni puxtalash usullari

Mashina detallarining xizmat muddatini uzaytirish maqsadida ular mexanik, termik va kimyoviy ta'sirlar ostida mustahkamlanadi. Bunda detallarning sirtqi qatlami prokatlash, tsementitlash, azotlash va boshqa bir qator usullarda mustahkamlanadi. Charm-galantereya ishlab chiqarishda detallar ko'pincha tsementitlash, azotlash va yuqori chastota musthkamlashning bir qator usullarini ko'rib chiqamiz.

Sementitlash qattiq, suyuq yoki gazsimon karbyurizatorlarni qo'llash bilan havosiz 900-950⁰S haroratda uglerodlangan muhitda o'tkaziladi; qattiq karbyurizatorida kichik taxta ko'mirning bariy karbonat angidrid tuzlari bilan byurizatorida tsementitlash detalni tarkibida xlorid natriy, korbonat natriy va xlorid bariy aralashmasi bo'lgan vannaga cho'ktirib o'tkaziladi. Gazli tsementlash tarkibida uglerod bo'lgan gaz uzatiladigan shaxtali va mufelli pechlarda o'tkaziladi;

Azotlash po'lat delalarning sirtqi qatlamiga tsementlash va toblashdan 1,5-2 baravar yuqori qattqlikni beradi. Asosan legirlangan detallar azotlash jarayoni shundan iboratki, unda po'lat detallarning sirtqi qatlamlarini ammiak atmosferasida 480-650⁰S haroratda uzoq qizdirish yo'li bilan azot bilan qoplashdan iborat. Azotlashdan oldin detallarga termik ishlov beriladi, so'ngra mexanik ishlov beriladi va so'ngra benzin bilan yuviladi. Buning uchun ular maxsus pechgga joylashtiriladi. U urning o'ziga ammiak uzatiladi. Ammiak yuqori haroratlarda parchalanadi va undan azot va vodorod ajralib chiqadi:

Sirtlarni mexanik usulda puxtalash – jism (shar, rolik) ta'sirida asbob va detal bir-biriga nisbatan siljiganda ishlov beriladigan sirtning noteksliliklari plastik defolyatsiyalanadi;

Olmos yordamida tekislash usuli detalning sirtqi qatlamini asbob (olmosli uchlik) bilan plastik deformatsiyalashdan iborat;

Ultra tovush bilan puxtalash - maxsus asbob (silliqlagich) ultratovush chastotasida titrab va ma'lum amplituda bilan siljib, detalning puxtalanadigan sirtiga zarb bilan ta'sir etadi va uni plastik deformatsiyalaydi;

Termik ishlov berish. Bunga yumshatish, me'yorlash, toblash va bo'shatishlar kiradi;

Kimyoviy-termik ishlov berish. Yuqorida ko'rib o'tganimiz, tsementlash va azotlashdan tashqari xromlash, silitsiyash, bariylash va boshqalar kiradi;

Sirtlarni lazer bilan puxtalash – bu usulda faqat ma'lum joy puxtalanadi, sirt deformatsiyalanmaydi, navbatdagi mexanikaviy ishlov berishga extiyoj qolmaydi. Bu usul bilan yaqinlashish qiyin bo'lgan joylarni puxtalash mumkin;

Elektromexanik puxtalash da tiklanadigan detal sirtiga termik va zarb bilan ta'sir etiladi. Ishlov berishda salbiy asbobning detal bilan tutashuvi orqali past kuchlanishli katta kuchli tok o'tkaziladi, natijada mikronotekisliklar kuchli qiziydi va asbobning bosimi ta'sirida deformatsiyalanib, silliqiladi;

Elektr kimyoviy silliqilash. Qattiq sirtlar tok o'tkazuvchi jilvir va olmosli charxtoshlar bilan silliqiladi. Xlorli natriy va azot-oksiddli natriyning suvdagi eritmasi elektrolit vazifasini bajaradi;

Elektr olmosli xoninglash - uzatuvchi katod vositasida tok keltiriladi. Ish unumi oddiy olmos bilan xoninglashdagiga nisbatan 4-5 marta yuqori bo'ladi; olmoslarning solishtirma sarfi 2 hissa kamyadi, ishlov berilgan sirtning g'adirbudirligi 1-2 klassga pasayadi;

Elektrkontakt usulida ishlov berish – metallning elektrotermik jarayonlar natijasida yemirilishiga asoslangan. Bunda hosil bo'lgan maxsullar mexanik usulda olib tashlanadi;

Anod-mexanik ishlov berish - elektrodlar o'rtasidagi tirqishga elektrolit (solishtirma vazni 1,36–1,38 bo'lgan suyuq shishaning suvdagi eritmasi) beriladi va detal sirti elektr toki ta'sirida erib, zich parda hosil qiladi;

Elektr uchquni bilan ishlov berish – metallning elektr toki ta'sirida parchalanishiga asoslangan.

III.HAYOT FAOLİYATI

XAVFSIZLIGI

3.1. Atrof - muhitning meteorologik sharoitlari

Hayot faoliyati xavfsizligi - insonni ishlab chiqarish bilan bog'liq bo'lgan va bog'liq bulmagan faoliyatda uning atrof-muhitga antropologik ta'sirini hisobga olgan holda xavfsizligini ta'minlovchi bilimlar tizimini tushunamiz. Hayot faoliyati xavfsizligi har qanday yo'nalish bo'yicha o'zini izlanish ob'ektiga maqsad va vazifasiga hamda metodologik yo'lga bog'liq. Xavfsizlik deganda biz inson hayot faoliyati davomida mavjud bo'lgan salbiy omillarni ta'sir ehtimolini ma'lum darajada yoki butkul bartaraf qilinganini tushunamiz.

Tashqi muhitni muhofaza qilish muammosi bugungi kunning muammosi emas. Insoniyat taraqqiyotining turli bosqichlarida bu muammolar har turli qirralari bilan ko'rinish berib kelgan. Masalan, o'rta asr boshlarida jahonning katta shaharlarida isinish uchun va boshqa maqsadlar uchun tosh ko'mirdan foydalanish boshlangan kezlarda bu shaharlar tutunning ko'payib ketishi natijasida odamlar tutunga qarshi kurash e'lon qilgani haqida ma'lumot bor.

3.2. Atrof muhitni muhofazalash

Tabiatni muhofaza qilishga huquqiy yondoshishning umumiy prinsiplari barcha davlatlarni bir vaqtda va tabiatni saqlashning oqilona qonunchiligiga ega bo'lishini taqazo etadi. Shu sababli har bir mamlakatda tabiatni, ekologik muhitni buzish orqali odamlar sog'ligiga yetkazilgan zararlar uchun tovon to'lash bo'yicha va boshqa qonunlar qabul qilinishi zarur. Bu qonun jismoniy shaxslar uchun ham, xo'jalik faoliyati yurituvchi istalgan shakldagi sub'ektga ham bir xil darajada ta'sir etishi lozim.

Ekologik masalalarni yechimini amalga oshirilishi maxsus davlat organlariga va aholisining faoliyatiga ham bog'liq bo'ladi. Bunday faoliyatni maqsadi – tabiiy imkoniyatlardan ratsional foydalanish, atrof-muhitni ifloslantirilishiga barham berish, mamlakat barcha jamoatchiligini ekologik bilimlarga o'qitish va tarbiyalash hisoblanadi.

Tevarak atrof, tabiiy-muhitini huquqiy jihatdan muhofazalash deganda muhofaza ob'ekti va uni ta'minlovchi tadbirlar hisoblanadigan me'yoriy aktlarni tayyorlash asoslash va amalda qo'llash tushuniladi. Bu tadbirlar jamiyat va tabiat o'rtasidagi munosabatlarni tartibga solib turadigan ekologik huquqni tashkil etadi.

Atrof muhitni himoya qilish va tabiiy resurslardan oqilona foydalanish murakkab va ko'p rejali muammolardir. Bu muammolarni yechimlari inson va tabiatni o'zaro munosabatlarini tartibga solinishi, ularni ma'lum qonuniyatlarga, yo'riqnomaga va qoidalarga bo'ysunishi bilan bog'liqdir. Bizning mamlakatimizda bunday sistema qonunchilik tartibida o'rnatilgan.

Ishlab chiqarish binolarning issiqlik rejimi, bino ichiga tushib turgan quyosh nurlaridan ajralib chiqadigan issiqlikdan iborat bo'ladi. Ishlab chiqarish binolaridagi ajralib chiqadigan issiqlikning bir qismi ochiq joylardan tashqariga chiqib ketadi, qolgan ikkinchi bir qismi aniq issiqlik bino havosini qizishiga sababchi bo'ladi.

Ishlab chiqarish binolarida havo issiq jismlarga tegishi natijasida isiydi, engillashadi va yuqoriga ko'tariladi, uning o'rnini esa undan sal og'irroq sovuq havo egallaydi, o'z navbatida u ham issiq jismlarga tegib isiydi va yuqoriga ko'tariladi. Shunday qilib havoning doimiy harakatda bo'lgani uchun faqat issiq jismlar atrofidagi havo isib qolmasdan ishlab chiqarish binolarining hamma eridagi havo isiydi.

Ishlab chiqarish binolarining texnologik jarayoni havoning namligiga katta ta'sir ko'rsatishi mumkin. Suv va suvli eritmalar bilan ishlov berish usullaridan foydalaniladigan paytlarda havo namligi yanada oshib ketadi. Ayniqsa ular isitilsa yoki qaynatiladigan bo'lsa va ulardan chiqadigan bug/ tepaga to'siqsiz ko'tarilib ketsa havoning nisbiy namligi 80-90% va hatto 100%ga etishi mumkin. Bunday havoning qo'shimcha suvni qabul qilish xususiyati juda cheklangan bo'ladi yoki tamoman yo'qoladi.

3.3. Ishlab chiqarish mikroiklimining gigienik normalari

Sanoat korxonalarini xonalarning xarakteri, yil fasllari va ish kategoriyasiga qarab, ulardagi harorat, nisbiy namlik va havo harakatining ish joylari uchun ruxsat etilgan normalari belgilangan.

Og'ir jismoniy ishlar (111 kategoriya)-muntazam jismoniy zo'riqish xususan og'ir yuklarni (10 kg dan ortiq) muttasil bir joydan ikkinchi joyga ko'chirish va ko'tarish bilan bog'liq ishlar kiradi. Bunda energiya sarfi soatiga 250 kkal (293 J.S) dan yuqori bo'ladi. Bunday ishlar temirchilik, kuyuv va boshqa qator sexlarda bajariladi.

Harorat, nisbiy namlik va havo harakatining tezligi risoladagi va yo'l qo'yilishi mumkin bo'lgan miqdorlar ko'rinishida normalanadi. Risoladagi miqdorlar deganda odamga uzoq muddat va muntazam ta'sir qilganda tashqi muhitga moslashuv reaksiyalarini kuchaytirmasdan organizmning normal faoliyatini va issiqlik holatini saqlashini ta'minlaydigan mikroiklim ko'rsatgichlarining yig'indisi tushunilib, ular issiqlik sezish mo'tadilligini vujudga keltiradiv ish qobiliyatini yuksaltirish uchun shart-sharoit hisoblanadi. Yo'l qo'yilishi mumkin bo'lgan mikroiklim sharoitlari-organizmning faoliyatini va issiqlik holatdagi o'zgarishlarini, fiziologik moslanish imkoniyatlaridan chetga chiqmaydigan tashqi muhitga moslashish reaksiyalarining kuchayishini bartaraf etadigan va tez normaga soladigan mikroiklim ko'rsatgichlarining yig'indisidir. Bunda sog'liq uchun xatarli holatlar vujudga kelmaydi, biroq nomo'tadil issiqlik sezgilari, kafiyatning yomonlashuvi va ish qobiliyatining pasayishi kuzatilishi mumkin.

3.3.1. Mikroiklimning organizmga ta'siri

Inson organizmi havo haroratining juda katta o'zgarishga moslasha oladi. Chunki odam organizmida uzluksiz ravishda issiqlik paydo bo'ladi va u tashqariga ajralib chiqib turadi, buning natijasida issiqlikning paydo bo'lishi va

sarf qilinishi orasidagi doimiy nisbat hamda harorat bir xil darajada saqlanib turadi. Bu fiziologik jarayon esa organizmning issiqlik almashuvi deyiladi.

Odam organizmida uzluksiz paydo bo'ladigan issiqlik tashqariga uch xil yo'l bilan chiqadi: konvektsiya, nur tarqatish va terlash. Normal mikroiklimda (havo harorati 20S atrofida) konvektsiya yo'li bilan 30% atrofida, nur tarqatish yo'li bilan 45% atrofida, terlash yo'li bilan esa 25% atrofida organizmdan issiqlik ajralib chiqadi.

havo harorati yuqori bo'lganda yoki havoda infraqizil nurlar bo'lganida, organizmning normal issiqlik ajralib chiqish jarayoni buziladi. Agar havo harorati teng yoki undan ortiq bo'lsa, organizm o'zidan konvektsiya yo'li bilan issiqlik chiqara olmaydi. Bordini-yu buning ustiga havoga qizigan jismlardan infraqizil nurlar ajralib chiqib turgan bo'lsa, organizm o'zidan nurlanish yo'li bilan issiqlik chiqara olmaydi. Bunday hollarda organizmning issiqlik almashuvi juda qiyinlashadi, chunki organizmdagi ortiqcha issiqlik faqat terlash yo'li bilan tashqariga chiqadi. havo namligi yuqori bo'lgan sharoitda esa organizmdan terlash yo'li bilan chiqadigan issiqlik qiyinlashadi va organizmdan ortiqcha issiqlik konvektsiya va nur tarqatish yo'li orqali chiqadi.

3.4. Yuk ko'tarish va tashish ishlarida xavfsizlikni ta'minlash

Mashinalarning bevosita yuk ko'taruvchi moslamalari (stropalar, trosslar, zanjirlar, qisqichlar, ilgaklar) foydalanishga tushirilishidan oldin va har galgi sozlashdan so'ng, sinovdan o'tkazilishi shart. Sinov me'yordagi yuk ko'tarish qobiliyatidan 25% ko'p orilgan holda bajariladi.

Po'lat arqonlar o'ramning har qadamidagi uzilgan simlar soniga va zanglash sababli diametrining kamayganligiga qarab, me'yoriga solishtirib, ishga yaroqliligi yoki yaroqsiz ekanligi aniqlanadi.

Po'lat arqon sim yoki zanjirlarni, oddiy sinalmagan simlar bilan ulab uzaytirib, ishlab chiqarishga qullash taqiqlanadi.

Yuk tuproq shag'al ostida bo'lsa yoki ustida boshqa narsalar bo'lsa, uni ko'tarish ko'tarish mumkin emas va yukni ko'tarilgan holda qoldirib (tanaffus yoki ish tugagach) ketish qat'iyman man qilinadi.

Yoshi 18 dan kichik bo'lmagan, o'qigan, yo'l-yo'riq olgan va malaka sinovidan (attestatsiyadan) o'tgan, shuningdek, tegishli guvohnomaga ega bo'lgan kishilar yuk ko'tarish tuzilmalari hamda mexanizmlarida ishlashga ruxsat etiladi.

5. Yong'in haqida umumiy ma'lumotlar va uni oldini olish chora-tadbirlari

Yong'in chiqishga asosan olovdan noto'g'ri foydalanish; elektr ustanovkalarini, pechlarni, tutun trubalarini montaj qilish va ishlatish qoidalarining buzilishi; xalq xo'jaligi ob'ektlarini loyihalash va qurishda yong'in xavfsizligi normalari talabalarining buzilishi; yong'in jihatdan xavfli jihozlarni ishlatishda va oson alanganadigan materiallardan foydalanishda yong'in xavfsizligi qoidalariga rioya qilmaslik; bolalarning olov bilan o'ynashi; momaqaldiroq razryadlari sabab bo'ladi.

Bino yoki inshootning o'tga chidamliligi ularning quyidagi asosiy qismlari: yong'inga qarshi devorlar, ko'tarib turuvchi va o'zini o'zi ko'tarib turuvchi devorlar, zina kataklari devorlari, o'rnatma panel devorlari, karkas devorlar to'ldirgichi, ko'taruvchi pardevorlar, qavatlararo va chordoq yopmalari hamda tomlarning o'tga chidamliligi bilan belgilanadi.

Turar joylarda chiqadigan yong'inlar katta moddiy zarar yetkazadi va umumiy yong'inlar miqdorining 50% ni tashkil etadi. Uylarda (binolarda) yong'in chiqishiga asosan elektr va gaz jihozlaridan, sanoat hamda uy-ro'zg'or asboblaridan foydalanish qoidalarining buzilishi va boshqalar sabab bo'ladi.

Turar joy binolarining o'tga chidamlilik darajasi bino qavatlarining soni va maydoniga bog'liq. Ko'p qavatli ancha uzun binolarda binoni bo'limlarga ajratadigan yong'inga qarshi devor sifatida ko'ndalang devorlar va sektsiyalararo devorlardan foydalaniladi. Odam yashamaydigan xonalar o'tga chidamlilik chegarasi 0,75 soat bo'lgan devor va orayopmalar bilan ajratiladi.

3.6. Shovqin va uning insonga ta'siri

Shovqin, silkinish va ultratovushlar ajralib chiqishga qarab bir xil bo'ladi ular hammasi jismlarning tebranishidan tashkil topib, bizning eshitish a'zolarimiz tomonidan qabul qilinadi. Ular bir-birlaridan faqat tebranish chastotasi bilan va odamlar ularni har xil qabul qilishi bilan farq qiladilar.

20gtsdan 20000 gts gacha tebranishlarni tovush deb ataladi va ularni biz tovushdek eshitamiz. Shunday bir qancha tovushlarni tartibsiz qo'shilishi shovqin deb ataladi. 20 gts dan past bo'lgan tebranishlarni infratovush deb ataladi. 20000 gts dan yuqori bo'lgan tebranishlarni esa ultratovush deyiladi. Ultratovushlarning biz eshita olmaymiz, ularni faqat ba'zi bir uy xayvonlarigina eshita oladi.

Tovush chiqaradigan jismlarning tebranishidan hosil bo'ladigan tovushlar yoki shovqinli to'lqinlar havo bo'shlig'iga tarqalib, havoni goh quyultiradi, goh siyraklashtiradi va bu bilan bog'liq bo'lgan havo bosimini o'zgartiradi. Bu bosim esa kishilarning tashqi eshitish yo'llari orqali o'tib, quloqning eshitish yo'llari orqali o'tib, quloqning nog'ora pardasini, undan keyin ichki quloqdagi eshitish suyakchalari sistemasi orqali ichki quloqning qabul qiluvchi apparatini yoki chiqanoq organlarini ko'p yoki oz tebrantirib, harakatga keltiradi.

Normal eshitishda tovush tebranishlarining 20 gtsdan-20000 gts gacha chastotasi qabul qilinadi, shunga ham eng yuqori chegara faqat bolalar yoshiga xosdir. Ular balog'atgaetgan sari eshitish organlari tomonidan qabul qilinadigan tovushlarning chastotasi kamaya boradi va yosh o'tib qolganida 15000 gts dan oshmaydi. Ana shu chegaralarda har bir tovush uchun tovush quvvatining yoki tovush kuchining oxirgi ta'siri bor. Quvvatning minimal oxirgi ta'siri uning bilinar bilinmas sezgisini hosil qiladigan tovush kuchiga mos keladigan tovush kuchiga mos keladi, ya'ni tovush eshinishi bo'sag'asida turadi. Quvvatning maksimal oxirgi ta'sirni «og'riq bo'sag'asiga» mos keladi-tovush quvvati keyinchalik

zo'rayganda tovushning kuchayishi eshitilmay, balki ikkala quloq ham zirqirab og'riy boshlaydi.

Professional shovqin boshni aylantirib, miyada og'riq turg'azadi va quloq shang'ib nerv sistemasiga ham yomon ta'sir qiladi. Ayniqsa, fikrni to'plab, aqliy ish bilan shug'ullanishga imkon bermaydi. Uzoq vaqt mobaynida shovqinning odamga sezilmas darajada ta'sir qilishi nerv sistemasini ishdan chiqishiga olib keladi. Shovqin ta'sirida turli a'zolar va sistemalarning, masalan; xazm qilish, qon aylanish va shunga o'xshashlarning normal faoliyati buziladi.

3.7. Poyabzal ishlab chiqarish fabrikalarida chiqariladigan changlar va uning inson organizmiga ta'siri

Chang deb, havoda qattiq jismlarning mayda zarralarini ma'lum bir vaqtda osilib turilishiga aytiladi. Changlar havo ta'siri ostida doimo harakatda bo'ladi. Ishlab chiqarish binolaridagi havoning tarkibida, u yoki bu miqdorda chang bo'ladi, hatto nisbatan toza changsiz degan xonalarda ham ma'lum miqdorda chang bo'ladi. Buni oddiy qurollanmagan ko'z bilan ham o'tib turgan quyosh nurlariga qaraganda kura olish mumkin.

Ishlab chiqarish binolarida changni ko'plab ajralib chiqishi, ishlab chiqarish texnologiyasini xarakteriga bog'liq. Ishlab chiqarish sharoitida chang ajralib chiqishi ko'pincha mexanik jarayonlar bilan bog'liqdir, masalan, burab teshish, parchalash, ishqalash, elash, o'tkirlash, arralash, sepiladigan materiallarni tashish, kuyish va erishdan hosil bo'ladi. Chang bunday paytlarda ishchilar tanasi uchun xavfli bo'lib, ularni o'rab turgan muhitni aniqlovchi bir omil bo'lgani uchun biz ularni sanoat changlari deb ataymiz.

Changlarning fizikaviy va ximiyaviy xususiyatlari, ularni tabiatiga, ya'ni qanday materialdan yoki qanday xom-ashyodan paydo bo'lganiga va paydo bo'lish mexanizmiga (ezish, maydalash, ko'yish va hokazo) bog'liqdir.

Changlar qanday materialdan ajralib chiqishiga qarab organik va anorganik changlarga bo'linadi. Organik changlar; o'simlik changlari-yog'och, paxta, zig'ir, un changlari va shunga o'xshashlari, xayvon mahsulotlaridan chiqadigan changlar-jun, qil, suyak, shox changlari va hokazolar kiradi. Bulardan tashqari organik changlarga ximiyaviy mahsulotlar changlari plastmassa, ximiyaviy tola changlari va boshqa changlar. Anorganik changlarga; 1) metall changlari-mis, cho'yan, temir va boshqalardan chiqqan changlar, shuningdek 2) mineral changlar-jilvir qog'ozdan chiqqan chang, qum changi, kvarts, fosfor, sement, oxak changidan va boshqalardan chiqqan changlar kiradi. Ishlab chiqarishda ko'pincha aralash changlar ham uchraydi, masalan, metall buyumlarni charxlash va shlifovka qilishda mineral va metall changlari, tosh ko'mir chiqarishda mineral va ko'mir changi ifloslangan paxtani tozalaganda paxta va tuproq changlari uchraydi. Changlar qaysi materialdan ajralib chiqishiga qarab suyuqlikda (suvda, qonda, limfada, oshqozon sokida) eriydigan va erimaydigan changlarga bo'linadi.

Changlarning gigienik ahamiyati. Changli ishlab chiqarish binolarida ishlovchi ishchilar, changning ham tashqi, ham ichki ta'siriga uchraydilar. Chang og'iz, burun bo'shliqlariga, teriga, ko'zga va yuqori nafas olish yo'llariga ta'sir qiladi, so'lak bilan yutilib ovqatlanish a'zolariga ta'sir qiladi va nafas olinayotgan havo bilan yutilib ovqatlanish a'zolariga ta'sir qiladi va nafas olinayotgan havo bilan nafas olish organining eng uzoq uchastkasi bo'lak o'pkagacha borib etadilar. Changi tashqi ta'siri uncha xavfli emas, chunki ishchi changli muhitdan chiqib, qo'lini, betlarini yuvishi bilan yoki qoqib tashlashi bilan chang bilan bo'lgan aloqa tugaydi. Bundan tashqari teri hamma changlarni ham ichkariga o'tkazmaydi va o'zi ham o'larni ta'siriga berilmaydi.

So'lak bilan yutilib ovqatlanish yo'llariga ta'sir qiladigan changlar ham uncha xavfli emas, chunki ular oz miqdorda yutiladilar. Eng xavfli changlar, bular nafas olayotganda organizmga kirgan changlardir. Ular nafas olayotgan havo bilan juda katta miqdorda organizmga kirib, faqat bir qismigina tashqariga chiqib

ketadi. Bunday sharoitda juda ko'p miqdordagi changlar uzoq vaqtda nafas olish yo'llarini shilliq pardalari bilan munosabatda bo'ladilar va ularga ta'sir qiladilar.

Changlarning organizmga xavf solish darajasi ularning havodagi miqdoriga va yuqorida ko'rsatilgan fizik va ximiyaviy xususiyatlariga bog'liq. Nafas olayotgan havo bilan organizm ichkarisiga kirayotgan mayda changlar katta changlarga qaraganda uzoqroq masofaga o'pkagacha boradilar, katta changlar esa yuqori nafas olish yo'llarida ushlanib qoladilar va bir oz muddatdan keyin tashqariga chiqib ketadilar, shuning uchun mayda changlar katta changlarga qaraganda xavfliroq.

Changlarning inson organizmiga ta'siri. Changlarni inson terisiga ta'siri natijasida teri yallig'lanadi, biroz shishadi, qizaradi va og'riq paydo bo'ladi. Changlar teri va yog' bezlari teshiklariga tushib ularni normal ishlashga yo'l qo'ymaydi, natijada terida yog' va suyuqliklar etishmaydi va teri quriydi, yoriladi. Yog' bezlarining teshiklari chang bilan kirgan ba'zi bir mikroblar bilan to'lib qolsa toshmalar kelib chiqishi va terini yiringlab ketishi mumkin. Teri bezlari teshiklariga chang to'lib qolishi terining ter ajratish xususiyatini pasaytiradi. Bu esa issiq ishlab chiqarish binolarida kishi tanasiga yomon ta'sir ko'rsatadi, chunki terlash organizmning haddan tashqari qizishiga qarshi himoya vositasi sifatida juda muhim ahamiyatga ega.

Ishqorli changlarning teriga ta'sirini alohida hisobga olish kerak, chunki bu chang terida teri yaralanishi kasalligini olib kelishi mumkin. Bunday changlarga xrom ishqorli tuzlar, mishyak, ohak, soda, kaltsiy karbidi, osh tuzi, superfosfat changlari va hokazolar kiradi.

Changlarning ko'zga ta'siri natijasida ko'zlar kon'yuktivit kasali bilan kasallanadilar, bunda ko'z qizarib yosh oqadigan bo'ladi, ayrim hollarda ko'z shishadi va yiringlaydi.

3.8. Sanoat korxonalarini yoritish

Yorug'lik inson faoliyati davomida juda muhim rol o'ynaydi. Ko'rish inson uchun asosiy ma'lumot manba hisoblanadi. Umumiy olinadigan ma'lumotning taxminan 90% ko'z orqali olinadi.

Shuning uchun ham sanoat korxonalarini ratsional yoritish sifatli mahsulot ishlab chiqarish sharoitini yaxshilaydi, ishchilarni charchashdan salaydi va unumdorligini oshiradi. Oqilona yoritilgan zonalarda ishlayotgan ishchilarning kayfiyati yaxshi bo'ladi; shuningdek xavfsiz mehnat qilish sharoiti yaratiladi va buning natijasida baxtsiz hodisalar kesin kamayadi. Bundan ko'rinib turibdiki, sanoat korxonalarini yoritishga faqat gigienik talab qo'yilmasdan, balki texnik iqtisodiy talablar ham qo'yiladi. Elektromagnit spektorlarining to'lqin uzunliklari 10 n.m dan 340000 n.m gacha oraliqi spektorlari optik jarayoni deb ataladi, bundan 10 dan 380 nyum i infraqizil nurlar, 380 dan 770 n.m i ko'rinadigan nurlar va 770 dan 340000 n.m gacha bo'lganlari esa ultra-binafsha nurlar deb aytiladi. Biz ko'zimiz bilan binafsha rangdan to qizil rangacha bo'lgan yorug'lik nurlarini sezamiz.

Sanoat korxonalarini yoritishning mukammalligi sifat va son ko'rsatkichlari bilan tavsiflanadi. Son ko'rsatkichlari nur oqimi, yorug'lik kuchi, yorqinlik, nur qaytarish koeffitsentlari, yorug'lik kiradi.

Nur oqim nur energiyasining quvvati sifatida aniqlanadi va u inson ko'ziga ta'sir qilish sezgisi sifatida baholanadi. Nur oqimining birligi sifatida lyumen (lm) qabul qilingan.

Nur oqimi faqatgina fizik ko'rsatkich bo'lib qolmasdan, balki fiziologik ko'rsatkich sifatida ham aniqlanadi. Chunki uning o'lchov birliklari kurish sezgisiga asoslangan. Hamma nur manbalari, shu jumladan, yoritish asboblari ham fazoga bir xilda nur sochmaydi, shuning uchun fazodagi nur oqimi zichligini aniqlovchi yorug'lik kuchi I birligi kiritilgan. O'tadigan va tushadigan nur oqimi fazo yoki yuza bilan baholanishi mumkin.

Sun'iy yoritish manbalari. Ish bajarish vazifasiga ko'ra suniy yoritishlar: ishchi yoritilish, avariya yoritilishi va maxsus yoritilishlarga bo'linadi.

Sanoat korxonalarida umumli ish sharoitini tashkil qilish va ishchilarni ish sharoitlarini yaxshilash maqsadida ko'zni tolig'ishdan saqlovchi yoritish vosstalarini tashkil qilish sanoat korxonalarini oldiga qo'yilgan asosiy sanitariya-gigienik talabdir. Bunday sharoit tashkil qilish uchun sanoat korxonalarini yoritish sistemalariga quyidagi asosiy talablar qo'yiladi.

Ish joylarini yoritish sanitariya gigienik normalar asosida ish kategoriyalariga moslashgan bo'lishi kerak. Ish joylarini maksimal yoritish albatta ish sharoitini yaxshilashga olib keladi.

Ish olib borilayotgan yuzaga va ko'zga ko'rinadigan atrof-muhitga yorug'lik bir tekis tushadigan bo'lishi kerak. Chunki, agar ish olib borilayotgan yuzada va atrof -muhitda yaltiroq uchastkalar mavjud bo'lsa, unda ko'zning ularga tushishi va qaytib ish zonasiga qaraganda ko'zning jimirlashishi va ma'lum vaqt ko'nikishi kerak bo'ladi.

Ishchi yuzalarida keskin soyalar bo'lmasligi kerak. Chunki ish yuzasida keskin soyalarning bo'lishi, ayniqsa u soyalar harakatlanuvchi bo'lsa, bajarilayotgan obektning ko'rinishini yomonlashtiradi.

Ishlab chiqarish zonalarida to'g'ri yoki nur qaytishi ta'sirida hosil bo'layotgan yaltirash bo'lmasligi kerak. Chunki ish zonalaridagi yaltirash ko'zning ko'rish qobiliyatini pasaytirib, ko'zni hamashtirishi mumkin.

Yoritilish miqdori vaqt bo'yicha o'zgarmas bo'lishi kerak. Yoritilishning ko'payib-kamayishi, agar o'qtin-o'qtin ro'y beradigan bo'lsa, ko'zga zarar keltiradi, chunki ko'z yorug'lik o'zgarishlariga ko'nikishiga to'g'ri keladi.

Yorug'lik nurlarini optimal yo'nalish bilan yo'naltirish kerak, bunda ma'lum holatlarda detalning ichki yuzalarini ko'rish va boshqa hollarda detal yuzasidagi kamchiliklarni yaxshiroq ko'rish imkoniyati tug'iladi.

Yorug'likning lozim bo'lgan spektr tarkibini tanlash zarur. Bu talab materiallarning rangini aniq belgilash zarur bo'lgan hollarda muhim rol o'ynaydi.

Yorug'lik qurilamalari qo'shimcha xavflar manba bo'lmasligi kerak. Shuning uchun yoritish manbalari ajaratadigan issiqlikni, tovush chiqarishini maksimal kamaytirish kerak.

Yoritish qurilmasi ishlatish uchun qulay, o'rnatish oson va iqtisodiy samarali bo'lishi kerak.

3.9. Elektr tokining inson organizmiga ta'siri

Elektr tokidan inson organizmidan termik (ya'ni issiqlik), elektrolitik va biologik ta'sir ko'rsatiladi.

Elektr tokining termik ta'siri inson tanasining ba'zi joylarida kuyish, qon tomirlari, nerv va hujayralarning qizishi sifatida kuzatiladi. Elektrolitik ta'sir esa, qon tarkibidagi yoki xujayralar tarkibidagi tuzalrning parchalanishi natijasida qonning fizik va kimyoviy xususiyatlarining o'zgari shiga olib keladigan holat tushuniladi. Bunda elektir toki markaziy asab tizimi va yurak-qon tizimni kesib o'tmasdan tananing ba'zi bir qismlarigagina ta'sir ko'rsatishi mumkin.

Elektr tokining biologik ta'siri – bu tirik organizm uchun xos bo'lgan xususiyat hisoblanadi. Bu ta'sir natijasida muskullarning keskin qisqarishi tufayli inson organizmidagi tirik xujayralar to'lqinlanadi, bunda asosan organizimdagi bioelektrik jarayon buziladi. Ya'ni inson organizmi asosan bioelektrik toklar yordamida boshqariladi. Bunga tashqi muhitdan yuqori kuchlanishdagi elektr tokining ta'siri natijasida biotoklar rejimi buziladi va oqibatda inson organizmida tok urish holati vujudga keladi. Ya'ni boshqarilmay qolgan organizmda hayot faoliyatining ba'zi bir funksiyalari boshqarilmay qoladi: nafas olishning yomonlashuvi, qon aylanish tizimining ishlamay qolishi va h.k.

Elektr tokining inson organizmiga ta'sirining xilma- xilligidan kelib chiqib, uni ikki guruppaga bo'lib qarash mumkin: mahalliy elektr ta'siri va tok urish.

Mahalliy elektr ta'siri - kuyib qolish, elektr belgilari hosil bo'lishi, terining metallashib qolishi hollaridir. Elektr ta'sirida kuyish asosan organizim bilan elektr o'tkazgichi o'rtasida volta yoyi hosil bo'lganda sodir bo'ladi. Elektr

o'tkazgichdagi kuchlanishning ta'siriga qarab bunday kuyish turlicha bo'lishi mumkin. Engil kuyish faqat yallig'lanish bilan chegaralanadi, o'rtacha og'irlikdagi kuyishda pufakchalar hosil bo'ladi va og'ir kuyishda hujayra va terilar ko'mirga aylanib, og'ir asoratlarga olib kelishi mumkin. Elektr belgilari – bu terining ustki qismida aniq kulrang yoki och sarg'ish rangli 1-5 mm diametrdagi belgi paydo bo'lishi bilan ifodalanadi. Bunday belgilar odatda xavfli emas. Terining metallashib qolishida, odatda erib mayda zarrachalarga parchalanib ketgan metal teri ichiga kirib qoladi. Bu holat ham elektr yoyi hosil bo'lganda ro'y beradi. Ma'lum vaqt o'tgandan keyin bu teri ko'chib tushib ketadi va hech qanday asorat qoldirmaydi.

Inson organizmining tok ta'siriga ma'lum qarshiligi, shuningdek tokning kuchlanishi ma'lum ta'sir darajasini belgalaydi, chunki inson organizmining qarshiligi o'zgarmagan holda, kuchlanish ko'payishi natijasida organizmdan og'ib o'tgan tok miqdori oshib ketadi. Inson organizmining qarshiligi teri qarshiligi va ichki organlar qarshiliklari yig'indisi sifatida olinadi.

Teri, asosan quruq va o'lik hujayralarning qattiq qatlamlaridan tashkil topganligiga sababli katta qarshilikka ega va u umuman inson organizmining qarshiligani ifodalaydi.

Organizm ichki organlarining qarshiligi uncha katta emas. Odamning quruq, zararlanmagan terisi 2.000 dan 20.000 Om gacha va undan yuqori qarshilikka ega bo'lgani holda, namlangan, zararlangan teri qarshiliga 40-5000 Om qarshilikka ega bo'ladi va bu qarshilik inson ichki a'zolari qarshiligiga teng hisoblanadi. Aytilganlarni hisobga olgan holda umuman texnik hisoblar uchun inson organizmi qarshiligi 1000 Om deb qabul qilingan.

3.10. Elektr toki ta'siriga tushgan kishiga birinchi tibbiy yordam ko'rsatish

Elektr toki ta'siriga tushgan kishiga tibbiyot xodimi kelgunga qadar ko'rsatiladigan yordamni ikki qismga bo'lib qaraladi: tok ta'siridan qutqazish va birinchi yordam ko'rsatish.

Tok ta'siridan qutqazish o'z navbatida bir necha xil bo'lishi mumkin. Eng oson va qulay usuli bu elektr qurilmasining o'sha qismiga kelayotgan tokni o'chirishdir.

Agar buning iloji bo'lmasa (masalan, o'chirish qurilmasi uzoqda bo'lsa), unda tok kuchlanishi 1000 V dan ko'p bo'lmagan elektr qurilmalarida elektr simlarini sopi yog'ochli bo'lgan boltalar bilan kesish yoki zararlangan kishining kiyimi quruq bo'lsa, uning kiyimidan tortib tok ta'sirida qutqarib qolish mumkin. Agar elektr tokining kuchlanishi 1000 V dan ortiq bo'lsa, unda dielektrik qo'lqop va elektr izolyatsiyasi mustahkam bo'lgan elektr asboblaridan foydalanish kerak.

Elektr ta'siriga tushgan kishiga birinchi yordam ko'rsatish, uning holatiga qarab belgilanadi. Agar ta'sirlangan kishi qushini yo'qotmagan bo'lsa, uning tinchlantirib, vrach kelishini kutish yoki uni tezda davolash muassasasiga olib borish zarur.

Agar tok ta'sirida hushini yo'qotgan ammo nafas olishi va yurak tizimi ishlayotgan bo'lsa, unda uni quruq va qulay joyga yotqizish, kamari va yoqasini bo'shatish va sof havo kelishni ta'minlash zarur. Nashatir spirti hidlatish, yuziga suv purkash, tanasini va qo'llarini ishqalash yaxshi natija beradi.

Agar jarohatlangan kishining nafas olishi qiyinlashsa, qaltirash holati bo'lsa, ammo yurak urish ritmi nisbatan yaxshi bo'lsa, unda bu kishiga sun'iy nafas oldirish ishlarini bajarish zarur.

Klinik o'lim holati yuz bergan taqdirda sun'iy nafas berish bilan bir qatorda yurakni ustki tomondan massaj qilish kerak.

Sun'iy nafas berish jarohatlangan kishini tok ta'siridan qutqarib olish, uning holatini aniqlash bilanoq boshlanishi kerak. Sun'iy nafas berish "og'izdan og'izga" deb ataluvchi usul bilan, ya'ni yordam ko'rsatuvchi kishi o'z o'pkasini havoga to'ldirib, jarohatlangan kishi og'zi orqali uning o'pkasiga bu havoni

qaydaydi. Odam o'pkasidan chiqqan havo, ikkinchi odam o'pkasi ishlashi uchun yetarli miqdorda kislorodga ega bo'lishi aniqlangan. Bu usulda jarohatlangan kishi chalqancha yotqiziladi, og'zini ochib begona narsalardan tozalanadi. Havo o'tish yo'lini ochish uchun boshini bir yo'li bilan peshona aralash ko'tariladi, ikkinchi yo'l bilan dahanidan tortib, dahanini bo'yni bilan taxminan bir chiziqqa keltiriladi. Shundan keyin ko'krak qafasini to'ldirib nafas olib, kuch bilan bu havoni jarohatlangan kishi og'zi orqali puflanadi. Bunda yordam ko'rsatayotgan kishi og'zi bilan, jarohatlangan kishining og'zini butunlay berkitishi va yuzi yoki panjalari yordamida uning burnini berkitish kerak.

Shundan keyin yordam ko'rsatuvchi boshini ko'tarib yana o'pkasini havoga to'ldiradi. Bu vaqtda jarohatlangan kishi passiv ravishda nafas chiqazadi.

Bir minutda taxminan 10-12 marta puflashni doka, dastro'mol va trubka orqali ham bajarish mumkin. Agar jarohatlangan kishi mustaqil nafas olishini tiklagan taqdirda ham, sun'iy nafas oldirishni uning nafas olishiga bemor o'ziga kelguncha davom ettiriladi

XULOSA VA TAKLIFLAR

Hozirgi paytda mamlakatimiz iqtisodiyotida tub o'zgarishlar amalga oshirilishi, respublika iqtisodiyoti asosan xom-ashyo yo'nalishidan raqobatbardosh mahsulot ishlab chiqarish yo'liga izchil o'tayotganligi, mamlakat eksport salohiyati kengayayotganligi ishlab chiqarishning har bir sohasi oldiga yangi vazifalarni qo'ydi. Jumladan, charm va mo'yna sanoatini rivojlantirish, xalqimizni yuqori sifatli, chiroyli poyabzallar bilan ta'minlash yengil sanoat xodimlari oldida turgan muhim vazifalardandir. Albatta, bu vazifalarni bajarish uchun poyabzal mahsulotlarini ishlab chiqarish hajmini oshirish, ularning sifatini yaxshilash, yangi yuksak samarali texnikaga ega bo'lgan korxonalarini yaratish kerak bo'ladi. Hozirgi paytda Vatanimiz poyabzal ishlab chiqarish korxonalarini fan-texnikaning oxirgi yutuqlari asosida ishlab chiqarilgan jihozlar bilan to'ldirilmoqda. Mashina va uskunalarni xilma-xil moslamalar bilan jihozlash orqali texnologik jarayonlarni kompleks mexanizastiyalashtirish va avtomatlashtirish davom etmoqda.

Ushbu bitirub malakaviy ishida men tarmoq korxonalaridagi 04211/Ryarimavtomatining ishlash prinsipi, ularda va mexanizmlarda uchraydigan nosozliklar chu bilan birga bu nosozliklarni bartaraf etish yo'llari va ularni qayta tiklash usullari ustida izlanishlar olib bordim. Shu ishlar natijasi

o'laroq mashina detallariga ishlov berish texnologik jarayon ketma-ketligini ishlab chiqdim. Natijada ishdan chiqqan detallarni ishdan chiqqan detallarini elektrolitik usulda tiklash va tiklangan detallar sirtini ilg'or usullarda puxtalash orqali ishlab chiqarish korxonasining samaradorligini oshirish mumkinligi to'g'risida nazariy bilimlarga ega bo'ldim.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Mirziyoev Sh.M. Tanqidiy tahlil, qat'iy tartib-intizom va shaxsiy javobgarlik – har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo'lishi kerak. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2016 yil yakunlari va 2017 yil istiqbollariga bag'ishlangan majlisidagi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining nutqi. Xalq so'zi gazetasi. 2017 yil 16 yanvar, №11.
2. Shavkat Mirziyoyev. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining «O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida»gi farmoni.
3. 2. Sh.U.Yo'ldoshev. «Mashinalar ishonchliligi va ularni ta'mirlash asoslari». T., «O'zbekiston», 1994.
4. Olimov Q.T., Bafoev D.X. va b. «Tikuv va trikotaj jihozlarini o'rnatish, yig'ish va ta'mirlash asoslari» T., «O'qituvchi», 2004.
5. Olimov Q.T., Bafoev D.X. va b. «Yengil sanoat jihozlarini ta'mirlash va tiklash asoslari» T., «Akademiya», 2005.
6. М.И. Худых «Ремонт и монтаж оборудование текстильной и легкой промышленности», М, 1987.
7. Я.К.Яшенков «Технология ремонта оборудование швейных предприятий», М, 1980.
8. В.Я. Франц. «Эксплуатация и ремонт швейного оборудования». Москва. «Легкая индустрия», 1978 г.

9. П.А. Большаков. «Справочник по ремонту, наладке и эксплуатации оборудования обувных предприятий». М., 1982
10. Bafoev D.X., Avezov M.F. “Charm-galantereya sanoati jihozlarini ishlatish va ta'mirlash”. T., “Durdona”, 20014.
11. Bafoev D.X. “Tarmoq mashinalarini ta'mirlash” fanidan ma'ruzalar to'plami” Vuxoro, 2012.
12. Худых М.И. Ремонт текстильных машин. Изд. 3-е. М.: «Легкая индустрия», 1991 г.
13. Хамов М.Г. Ремонт, монтаж и наладка хлопкоочистительного оборудования. Т.: “Ўқитувчи”. 1990.
14. Bafoev D.X. “Tarmoq mashinalarini ta'mirlash” fanidan laboratoriya ishlarini bajarish uchun uslubiy qo'llanma. Vuxoro 2012.
15. Беленкий С.И. Справочник по ремонту оборудования текстильной и легкой промышленности. М.:«Легкая индустрия», 1998г.
16. T.Umarov, A. M. Mamadjanov . Sanoat mashina va jihozlarini ta'mirlash, texnik xizmat ko'rsatish va ulardan foydalanish. Kasb-hunar kollejlari uchun o'quv qo'llanma.Toshkent — «Noshir» — 2012.
17. Peregudov L.V., R.X. Jo'rayev. Metall kesish stanogida ishlov berish. Toshkent «O'qituvchi», 2001. — 445 b.
18. Rasulov S.A. Quymakorlikda metallarni suyuqlantirish usullari: Oliy o'quv yurtlari uchun darslik — T.: O'zbekiston, 1998.190 b.
19. Umarov T. Metallarga kesib ishlov berish asoslari : Kasb- hunar kollejlari uchun o'quv qo'llanma. T.: «Voriz-nashriyot» MChJ,2007. — 96 b.
20. Технология ремонта машин и оборудования.Под ред.И.С.Левитского.М.:Колос,1976ю
21. Андрощук Г.А.,Скловский А.С.Нестандартная оснастка для слесарнкх работ.-К: Техника, 1985.-104 с.

22. Yormatov G'.Yo., Nasreddinova Sh. Sh. Sanoat sanitariyasi. O'quv qo'llanma. ToshDTU, 2002.
23. Yormatov G'. Yo., Hamroeva A. L. Atrof muhitni ifloslantiruvchi omillar va ularga qarshi kurash chora- tadbirlari. : O'quv qo'llanma. Toshkent, Tosh DTU, 2002 .
24. Yormatov G'. Yo., Isamuhamedov Yo. U. Mehnatni muhofaza qilish. Darslik, Toshkent, O'zbekiston, 2002.
25. <http://www.roszitlp.com/>
26. <http://www.textilexpo.ru/>
27. <http://www.stk-textile.ru/history.html>
28. <http://www.roslegprom.ru/>
29. <http://www.textileprofy.ru/>